

安全检测检验技术服务承诺书

一、在本项目安全检测检验活动过程中，我单位严格遵守《安全生产法》及相关法律、法规和标准的要求。

二、在本项目安全检测检验活动过程中，我单位作为第三方，未受到任何组织和个人的干预和影响，依法独立开展工作，保证技术服务活动的客观公正性。


三、我单位按照实事求是的原则，对本项目进行安全检测检验，确保出具的报告公正、科学和准确。

四、我单位对本项目安全检测检验结果承担法律责任。

江西省矿检安全科技有限公司（公章）

2022年08月03日



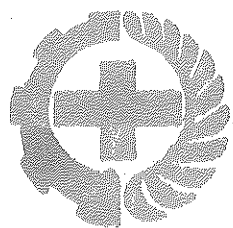

赣 应 急 20 01

报告编号: AJKJYF182-129-2022

金属非金属矿山固定式空气压缩机 安全检测检验报告

委托单位: 上高县中盛非金属材料有限公司

受检单位: 江西省上高县板栗树下大理岩型方解石矿

设备名称: 螺杆空气压缩机

型号规格: DSR-180A

检测检验类别: 委托检验

检测检验日期: 2022.07.27

江西省矿检安全科技有限公司



声 明

- 1、报告中检测检验数据仅对当时状态或来样负责。
- 2、报告中无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、报告封面、首页、骑缝未盖“江西省矿检安全科技有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、复制报告，封面、首页骑缝未重新盖“江西省矿检安全科技有限公司检测检验专用章”无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。

检测检验机构名称：江西省矿检安全科技有限公司

检测检验机构地址：江西省南昌市青云谱区南莲路 503-1 号

邮政编码：330030

电话：0791-85208323

传真：0791-85208323

金属非金属矿山固定式空气压缩机安全检测检验报告

报告编号: AJKJYF182-129-2022

共 7 页 第 1 页

| | | | | |
|---------|--|----------------|------------|--|
| 委托单位 | 名称 | 上高县中盛非金属材料有限公司 | | |
| | 地址 | 上高县南港镇 | | |
| 设备名称 | 螺杆空气压缩机 | 设备编号 | 1# | |
| 规格型号 | DSR-180A | 出厂日期 | 2017.12 | |
| 制造单位 | 德斯兰压缩机(上海)有限公司 | | | |
| 设备状态 | 正常 | | | |
| 检测检验类别 | 委托检验 | 检测检验日期 | 2022.07.27 | |
| 检测检验地点 | 井口空压机房 | 检测检验周期 | 1年 | |
| 受检单位 | 江西省上高县板栗树下大理岩型方解石矿 | | | |
| 检测检验项目 | 空气压缩机 | | | |
| 检测检验依据 | AQ2055-2016《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范第1部分:固定式空气压缩机》 | | | |
| 存在问题及建议 | 此栏无内容。 | | | |
| 检测检验结论 | 合格 | | | |
| 检测检验组成员 | 李通 曾广福 | | | |
| 备注 | | | | |



批准: [Signature] 审核: [Signature] 主检: 李通

日期: 2022.08.03 日期: 2022.08.03 日期: 2022.08.03

金属非金属矿山固定式空气压缩机安全检测检验报告

报告编号: AJKJYF182-129-2022

共 7 页 第 2 页

检测检验用仪器设备一览表

| 名称 | 设备唯一性编号 | 准确度 | 检定/校准证书编号 |
|------------|---------|--|--------------|
| 电能综合测试仪 | KJ374 | ±1.0 级 F.S | E20211100365 |
| 红外干湿计 | KJ594 | ±2.0%± 1 个字 | T20220600397 |
| 振动检测仪 | KJ653 | 优于 5%±2 个字 | M20220400986 |
| 钢卷尺 | KJ361 | 2 级 | L20220100195 |
| 智能数字大气压力计 | KJ479 | 大气压力 0.5 级 大气温度 ±2.0℃ 空气湿度 ±3%RH | M20220301047 |
| 空压机综合参数测试仪 | KJ054 | ±0.5% | M20220100238 |

本页以下空白

金属非金属矿山固定式空气压缩机安全检测检验报告

报告编号: AJKJYF182-129-2022

共 7 页 第 3 页

检测检验项目及结果

| 固定式空气压缩机基本信息 | | | | | |
|-------------------------------|--------------------|---|---------------|---------|-------|
| 空气压缩机铭牌参数 | | | 电机铭牌参数 | | |
| 设备名称 | 螺杆空气压缩机 | | 电机名称 | 三相异步电动机 | |
| 设备型号 | DSR-180A | | 电机型号 | / | |
| 设备出厂编号 | 17112721 | | 出厂编号 | / | |
| 额定流量 (m ³ /min) | 24 | | 电机容量(kW) | 132 | |
| 额定压力 (MPa) | 0.8 | | 额定电压(V) | 380 | |
| 轴功率(kW) | ≤132 | | 额定电流(A) | 241 | |
| 额定转速 (r/min) | / | | 转速(r/min) | / | |
| 出厂日期 | 2017.12 | | 出厂日期 | / | |
| 制造厂家 | 德克兰压缩机(上海) 有限公司 | | 制造厂家 | / | |
| 检测环境数据 | | | | | |
| 温度(℃) | 39.6 | 湿度(%RH) | 47.1 | 气压(hPa) | 988.6 |
| 检测检验项目 | | | | | |
| 序号 | 检验项目 | 检验标准 | 实测结果 | 单项判定 | 备注 |
| 1 | 矿用产品安全标志 | 新安装空气压缩机应具有矿用产品安全标志。 | / | / | |
| 2 | 安装环境 | 空气压缩机的储气罐,在地面应设在室外阴凉处,在井下应设在空气流畅处。在井下,储气罐应与空气压缩机有效隔离。 | 地面储气罐,设在室外阴凉处 | 合格 | |
| 3 | 安全保护 | 对人体有危险的外露运动部件、正常操作中人体易触及的高温伤人零部件及管道,应安装安全防护装置。 | 有安装防护装置 | 合格 | |

金属非金属矿山固定式空气压缩机安全检测检验报告

报告编号: AJKJYF182-129-2022

共 7 页 第 4 页

检测检验项目及结果

| 序号 | 检验项目 | 检验标准 | 实测结果 | 单项判定 | 备注 |
|----|--------------------|--|----------------------------|------|----|
| 4 | 消防措施 | 空气压缩机安装地点应有消防器材。 | 有 | 合格 | |
| 5 | 值班机房噪声 (dB (A)) | 空气压缩机值班机房内工作位置噪声不得超过 85 dB (A)。 | / | / | |
| 6 | 压缩机油闪点 (°C) | 应使用闪点不低于 215°C 的空气压缩机油。 | / | / | |
| 7 | 润滑系统密封 | 润滑系统不应有泄漏现象。 | 无 | 合格 | |
| 8 | 润滑油压力表 | 对于压力供油润滑的空气压缩机, 应在供油管路上安装指示润滑油压力的指示仪表。 | 有 | 合格 | |
| 9 | 润滑油欠压保护装置 | 对于压力供油润滑的空气压缩机 (喷油回转空气压缩机除外), 当润滑油低于规定值时应报警或停车。 | 有 | 合格 | |
| 10 | 润滑油超温保护装置 | 对于压力供油润滑的空气压缩机 (喷油回转空气压缩机除外), 当润滑油回油温度超过 70°C 时应自动停车。 | 有 | 合格 | |
| 11 | 冷却系统 | 水冷式空气压缩机, 冷却系统的冷却水出水温度不超过 40°C, 水冷式空气压缩机, 装有冷却水断水停车保护装置; 风冷式空气压缩机, 风冷系统工作正常。 | 风冷系统 工作正常 | 合格 | |
| 12 | 冷却器 | 活塞式空气压缩机的末级排气口应安装有冷却器, | / | / | |
| | | 冷却器出口应安装安全阀。 | / | / | |
| 13 | 储气罐安全装置 | 储气罐上应安装安全阀和放水阀, 并有检查孔。采用爆破片代替安全阀时, 爆破片不应有疲劳裂纹、腐蚀或其他损坏的现象。 | 储气罐上 有安装安全 阀、放水 阀 | 合格 | |
| 14 | 截止阀和释放装置 | 储气罐与供气总管之间, 应安装截止阀门, 在储气罐出口和第一个截止阀之间应设置压力释放装置, 压力释放装置的管径不得小于排气管的直径, 释放压力应为空气压缩机最高工作压力的 1.25~1.4 倍。当采用爆破片代替安全阀时, 可不再另外设置压力释放装置。 | 有压力释 放装置 | 合格 | |

金属非金属矿山固定式空气压缩机安全检测检验报告

报告编号: AJKJYF182-129-2022

共 7 页 第 5 页

检测检验项目及结果

| 序号 | 检验项目 | 检验标准 | 实测结果 | 单项判定 | 备注 |
|----|-----------|--|---------------------------------|------|-------------|
| 15 | 储气罐压力表 | 储气罐上应装设能正确指示的压力指示仪表。 | 有 | 合格 | |
| 16 | 止回阀 | 活塞式空气压缩机与储气罐之间, 应安装止回阀。 | / | / | |
| 17 | 放空管 | 储气罐应设放空管, 放空管的出口应避免直对相关人員。 | 是 | 合格 | |
| 18 | 储气罐温度(°C) | 储气罐内的温度应保持在 120°C 以下, 当超过 120°C 时, 装设的超温保护装置应能使空气压缩机自动停车和报警。 | 46.5 | 合格 | |
| 19 | 系统压力表 | 公称容积流量大于 20m ³ /min 的空气压缩机在每一压缩级后安装压力指示仪表。 | 在每一压缩级后安装压力指示仪表 | 合格 | |
| | | 回转式空气压缩机和公称容积流量小于或等于 20m ³ /min 的活塞式空气压缩机在末级压缩级后安装压力指示仪表。 | / | / | |
| 20 | 排气压力(MPa) | 空气压缩机的末级排气压力应能达到公称排气压力。 | 0.78 | 合格 | 额定压力 0.8MPa |
| 21 | 压力控制 | 空气压缩机应具备有效的排气压力控制装置, 能对排气压力实现自动控制。 | 能 | 合格 | |
| 22 | 出口安全阀 | 公称容积流量大于 20m ³ /min 的空气压缩机应在第一压缩级之后安装有安全阀, 对于公称容积流量小于或等于 20m ³ /min 的空气压缩机应在末级压缩级之后安装有安全阀。 | 在第一压缩级之后安装有安全阀 | 合格 | |
| 23 | 末级出口的安全阀 | 如果空气压缩机末级排气出口直接与储气罐相连接, 则可以只在储气罐上安装安全阀。当空气压缩机末级排气出口与储气罐之间安装有截止阀门(止回阀除外)时, 空气压缩机末级排气出口与截止阀门之间应安装安全阀。 | 空气压缩机末级排气出口直接与储气罐相连接, 储气罐上安装安全阀 | 合格 | |

金属非金属矿山固定式空气压缩机安全检测检验报告

报告编号: AJKJYF182-129-2022

共 7 页 第 6 页

检测检验项目及结果

| 序号 | 检验项目 | 检验标准 | 实测结果 | 单项判定 | 备注 |
|----|---------------------------------|--|--------------------|------|----------------------------|
| 24 | 排气温度保护装置 | 活塞式空气压缩机应具备有排气温度的超温停车和报警功能,超温停车和报警装置的超温报警温度限值不应超过 160℃。 | / | / | |
| | | 回转式空气压缩机应具有排气温度的超温停车和报警功能,超温停车和报警装置的超温报警温度限值不应超过 120℃。 | 有停车和报警功能,温度限值: 90℃ | 合格 | |
| 25 | 曲轴箱油温 (°C) | 活塞式空气压缩机曲轴箱油温不应超过 70℃。 | / | / | |
| 26 | 停车复位 | 各种保护装置致使空气压缩机保护停车后,应只能手动复位,手动复位之前,空气压缩机应不能自动起动。 | 只能手动复位 | 合格 | |
| 27 | 运转状态 | 各运动部件运行正常,无异常现象。 | 运行正常 | 合格 | |
| 28 | 振动 (mm/s) | 空气压缩机的振动应符合 GB/T7777 的规定。 | 2.0 | 合格 | |
| 29 | 转速(r/min) | 对于非变频调速控制的空气压缩机,其主轴转速与额定值间偏差不应超过±3%。 | / | / | |
| 30 | 容积流量 (m ³ /min) | 标准状态下的容积流量应不小于 0.85Q _e , Q _e 为压缩机铭牌容积流量。 | 21.0 | 合格 | 公称容积 24m ³ /min |
| 31 | 输入比功率 (kW /m ³ ·min) | 输入比功率应不大于 GB19153 规定的目标能效限定值 T。 | 4.58 | 合格 | 风冷 <7.3 |
| 32 | 输入电流 (A) | 驱动电动机的输入电流应不大于额定电流值。 | 210.88 | 合格 | 额定电流 241A |
| 备注 | | | | | |

金属非金属矿山固定式空气压缩机安全检测检验报告


报告编号: AJKJYF182-129-2022

共 7 页 第 7 页

报告意见和解释页

| | |
|--------------|---------------|
| <p>意见与解释</p> | <p>此栏无内容。</p> |
|--------------|---------------|



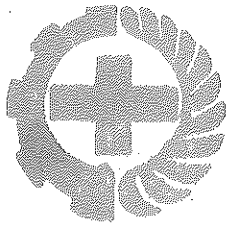

金属非金属矿山固定式空气压缩机 安全检测检验报告

委托单位: 上高县中盛非金属材料有限公司

受检单位: 江西省上高县板栗树下大理岩型方解石矿

设备名称: 螺杆空气压缩机

型号规格: DSR-180A

检测检验类别: 委托检验

检测检验日期: 2022.07.27

江西省矿检安全科技有限公司



声 明

- 1、报告中检测检验数据仅对当时状态或来样负责。
- 2、报告中无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、报告封面、首页、骑缝未盖“江西省矿检安全科技有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、复制报告，封面、首页骑缝未重新盖“江西省矿检安全科技有限公司检测检验专用章”无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。

检测检验机构名称：江西省矿检安全科技有限公司

检测检验机构地址：江西省南昌市青云谱区南莲路 503-1 号

邮政编码：330030

电话：0791-85208323





传真：0791-85208323

金属非金属矿山固定式空气压缩机安全检测检验报告

报告编号: AJKJYF183-129-2022

共 7 页 第 1 页

| | | | | |
|---------|--|----------------|------------|--|
| 委托单位 | 名称 | 上高县中盛非金属材料有限公司 | | |
| | 地址 | 上高县南港镇 | | |
| 设备名称 | 螺杆空气压缩机 | 设备编号 | 2# | |
| 规格型号 | DSR-180A | 出厂日期 | 2015.01 | |
| 制造单位 | 德克兰压缩机(上海)有限公司 | | | |
| 设备状态 | 正常 | | | |
| 检测检验类别 | 委托检验 | 检测检验日期 | 2022.07.27 | |
| 检测检验地点 | 井口空压机房 | 检测检验周期 | 1年 | |
| 受检单位 | 江西省上高县板栗树下大理岩型方解石矿 | | | |
| 检测检验项目 | 空气压缩机 | | | |
| 检测检验依据 | AQ2055-2016《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范第1部分:固定式空气压缩机》 | | | |
| 存在问题及建议 | 此栏无内容。 | | | |
| 检测检验结论 | 合格 | | | |
| 检测检验组成员 | 李通 曾广福 | | | |
| 备注 | | | | |

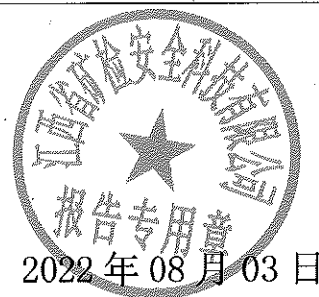批准:  审核:  主检: 

日期: 2022.08.03 日期: 2022.08.03 日期: 2022.08.03

金属非金属矿山固定式空气压缩机安全检测检验报告

报告编号: AJKJYF183-129-2022

共 7 页 第 2 页

检测检验用仪器设备一览表

| 名称 | 设备唯一性编号 | 准确度 | 检定/校准证书编号 |
|------------|---------|--|--------------|
| 电能综合测试仪 | KJ374 | ±1.0 级 F.S | E20211100365 |
| 红外干湿计 | KJ594 | ±2.0%± 1 个字 | T20220600397 |
| 振动检测仪 | KJ653 | 优于 5%±2 个字 | M20220400986 |
| 钢卷尺 | KJ361 | 2 级 | L20220100195 |
| 智能数字大气压力计 | KJ479 | 大气压力 0.5 级 大气温度 ±2.0℃ 空气湿度 ±3%RH | M20220301047 |
| 空压机综合参数测试仪 | KJ054 | ±0.5% | M20220100238 |

本页以下空白

金属非金属矿山固定式空气压缩机安全检测检验报告

报告编号: AJKJYF183-129-2022

共 7 页 第 3 页

检测检验项目及结果

| 固定式空气压缩机基本信息 | | | | | |
|-------------------------------|--------------------|--|----------------|----------------------|-------|
| 空气压缩机铭牌参数 | | | 电机铭牌参数 | | |
| 设备名称 | 螺杆空气压缩机 | | 电机名称 | 三相异步电动机 | |
| 设备型号 | DSR-180A | | 电机型号 | S2AC-280M-2 | |
| 设备出厂编号 | 14111315 | | 出厂编号 | Y4C2862 | |
| 额定流量 (m ³ /min) | 24 | | 电机容量(kW) | 132 | |
| 额定压力 (MPa) | 0.8 | | 额定电压(V) | 380 | |
| 轴功率(kW) | ≤132 | | 额定电流(A) | 241 | |
| 额定转速 (r/min) | / | | 转速(r/min) | 2970 | |
| 出厂日期 | 2015.01 | | 出厂日期 | 2014.03 | |
| 制造厂家 | 德士兰压缩机(上海) 有限公司 | | 制造厂家 | 双龙集团上海防爆 电机盐城有限公司 | |
| 检测环境数据 | | | | | |
| 温度(℃) | 39.6 | 湿度(%RH) | 47.1 | 气压(hPa) | 988.6 |
| 检测检验项目 | | | | | |
| 序号 | 检验项目 | 检验标准 | 实测结果 | 单项判定 | 备注 |
| 1 | 矿用产品安全标志 | 新安装空气压缩机应具有矿用产品安全标志。 | / | / | |
| 2 | 安装环境 | 空气压缩机的储气罐, 在地面应设在室外阴凉处, 在井下应设在空气流畅处。在井下, 储气罐应与空气压缩机有效隔离。 | 地面储气罐, 设在室外阴凉处 | 合格 | |
| 3 | 安全保护 | 对人体有危险的外露运动部件、正常操作中人体易触及的高温伤人零部件及管道, 应安装安全防护装置。 | 有安装防护装置 | 合格 | |

金属非金属矿山固定式空气压缩机安全检测检验报告

报告编号: AJKJYF183-129-2022

共 7 页 第 4 页

检测检验项目及结果

| 序号 | 检验项目 | 检验标准 | 实测结果 | 单项判定 | 备注 |
|----|--------------------|--|----------------------------|------|----|
| 4 | 消防措施 | 空气压缩机安装地点应有消防器材。 | 有 | 合格 | |
| 5 | 值班机房噪声 (dB (A)) | 空气压缩机值班机房内工作位置噪声不得超过 85 dB (A)。 | / | / | |
| 6 | 压缩机油闪点 (°C) | 应使用闪点不低于 215°C 的空气压缩机油。 | / | / | |
| 7 | 润滑系统密封 | 润滑系统不应有泄漏现象。 | 无 | 合格 | |
| 8 | 润滑油压力表 | 对于压力供油润滑的空气压缩机, 应在供油管路上安装指示润滑油压力的指示仪表。 | 有 | 合格 | |
| 9 | 润滑油欠压保护装置 | 对于压力供油润滑的空气压缩机 (喷油回转空气压缩机除外), 当润滑油低于规定值时应报警或停车。 | 有 | 合格 | |
| 10 | 润滑油超温保护装置 | 对于压力供油润滑的空气压缩机 (喷油回转空气压缩机除外), 当润滑油回油温度超过 70°C 时应自动停车。 | 有 | 合格 | |
| 11 | 冷却系统 | 水冷式空气压缩机, 冷却系统的冷却水出水温度不超过 40°C, 水冷式空气压缩机, 装有冷却水断水停车保护装置; 风冷式空气压缩机, 风冷系统工作正常。 | 风冷系统 工作正常 | 合格 | |
| 12 | 冷却器 | 活塞式空气压缩机的末级排气口应安装有冷却器, | / | / | |
| | | 冷却器出口应安装安全阀。 | / | / | |
| 13 | 储气罐安全装置 | 储气罐上应安装安全阀和放水阀, 并有检查孔。采用爆破片代替安全阀时, 爆破片不应有疲劳裂纹、腐蚀或其他损坏的现象。 | 储气罐上 有安装安 全阀、放水 阀 | 合格 | |
| 14 | 截止阀和释放装置 | 储气罐与供气总管之间, 应安装截止阀门, 在储气罐出口和第一个截止阀之间应设置压力释放装置, 压力释放装置的管径不得小于排气管的直径, 释放压力应为空气压缩机最高工作压力的 1.25~1.4 倍。当采用爆破片代替安全阀时, 可不再另外设置压力释放装置。 | 有压力释 放装置 | 合格 | |

金属非金属矿山固定式空气压缩机安全检测检验报告

报告编号: AJKJYF183-129-2022

共 7 页 第 5 页

检测检验项目及结果

| 序号 | 检验项目 | 检验标准 | 实测结果 | 单项判定 | 备注 |
|----|-----------|---|--------------------------------|------|-------------|
| 15 | 储气罐压力表 | 储气罐上应装设能正确指示的压力指示仪表。 | 有 | 合格 | |
| 16 | 止回阀 | 活塞式空气压缩机与储气罐之间,应安装止回阀。 | / | / | |
| 17 | 放空管 | 储气罐应设放空管,放空管的出口应避免直对相关人人员。 | 是 | 合格 | |
| 18 | 储气罐温度(°C) | 储气罐内的温度应保持在 120°C 以下,当超过 120°C 时,装设的超温保护装置应能使空气压缩机自动停车和报警。 | 48.6 | 合格 | |
| 19 | 系统压力表 | 公称容积流量大于 20m ³ /min 的空气压缩机在每一压缩级后安装压力指示仪表。 | 在每一压缩级后安装压力指示仪表 | 合格 | |
| | | 回转式空气压缩机和公称容积流量小于或等于 20m ³ /min 的活塞式空气压缩机在末级压缩级后安装压力指示仪表。 | / | / | |
| 20 | 排气压力(MPa) | 空气压缩机的末级排气压力应能达到公称排气压力。 | 0.78 | 合格 | 额定压力 0.8MPa |
| 21 | 压力控制 | 空气压缩机应具备有效的排气压力控制装置,能对排气压力实现自动控制。 | 能 | 合格 | |
| 22 | 出口安全阀 | 公称容积流量大于 20m ³ /min 的空气压缩机应在第一压缩级之后安装有安全阀,对于公称容积流量小于或等于 20m ³ /min 的空气压缩机应在末级压缩级之后安装有安全阀。 | 第一压缩级之后安装有安全阀 | 合格 | |
| 23 | 末级出口的安全阀 | 如果空气压缩机末级排气出口直接与储气罐相连接,则可以只在储气罐上安装安全阀。当空气压缩机末级排气出口与储气罐之间安装有截止阀门(止回阀除外)时,空气压缩机末级排气出口与截止阀门之间应安装安全阀。 | 空气压缩机末级排气出口直接与储气罐相连接,储气罐上安装安全阀 | 合格 | |

金属非金属矿山固定式空气压缩机安全检测检验报告

报告编号: AJKJYF183-129-2022

共 7 页 第 6 页

检测检验项目及结果

| 序号 | 检验项目 | 检验标准 | 实测结果 | 单项判定 | 备注 |
|----|---------------------------------|--|--------------------|------|----------------------------|
| 24 | 排气温度保护装置 | 活塞式空气压缩机应具备有排气温度的超温停车和报警功能,超温停车和报警装置的超温报警温度限值不应超过 160℃。 | / | / | |
| | | 回转式空气压缩机应具有排气温度的超温停车和报警功能,超温停车和报警装置的超温报警温度限值不应超过 120℃。 | 有停车和报警功能,温度限值: 89℃ | 合格 | |
| 25 | 曲轴箱油温 (°C) | 活塞式空气压缩机曲轴箱油温不应超过 70℃。 | / | / | |
| 26 | 停车复位 | 各种保护装置致使空气压缩机保护停车后,应只能手动复位,手动复位之前,空气压缩机应不能自动起动。 | 只能手动复位 | 合格 | |
| 27 | 运转状态 | 各运动部件运行正常,无异常现象。 | 运行正常 | 合格 | |
| 28 | 振动 (mm/s) | 空气压缩机的振动应符合 GB/T7777 的规定。 | 2.1 | 合格 | |
| 29 | 转速 (r/min) | 对于非变频调速控制的空气压缩机,其主轴转速与额定值间偏差不应超过 ±3%。 | / | / | |
| 30 | 容积流量 (m ³ /min) | 标准状态下的容积流量应不小于 0.85Q _e , Q _e 为压缩机铭牌容积流量。 | 20.70 | 合格 | 公称容积 24m ³ /min |
| 31 | 输入比功率 (kW /m ³ ·min) | 输入比功率应不大于 GB19153 规定的目标能效限定值 T。 | 4.65 | 合格 | 风冷 <7.3 |
| 32 | 输入电流 (A) | 驱动电动机的输入电流应不大于额定电流值。 | 208.43 | 合格 | 额定电流 241A |
| 备注 | | | | | |

金属非金属矿山固定式空气压缩机安全检测检验报告


报告编号: AJKJYF183-129-2022

共 7 页 第 7 页

报告意见和解释页

| | |
|--------------|---------------|
| <p>意见与解释</p> | <p>此栏无内容。</p> |
|--------------|---------------|



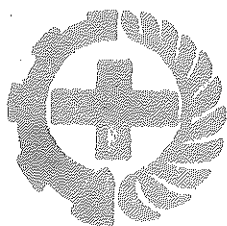

金属非金属矿山固定式空气压缩机 安全检测检验报告

委托单位: 上高县中盛非金属材料有限公司

受检单位: 江西省上高县板栗树下大理岩型方解石矿

设备名称: 螺杆空气压缩机

型号规格: DSR-100A

检测检验类别: 委托检验

检测检验日期: 2022.07.27

江西省矿检安全科技有限公司



声 明

- 1、报告中检测检验数据仅对当时状态或来样负责。
- 2、报告中无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、报告封面、首页、骑缝未盖“江西省矿检安全科技有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、复制报告，封面、首页骑缝未重新盖“江西省矿检安全科技有限公司检测检验专用章”无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。

检测检验机构名称：江西省矿检安全科技有限公司

检测检验机构地址：江西省南昌市青云谱区南莲路 503-1 号

邮政编码：330030

电话：0791-85208323

传真：0791-85208323

金属非金属矿山固定式空气压缩机安全检测检验报告

报告编号: AJKJYF184-129-2022

共 7 页 第 1 页

| | | | | |
|---------|----|--|--------|------------|
| 委托单位 | 名称 | 上高县中盛非金属材料有限公司 | | |
| | 地址 | 上高县南港镇 | | |
| 设备名称 | | 螺杆压缩机 | 设备编号 | 3# |
| 规格型号 | | DSR-100A | 出厂日期 | 2011.07 |
| 制造单位 | | 德斯兰压缩机(上海)有限公司 | | |
| 设备状态 | | 正常 | | |
| 检测检验类别 | | 委托检验 | 检测检验日期 | 2022.07.27 |
| 检测检验地点 | | 井口空压机房 | 检测检验周期 | 1年 |
| 受检单位 | | 江西省上高县板栗树下大理岩型方解石矿 | | |
| 检测检验项目 | | 空气压缩机 | | |
| 检测检验依据 | | AQ2055-2016《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范第1部分:固定式空气压缩机》 | | |
| 存在问题及建议 | | 此栏无内容。 | | |
| 检测检验结论 | | 合格 | | |
| 检测检验组成员 | | 李通 曾广福 | | |
| 备注 | | | | |



批准: [Signature] 审核: [Signature] 主检: 李通

日期: 2022.08.03 日期: 2022.08.03 日期: 2022.08.03

金属非金属矿山固定式空气压缩机安全检测检验报告

报告编号: AJKJYF184-129-2022

共 7 页 第 2 页

检测检验用仪器设备一览表

| 名称 | 设备唯一性编号 | 准确度 | 检定/校准证书编号 |
|------------|---------|--|--------------|
| 电能综合测试仪 | KJ374 | ±1.0 级 F.S | E20211100365 |
| 红外干湿计 | KJ594 | ±2.0%± 1 个字 | T20220600397 |
| 振动检测仪 | KJ653 | 优于 5%±2 个字 | M20220400986 |
| 钢卷尺 | KJ361 | 2 级 | L20220100195 |
| 智能数字大气压力计 | KJ479 | 大气压力 0.5 级 大气温度 ±2.0℃ 空气湿度 ±3%RH | M20220301047 |
| 空压机综合参数测试仪 | KJ054 | ±0.5% | M20220100238 |

本页以下空白

金属非金属矿山固定式空气压缩机安全检测检验报告

报告编号: AJKJYF184-129-2022

共 7 页 第 3 页

检测检验项目及结果

| 固定式空气压缩机基本信息 | | | | | |
|-------------------------------|--------------------|---|---------------|------------------|-------|
| 空气压缩机铭牌参数 | | | 电机铭牌参数 | | |
| 设备名称 | 螺杆空气压缩机 | | 电机名称 | 三相异步电动机 | |
| 设备型号 | DSR-100A | | 电机型号 | Y2-280S-2 | |
| 设备出厂编号 | 1107100 | | 出厂编号 | 782SF1.15 | |
| 额定流量 (m ³ /min) | 13.3 | | 电机容量(kW) | 75 | |
| 额定压力 (MPa) | 0.8 | | 额定电压(V) | 380 | |
| 轴功率(kW) | ≤75 | | 额定电流(A) | 134 | |
| 额定转速 (r/min) | / | | 转速(r/min) | 2970 | |
| 出厂日期 | 2011.07 | | 出厂日期 | 2011.06 | |
| 制造厂家 | 德斯兰压缩机(上海) 有限公司 | | 制造厂家 | 江苏清江电机制造 有限公司 | |
| 检测环境数据 | | | | | |
| 温度(°C) | 39.6 | 湿度(%RH) | 47.1 | 气压(hPa) | 988.6 |
| 检测检验项目 | | | | | |
| 序号 | 检验项目 | 检验标准 | 实测结果 | 单项判定 | 备注 |
| 1 | 矿用产品安全标志 | 新安装空气压缩机应具有矿用产品安全标志。 | / | / | |
| 2 | 安装环境 | 空气压缩机的储气罐,在地面应设在室外阴凉处,在井下应设在空气流畅处。在井下,储气罐应与空气压缩机有效隔离。 | 地面储气罐,设在室外阴凉处 | 合格 | |
| 3 | 安全保护 | 对人体有危险的外露运动部件、正常操作中人体易触及的高温伤人零部件及管道,应安装安全防护装置。 | 有安装防护装置 | 合格 | |

金属非金属矿山固定式空气压缩机安全检测检验报告

报告编号: AJKJYF184-129-2022

共 7 页 第 4 页

检测检验项目及结果

| 序号 | 检验项目 | 检验标准 | 实测结果 | 单项判定 | 备注 |
|----|--------------------|--|--------------------------------|------|----|
| 4 | 消防措施 | 空气压缩机安装地点应有消防器材。 | 有 | 合格 | |
| 5 | 值班机房噪声 (dB (A)) | 空气压缩机值班机房内工作位置噪声不得超过 85 dB (A)。 | / | / | |
| 6 | 压缩机油闪点 (°C) | 应使用闪点不低于 215°C 的空气压缩机油。 | / | / | |
| 7 | 润滑系统密封 | 润滑系统不应有泄漏现象。 | 无 | 合格 | |
| 8 | 润滑油压力表 | 对于压力供油润滑的空气压缩机, 应在供油管路上安装指示润滑油压力的指示仪表。 | 有 | 合格 | |
| 9 | 润滑油欠压保护装置 | 对于压力供油润滑的空气压缩机 (喷油回转空气压缩机除外), 当润滑油低于规定值时应报警或停车。 | 有 | 合格 | |
| 10 | 润滑油超温保护装置 | 对于压力供油润滑的空气压缩机 (喷油回转空气压缩机除外), 当润滑油回油温度超过 70°C 时应自动停车。 | 有 | 合格 | |
| 11 | 冷却系统 | 水冷式空气压缩机, 冷却系统的冷却水出水温度不超过 40°C, 水冷式空气压缩机, 装有冷却水断水停车保护装置; 风冷式空气压缩机, 风冷系统工作正常。 | 风冷系统 工作正常 | 合格 | |
| 12 | 冷却器 | 活塞式空气压缩机的末级排气口应安装有冷却器, | / | / | |
| | | 冷却器出口应安装安全阀。 | / | / | |
| 13 | 储气罐安全装置 | 储气罐上应安装安全阀和放水阀, 并有检查孔。采用爆破片代替安全阀时, 爆破片不应有疲劳裂纹、腐蚀或其他损坏的现象。 | 储气罐上 有安装安 全阀、放 水 阀 | 合格 | |
| 14 | 截止阀和释放装置 | 储气罐与供气总管之间, 应安装截止阀门, 在储气罐出口和第一个截止阀之间应设置压力释放装置, 压力释放装置的管径不得小于排气管的直径, 释放压力应为空气压缩机最高工作压力的 1.25~1.4 倍。当采用爆破片代替安全阀时, 可不再另外设置压力释放装置。 | 有压力释 放装置 | 合格 | |

金属非金属矿山固定式空气压缩机安全检测检验报告

报告编号: AJKJYF184-129-2022

共 7 页 第 5 页

检测检验项目及结果

| 序号 | 检验项目 | 检验标准 | 实测结果 | 单项判定 | 备注 |
|----|-----------|--|---------------------------------|------|-------------|
| 15 | 储气罐压力表 | 储气罐上应装设能正确指示的压力指示仪表。 | 有 | 合格 | |
| 16 | 止回阀 | 活塞式空气压缩机与储气罐之间, 应安装止回阀。 | / | / | |
| 17 | 放空管 | 储气罐应设放空管, 放空管的出口应避免直对相关人员。 | 是 | 合格 | |
| 18 | 储气罐温度(°C) | 储气罐内的温度应保持在 120°C 以下, 当超过 120°C 时, 装设的超温保护装置应能使空气压缩机自动停车和报警。 | 42.5 | 合格 | |
| 19 | 系统压力表 | 公称容积流量大于 20m ³ /min 的空气压缩机在每一压缩级后安装压力指示仪表。 | / | / | |
| | | 回转式空气压缩机和公称容积流量小于或等于 20m ³ /min 的活塞式空气压缩机在末级压缩级后安装压力指示仪表。 | 末级压缩级后安装压力指示仪表 | 合格 | |
| 20 | 排气压力(MPa) | 空气压缩机的末级排气压力应能达到公称排气压力。 | 0.75 | 合格 | 额定压力 0.8MPa |
| 21 | 压力控制 | 空气压缩机应具备有效的排气压力控制装置, 能对排气压力实现自动控制。 | 能 | 合格 | |
| 22 | 出口安全阀 | 公称容积流量大于 20m ³ /min 的空气压缩机应在第一压缩级之后安装有安全阀, 对于公称容积流量小于或等于 20m ³ /min 的空气压缩机应在末级压缩级之后安装有安全阀。 | 末级压缩级后安装安全阀 | 合格 | |
| 23 | 末级出口的安全阀 | 如果空气压缩机末级排气出口直接与储气罐相连接, 则可以只在储气罐上安装安全阀。当空气压缩机末级排气出口与储气罐之间安装有截止阀门(止回阀除外)时, 空气压缩机末级排气出口与截止阀门之间应安装安全阀。 | 空气压缩机末级排气出口直接与储气罐相连接, 储气罐上安装安全阀 | 合格 | |

金属非金属矿山固定式空气压缩机安全检测检验报告

报告编号: AJKJYF184-129-2022

共 7 页 第 6 页

检测检验项目及结果

| 序号 | 检验项目 | 检验标准 | 实测结果 | 单项判定 | 备注 |
|----|-------------------------------|--|-----------------------|------|---------------------------------|
| 24 | 排气温度保护装置 | 活塞式空气压缩机应具备有排气温度的超温停车和报警功能,超温停车和报警装置的超温报警温度限值不应超过 160℃。 | / | / | |
| | | 回转式空气压缩机应具有排气温度的超温停车和报警功能,超温停车和报警装置的超温报警温度限值不应超过 120℃。 | 有停车和报警功能,温度限值: 90℃ | 合格 | |
| 25 | 曲轴箱油温(℃) | 活塞式空气压缩机曲轴箱油温不应超过 70℃。 | / | / | |
| 26 | 停车复位 | 各种保护装置致使空气压缩机保护停车后,应只能手动复位,手动复位之前,空气压缩机应不能自动起动。 | 只能手动复位 | 合格 | |
| 27 | 运转状态 | 各运动部件运行正常,无异常现象。 | 运行正常 | 合格 | |
| 28 | 振动(mm/s) | 空气压缩机的振动应符合 GB/T7777 的规定。 | 2.0 | 合格 | |
| 29 | 转速(r/min) | 对于非变频调速控制的空气压缩机,其主轴转速与额定值间偏差不应超过±3%。 | / | / | |
| 30 | 容积流量(m ³ /min) | 标准状态下的容积流量应不小于 0.85Q _e , Q _e 为压缩机铭牌容积流量。 | 13.0 | 合格 | 公称容积 13.3m ³ /min |
| 31 | 输入比功率(kW/m ³ ·min) | 输入比功率应不大于 GB19153 规定的目标能效限定值 T。 | 4.79 | 合格 | 风冷 <7.5 |
| 32 | 输入电流(A) | 驱动电动机的输入电流应不大于额定电流值。 | 118.69 | 合格 | 额定电流 134A |
| 备注 | | | | | |

金属非金属矿山固定式空气压缩机安全检测检验报告


报告编号: AJKJYF184-129-2022

共 7 页 第 7 页

报告意见和解释页

| | |
|--------------|---------------|
| <p>意见与解释</p> | <p>此栏无内容。</p> |
|--------------|---------------|



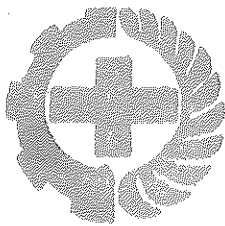

金属非金属矿山排水系统 安全检测检验报告

委托单位: 上高县中盛非金属材料有限公司

受检单位: 江西省上高县板栗树下大理岩型方解石矿

检测检验类别: 委托检验

检测检验日期: 2022年07月27日

江西省矿检安全科技有限公司



声 明

- 1、报告中检测检验数据仅对当时状态或来样负责。
- 2、报告中无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、报告封面、首页、骑缝未盖“江西省矿检安全科技有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、复制报告，封面、首页骑缝未重新盖“江西省矿检安全科技有限公司检测检验专用章”无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。

检测检验机构名称：江西省矿检安全科技有限公司

检测检验机构地址：江西省南昌市青云谱区南莲路 503-1 号

邮政编码：330030


电话：0791-85208323


传真：0791-85208323

金属非金属矿山排水系统安全检测检验报告

报告编号: AJKJPS82-129-2022

共 16 页 第 1 页

| | | | | |
|---------|----|--|--------|-------------|
| 委托单位 | 名称 | 上高县中盛非金属材料有限公司 | | |
| | 地址 | 上高县南岗镇 | | |
| 设备状态 | | 正常 | | |
| 检测检验类别 | | 委托检验 | 检测检验日期 | 2022年07月27日 |
| 检测检验地点 | | -5m水泵房 | 检测检验周期 | 1年 |
| 受检单位 | | 江西省上高县板栗树下大理岩型方解石矿 | | |
| 检测检验项目 | | 金属非金属地下矿山主排水系统 | | |
| 检测检验依据 | | GB16423-2020《金属非金属矿山安全规程》 AQ2029-2010《金属非金属地下矿山主排水系统安全检验规范》 | | |
| 存在问题及建议 | | 此栏无内容。 | | |
| 检测检验结论 | | 合格  | | |
| 检测检验组成员 | | 李通 曾广福 | | |
| 备注 | | | | |

批准: 审核: 

主检: 李通

日期: 2022.08.03

日期: 2022.08.03

日期: 2022.08.03

金属非金属矿山排水系统安全检测检验报告

报告编号: AJKJPS34-074-2022

共 13 页 第 2 页

检测检验用仪器设备一览表

| 名称 | 设备唯一性编号 | 准确度 | 检定/校准证书编号 |
|-------------|---------|-----------------------------|--------------|
| 电能综合测试仪 | KJ374 | ±1.0 级 F.S | E20211100365 |
| 红外干湿计 | KJ594 | ±2%读数 ±2℃ | T20210700098 |
| 振动检测仪 | KJ653 | 优于 5%±2 个字 | M20220400986 |
| 数字转速表 | KJ568 | ±0.05%+5 | M20220601071 |
| 数字式接地电阻测试仪 | KJ637 | ±(1%+0.01Ω) ±(1.5%+0.1Ω) | E20220300002 |
| 钢卷尺 | KJ361 | 2 级 | L20220100195 |
| 两排 10 道记忆秒表 | KJ149 | 1/100 秒计时精度 | F20220300005 |
| 数位式照度计 | KJ201 | ±3%rdg±0.5%F.S | P20220100003 |
| 矿用无线超声波流量计 | KJ491 | 测量精度±1% | M20220601368 |
| 声级计 | KJ640 | 2 级 | C20220300003 |

本页以下空白

金属非金属矿山排水系统安全检测检验报告

报告编号: AJKJPS82-129-2022

共 16 页 第 3 页

检测检验项目及结果


| 排水系统基本信息 | | | | | |
|--|--|--|-------------------|----------|----------|
| 矿井正常涌水量 (m^3/h) | 108.61 | 设计最大排水量 (m^3/d) | 229.05 (最大涌水量) | | |
| 检测环境数据 | | | | | |
| 温度 ($^{\circ}\text{C}$) | 24.3 | 湿度 (%RH) | 78.7 | 气压 (kPa) | / |
| 检测检验项目 | | | | | |
| 序号 | 检验项目 | 检验标准 | 实测结果 | 单项判定 | 备注 |
| 1 | 水泵配置 | 只设水泵时, 水泵型号应相同。 | 4 台 | 合格 | |
| 2 | 管路配置 | 应设工作排水管路和备用排水管路。 | 2 路 | 合格 | |
| 3 | 供配电能力 | 应同工作、备用以及检修水泵相适应; 并能保证同时开动工作和备用水泵。 | 能 | 合格 | |
| 4 | 水仓容积 | 水仓应由两个独立的巷道系统组成。 | 两个 | 合格 | |
| | | 最低中段水仓总容积应能容纳 4h 的正常涌水量; 正常涌水量超过 $200+86\text{m}^3/\text{h}$ 时, 应能容纳 2h 的正常涌水量, 且不小于 $800+86\text{m}^3$ 。应及时清理水仓中的淤泥, 水仓有效容积不小于总容积的 70%。 | 3600m | 合格 | |
| 5 | 工作泵的排水能力 (m^3/h) | 工作水泵应能在 20h 内排出一昼夜正常涌水量。 | 154.327 | 合格 | 1# |
| 6 | 工作水管的排水能力 (m^3/h) | 工作排水管路应能配合工作水泵在 20h 内排出一昼夜正常涌水量。 | 能 | 合格 | |
| 7 | 工作泵和备用泵的联合排水能力 (m^3/h) | 工作水泵和备用水泵应能在 20h 内排出一昼夜的设计最大排水量。。 | 466.931 | 合格 | 1#、2#、3# |
| 8 | 全部水管排水能力 (m^3/h) | 全部排水管路应能配合工作水泵和备用水泵在 20h 内排出一昼夜的设计最大排水量。 | 能 | 合格 | |
| 9 | 检修时排水管路排水能力 (m^3/h) | 任意一条排水管路检修时, 其他排水管路应能完成正常排水任务 | 能 | 合格 | |
| 备注: 1. 矿井涌水量、水仓容积由矿方提供; 2. -10m 水仓直排地表。 | | | | | |


金属非金属矿山排水系统安全检测检验报告

报告编号: AJKJPS82-PB267-129-2022

共 16 页 第 4 页

主排水泵检测检验项目及结果
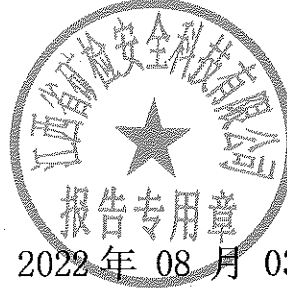
| | | | | |
|---------|---|----------------|-------------|--|
| 委托单位 | 名称 | 上高县中盛非金属材料有限公司 | | |
| | 地址 | 上高县南岗镇 | | |
| 设备名称 | 多级离心泵 | 设备编号 | 1# | |
| 规格型号 | D155-30×7 | 出厂日期 | 2021.05 | |
| 制造单位 | 长沙佳能通用泵业有限公司 | | | |
| 设备状态 | 正常 | | | |
| 检测检验类别 | 委托检验 | 检测检验日期 | 2022年07月27日 | |
| 检测检验地点 | -5m 水泵房 | 检测检验周期 | 1年 | |
| 受检单位 | 江西省上高县板栗树下大理岩型方解石矿 | | | |
| 检测检验项目 | 金属非金属地下矿山主排水泵 | | | |
| 检测检验依据 | GB16423-2020《金属非金属矿山安全规程》 AQ2029-2010《金属非金属地下矿山主排水系统安全检验规范》 | | | |
| 存在问题及建议 | 此栏无内容。 | | | |
| 检测检验结论 | 合格  2022年08月03日 | | | |
| 检测检验组成员 | 李通 曾广福 | | | |
| 备注 | | | | |

批准: 审核: 主检: 

日期: 2022.08.03

日期: 2022.08.03

日期: 2022.08.03

金属非金属矿山排水系统安全检测检验报告

1报告编号: AJKJPS82-PB267-129-2022

共 16 页 第 5 页

主排水泵检测检验项目及结果

| 主排水泵基本信息 | | | | | |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------|----|
| 排水泵参数 | | | 电动机参数 | | |
| 设备名称 | 多级离心泵 | | 电机名称 | 三相异步电动机 | |
| 设备型号 | D155-30×7 | | 电机型号 | YE2-315L1-4 | |
| 设备出厂编号 | 2021099X | | 电机出厂编号 | 03474 | |
| 额定流量 (m ³ /h) | 155 | | 电机容量(kW) | 160 | |
| 额定扬程 (m) | 210 | | 额定电压(V) | 380 | |
| 轴功率 (kW) | 118.0 | | 额定电流(A) | 288 | |
| 额定转速 (r/min) | 1480 | | 额定转速 (r/min) | 1480 | |
| 制造厂家 | 长沙佳能通用泵业有限公司 | | 制造厂家 | 甘肃长通电机制造有限公司 | |
| 出厂日期 | 2021.05 | | 出厂日期 | 2021.04 | |
| 安装日期 | / | | 安装日期 | / | |
| 检测环境数据 | | | | | |
| 温度(°C) | 24.3 | 湿度(%RH) | 78.7 | 气压(kPa) | / |
| 检测检验项目 | | | | | |
| 序号 | 检验项目 | 检验标准 | 实测结果 | 单项判定 | 备注 |
| 1 | 机房温度(°C) | 机房(或硐室)的温度不应超过30°C。 | 24.3 | 合格 | |
| 2 | 照明设施(lx) | 机房(或硐室)作业场所照明设施完备;排水泵操作位置光照度不小于15lx。 | 30.2 | 合格 | |
| 3 | 值班位置噪声 (dB(A)) | 水泵司机值班位置噪声应不大于85dB(A)。 | / | / | |

金属非金属矿山排水系统安全检测检验报告

报告编号: AJKJPS82-PB267-129-2022

共 16 页 第 6 页

主排水泵检测检验项目及结果

| 序号 | 检验项目 | 检验标准 | 实测结果 | 单项判定 | 备注 |
|----|--|--|---------|------|-----------------------------------|
| 4 | 接地电阻 (Ω) | 电控设备、电动机外壳应可靠接地, 接地电阻不大于 2.0Ω 。 | 1.26 | 合格 | |
| 5 | 排水泵启动时间 (min) | 单台水泵的启动时间应不大于 5 分钟。 | 0.75 | 合格 | |
| 6 | 振动 (mm/s) | 按泵的振动级别分级。在运行工况下, 不允许超标。 | 2.3 | 合格 | $\leq 2.8 \text{mm/s}$ 二类泵 B 级 |
| 7 | 排水泵噪声 (dB (A)) | 在运行工况下, 排水泵噪声不应超过 90 dB (A); 并且无异常响声。 | 85.2 | 合格 | |
| 8 | 转速 (r/min) | 在运行工况下, 排水泵的实际转速与额定值间的偏差应不超过 $\pm 5\%$ 。 | 1486 | 合格 | 偏差+0.41% |
| 9 | 电动机输入电流 (A) | 在运行工况下, 电动机输入电流不应超过电动机的额定电流。 | 216.4 | 合格 | |
| 10 | 排水能力 (m^3/h) | 在运行工况下, 工作泵应能在 20 小时内排出矿井 24 小时的正常涌水量。 | 154.327 | 合格 | 1#工作泵 |
| | | 工作水管的排水能力应能配合工作泵在 20 小时内排出矿井 24 小时的正常涌水量。 | 能 | 合格 | 无异常 |
| 11 | 扬程 (m) | 排水泵在运行工况下的扬程应不小于实际排水高度。 | 161.85 | 合格 | |
| 12 | 运行工况点的效率 (%) | 排水泵的运行工况点效率应不小于运行工况点规定效率的 80%。 | 65.14 | 合格 | $\eta_e=75\%$ |
| 13 | 吨水百米电耗 ($\text{kW} \cdot \text{h}/(\text{t} \cdot \text{hm})$) | 排水系统的吨水百米电耗应不高于 $0.5 \text{kW} \cdot \text{h}/(\text{t} \cdot \text{hm})$, 即 $W_{t,100} \leq 0.5 \text{kW} \cdot \text{h}/(\text{t} \cdot \text{hm})$ 。 | 0.50 | 合格 | |
| 14 | 排水泵性能曲线 | 需要时, 在使用现场的实际转速下, 调节水泵的工况点, 检验排水泵性能, 并绘制排水泵性能曲线图。 | / | / | |
| 15 | 运行状况 | 在检验过程中, 各部件和系统不应有影响正常运行或启动的异常现象发生。 | 无异常 | 合格 | |
| 备注 | | | | | |


金属非金属矿山排水系统安全检测检验报告

报告编号: AJKJPS82-PB268-129-2022

共 16 页 第 7 页

主排水泵检测检验项目及结果

| | | | | |
|---------|--|----------------|-------------|--|
| 委托单位 | 名称 | 上高县中盛非金属材料有限公司 | | |
| | 地址 | 上高县南岗镇 | | |
| 设备名称 | 多级离心泵 | 设备编号 | 2# | |
| 规格型号 | D155-30×7 | 出厂日期 | 2021.05 | |
| 制造单位 | 长沙佳能通用泵业有限公司 | | | |
| 设备状态 | 正常 | | | |
| 检测检验类别 | 委托检验 | 检测检验日期 | 2022年07月27日 | |
| 检测检验地点 | -5m 水泵房 | 检测检验周期 | 1年 | |
| 受检单位 | 江西省上高县板栗树下大理岩型方解石矿 | | | |
| 检测检验项目 | 金属非金属地下矿山主排水泵 | | | |
| 检测检验依据 | GB16423-2020《金属非金属矿山安全规程》 AQ2029-2010《金属非金属地下矿山主排水系统安全检验规范》 | | | |
| 存在问题及建议 | 此栏无内容。 | | | |
| 检测检验结论 | 合格 | | | |
| 检测检验组成员 | 李通 曾广福 | | | |
| 备注 | | | | |

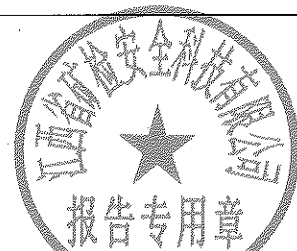

2022年08月03日

批准: [Signature] 审核: [Signature] 主检: 李通

日期: 2022.08.03 日期: 2022.08.03 日期: 2022.08.03

金属非金属矿山排水系统安全检测检验报告

报告编号: AJKJPS82-PB268-129-2022

共 16 页 第 8 页

主排水泵检测检验项目及结果

| 主排水泵基本信息 | | | | | |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------|----|
| 排水泵参数 | | | 电动机参数 | | |
| 设备名称 | 多级离心泵 | | 电机名称 | 三相异步电动机 | |
| 设备型号 | D155-30×7 | | 电机型号 | YE2-315L1-4 | |
| 设备出厂编号 | 2021097X | | 电机出厂编号 | 03475 | |
| 额定流量 (m ³ /h) | 155 | | 电机容量(kW) | 160 | |
| 额定扬程 (m) | 210 | | 额定电压(V) | 380 | |
| 轴功率 (kW) | 118.0 | | 额定电流(A) | 288 | |
| 额定转速 (r/min) | 1480 | | 额定转速 (r/min) | 1480 | |
| 制造厂家 | 长沙佳能通用泵业有限公司 | | 制造厂家 | 甘肃长通电机制造有限公司 | |
| 出厂日期 | 2021.05 | | 出厂日期 | 2021.04 | |
| 安装日期 | / | | 安装日期 | / | |
| 检测环境数据 | | | | | |
| 温度(℃) | 24.3 | 湿度(%RH) | 78.7 | 气压(kPa) | / |
| 检测检验项目 | | | | | |
| 序号 | 检验项目 | 检验标准 | 实测结果 | 单项判定 | 备注 |
| 1 | 机房温度(℃) | 机房(或硐室)的温度不应超过30℃。 | 24.3 | 合格 | |
| 2 | 照明设施(lx) | 机房(或硐室)作业场所照明设施完备;排水泵操作位置光照度不小于15lx。 | 30.2 | 合格 | |
| 3 | 值班位置噪声 (dB(A)) | 水泵司机值班位置噪声应不大于85dB(A)。 | / | / | |

金属非金属矿山排水系统安全检测检验报告

报告编号: AJKJPS82-PB268-129-2022

共 16 页 第 9 页

主排水泵检测检验项目及结果

| 序号 | 检验项目 | 检验标准 | 实测结果 | 单项判定 | 备注 |
|----|--|--|---------|------|----------------------------------|
| 4 | 接地电阻 (Ω) | 电控设备、电动机外壳应可靠接地, 接地电阻不大于 2.0Ω 。 | 1.28 | 合格 | |
| 5 | 排水泵启动时间 (min) | 单台水泵的启动时间应不大于 5 分钟。 | 0.67 | 合格 | |
| 6 | 振动 (mm/s) | 按泵的振动级别分级。在运行工况下, 不允许超标。 | 2.3 | 合格 | $\leq 2.8\text{mm/s}$ 二类泵 B 级 |
| 7 | 排水泵噪声 (dB (A)) | 在运行工况下, 排水泵噪声不应超过 90 dB (A); 并且无异常响声。 | 85.8 | 合格 | |
| 8 | 转速 (r/min) | 在运行工况下, 排水泵的实际转速与额定值间的偏差应不超过 $\pm 5\%$ 。 | 1485 | 合格 | 偏差: +0.34% |
| 9 | 电动机输入电流 (A) | 在运行工况下, 电动机输入电流不应超过电动机的额定电流。 | 216.72 | 合格 | |
| 10 | 排水能力 (m^3/h) | 在运行工况下, 工作泵应能在 20 小时内排出矿井 24 小时的正常涌水量。 | 153.851 | 合格 | |
| | | 工作水管的排水能力应能配合工作泵在 20 小时内排出矿井 24 小时的正常涌水量。 | 能 | 合格 | 无异常现象 |
| 11 | 扬程 (m) | 排水泵在运行工况下的扬程应不小于实际排水高度。 | 159.65 | 合格 | |
| 12 | 运行工况点的效率 (%) | 排水泵的运行工况点效率应不小于运行工况点规定效率的 80%。 | 66.23 | 合格 | $\eta_e=75\%$ |
| 13 | 吨水百米电耗 ($\text{kW}\cdot\text{h}/(\text{t}\cdot\text{hm})$) | 排水系统的吨水百米电耗应不高于 $0.5\text{kW}\cdot(\text{t}\cdot\text{hm})$, 即 $W_{t,100}\leq 0.5\text{kW}\cdot\text{h}/(\text{t}\cdot\text{hm})$ 。 | 0.48 | 合格 | |
| 14 | 排水泵性能曲线 | 需要时, 在使用现场的实际转速下, 调节水泵的工况点, 检验排水泵性能, 并绘制排水泵性能曲线图。 | / | / | |
| 15 | 运行状况 | 在检验过程中, 各部件和系统不应有影响正常运行或启动的异常现象发生。 | 无异常 | 合格 | |
| 备注 | | | | | |

金属非金属矿山排水系统安全检测检验报告

1报告编号: AJKJPS82-PB269-129-2022

共 16 页 第 11 页

主排水泵检测检验项目及结果

| 主排水泵基本信息 | | | | | |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------|----|
| 排水泵参数 | | | 电动机参数 | | |
| 设备名称 | 多级离心泵 | | 电机名称 | 三相异步电动机 | |
| 设备型号 | D155-30×7 | | 电机型号 | YE2-315L1-4 | |
| 设备出厂编号 | 2021098X | | 电机出厂编号 | 03472 | |
| 额定流量 (m ³ /h) | 155 | | 电机容量(kW) | 160 | |
| 额定扬程 (m) | 210 | | 额定电压(V) | 380 | |
| 轴功率 (kW) | 118.0 | | 额定电流(A) | 288 | |
| 额定转速 (r/min) | 1480 | | 额定转速 (r/min) | 1480 | |
| 制造厂家 | 长沙佳能通用泵业有限公司 | | 制造厂家 | 甘肃长通电机制造有限公司 | |
| 出厂日期 | 2021.05 | | 出厂日期 | 2021.04 | |
| 安装日期 | / | | 安装日期 | / | |
| 检测环境数据 | | | | | |
| 温度(°C) | 24.3 | 湿度(%RH) | 78.7 | 气压(kPa) | / |
| 检测检验项目 | | | | | |
| 序号 | 检验项目 | 检验标准 | 实测结果 | 单项判定 | 备注 |
| 1 | 机房温度(°C) | 机房(或硐室)的温度不应超过30°C。 | 24.3 | 合格 | |
| 2 | 照明设施(1x) | 机房(或硐室)作业场所照明设施完备;排水泵操作位置光照度不小于15lx。 | 30.2 | 合格 | |
| 3 | 值班位置噪声 (dB(A)) | 水泵司机值班位置噪声应不大于85dB(A)。 | / | / | |

金属非金属矿山排水系统安全检测检验报告

报告编号: AJKJPS82-PB269-129-2022

共 16 页 第 12 页

主排水泵检测检验项目及结果

| 序号 | 检验项目 | 检验标准 | 实测结果 | 单项判定 | 备注 |
|----|--|--|---------|------|---------------------|
| 4 | 接地电阻 (Ω) | 电控设备、电动机外壳应可靠接地, 接地电阻不大于 2.0Ω 。 | 1.26 | 合格 | |
| 5 | 排水泵启动时间 (min) | 单台水泵的启动时间应不大于 5 分钟。 | 0.81 | 合格 | |
| 6 | 振动 (mm/s) | 按泵的振动级别分级。在运行工况下, 不允许超标。 | 2.3 | 合格 | <2.8mm/s 二类泵 B 级 |
| 7 | 排水泵噪声 (dB (A)) | 在运行工况下, 排水泵噪声不应超过 90 dB (A); 并且无异常响声。 | 84.7 | 合格 | |
| 8 | 转速 (r/min) | 在运行工况下, 排水泵的实际转速与额定值间的偏差应不超过 $\pm 5\%$ 。 | 1485 | 合格 | 偏差: +0.34% |
| 9 | 电动机输入电流 (A) | 在运行工况下, 电动机输入电流不应超过电动机的额定电流。 | 220.56 | 合格 | |
| 10 | 排水能力 (m^3/h) | 在运行工况下, 工作泵应能在 20 小时内排出矿井 24 小时的正常涌水量。 | 158.753 | 合格 | |
| | | 工作水管的排水能力应能配合工作泵在 20 小时内排出矿井 24 小时的正常涌水量。 | 能 | 合格 | 无异常现象 |
| 11 | 扬程 (m) | 排水泵在运行工况下的扬程应不小于实际排水高度。 | 160.36 | 合格 | |
| 12 | 运行工况点的效率 (%) | 排水泵的运行工况点效率应不小于运行工况点规定效率的 80%。 | 68.05 | 合格 | $\eta_e=75\%$ |
| 13 | 吨水百米电耗 ($kW \cdot h / (t \cdot hm)$) | 排水系统的吨水百米电耗应不高于 $0.5kW (t \cdot hm)$, 即 $W_{t,100} \leq 0.5kW \cdot h / (t \cdot hm)$ 。 | 0.48 | 合格 | |
| 14 | 排水泵性能曲线 | 需要时, 在使用现场的实际转速下, 调节水泵的工况点, 检验排水泵性能, 并绘制排水泵性能曲线图。 | / | / | |
| 15 | 运行状况 | 在检验过程中, 各部件和系统不应有影响正常运行或启动的异常现象发生。 | 无异常 | 合格 | |
| 备注 | | | | | |


金属非金属矿山排水系统安全检测检验报告

报告编号: AJKJPS82-PB270-129-2022

共 16 页 第 13 页

主排水泵检测检验项目及结果

| | | | | |
|---------|--|----------------|-------------|--|
| 委托单位 | 名称 | 上高县中盛非金属材料有限公司 | | |
| | 地址 | 上高县南岗镇 | | |
| 设备名称 | 多级离心泵 | 设备编号 | 4# | |
| 规格型号 | D155-30×7 | 出厂日期 | 2021.05 | |
| 制造单位 | 长沙佳能通用泵业有限公司 | | | |
| 设备状态 | 正常 | | | |
| 检测检验类别 | 委托检验 | 检测检验日期 | 2022年07月27日 | |
| 检测检验地点 | -5m 水泵房 | 检测检验周期 | 1年 | |
| 受检单位 | 江西省上高县板栗树下大理岩型方解石矿 | | | |
| 检测检验项目 | 金属非金属地下矿山主排水泵 | | | |
| 检测检验依据 | GB16423-2020《金属非金属矿山安全规程》 AQ2029-2010《金属非金属地下矿山主排水系统安全检验规范》 | | | |
| 存在问题及建议 | 此栏无内容。 | | | |
| 检测检验结论 | 合格 | | | |
| 检测检验组成员 | 李通 曾广福 | | | |
| 备注 | | | | |

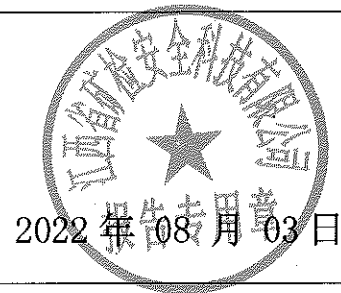

批准:

审核:

主检:

日期: 2022.08.03

日期: 2022.08.03

日期: 2022.08.03

金属非金属矿山排水系统安全检测检验报告

报告编号: AJKJPS82-PB270-129-2022

共 16 页 第 14 页

主排水泵检测检验项目及结果

| 主排水泵基本信息 | | | | | |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------|----|
| 排水泵参数 | | | 电动机参数 | | |
| 设备名称 | 多级离心泵 | | 电机名称 | 三相异步电动机 | |
| 设备型号 | D155-30×7 | | 电机型号 | YE2-315L1-4 | |
| 设备出厂编号 | 2021096X | | 电机出厂编号 | 03473 | |
| 额定流量 (m ³ /h) | 155 | | 电机容量(kW) | 160 | |
| 额定扬程 (m) | 210 | | 额定电压(V) | 380 | |
| 轴功率 (kW) | 118.0 | | 额定电流(A) | 288 | |
| 额定转速 (r/min) | 1480 | | 额定转速 (r/min) | 1480 | |
| 制造厂家 | 长沙佳能通用泵业有限公司 | | 制造厂家 | 甘肃长通电机制造有限公司 | |
| 出厂日期 | 2021.05 | | 出厂日期 | 2021.04 | |
| 安装日期 | / | | 安装日期 | / | |
| 检测环境数据 | | | | | |
| 温度(℃) | 24.3 | 湿度(%RH) | 78.7 | 气压(kPa) | / |
| 检测检验项目 | | | | | |
| 序号 | 检验项目 | 检验标准 | 实测结果 | 单项判定 | 备注 |
| 1 | 机房温度(℃) | 机房(或硐室)的温度不应超过30℃。 | 24.3 | 合格 | |
| 2 | 照明设施(lx) | 机房(或硐室)作业场所照明设施完备;排水泵操作位置光照度不小于15lx。 | 31.3 | 合格 | |
| 3 | 值班位置噪声 (dB(A)) | 水泵司机值班位置噪声应不大于85dB(A)。 | / | / | |

金属非金属矿山排水系统安全检测检验报告

报告编号: AJKJPS82-PB270-129-2022

共 16 页 第 15 页

| 序号 | 检验项目 | 检验标准 | 实测结果 | 单项判定 | 备注 |
|----|--|--|---------|------|-------------------------------|
| 4 | 接地电阻 (Ω) | 电控设备、电动机外壳应可靠接地, 接地电阻不大于 2.0Ω 。 | 1.26 | 合格 | |
| 5 | 排水泵启动时间 (min) | 单台水泵的启动时间应不大于 5 分钟。 | 0.93 | 合格 | |
| 6 | 振动 (mm/s) | 按泵的振动级别分级。在运行工况下, 不允许超标。 | 2.3 | 合格 | $<2.8 \text{mm/s}$ 二类泵 B 级 |
| 7 | 排水泵噪声 (dB (A)) | 在运行工况下, 排水泵噪声不应超过 90 dB (A); 并且无异常响声。 | 85.2 | 合格 | |
| 8 | 转速 (r/min) | 在运行工况下, 排水泵的实际转速与额定值间的偏差应不超过 $\pm 5\%$ 。 | 1483 | 合格 | 偏差: $+0.20\%$ |
| 9 | 电动机输入电流 (A) | 在运行工况下, 电动机输入电流不应超过电动机的额定电流。 | 217.63 | 合格 | |
| 10 | 排水能力 (m^3/h) | 在运行工况下, 工作泵应能在 20 小时内排出矿井 24 小时的正常涌水量。 | 152.690 | 合格 | |
| | | 工作水管的排水能力应能配合工作泵在 20 小时内排出矿井 24 小时的正常涌水量。 | 能 | 合格 | 无异常现象 |
| 11 | 扬程 (m) | 排水泵在运行工况下的扬程应不小于实际排水高度。 | 161.23 | 合格 | |
| 12 | 运行工况点的效率 (%) | 排水泵的运行工况点效率应不小于运行工况点规定效率的 80%。 | 66.10 | 合格 | $\eta_e=75\%$ |
| 13 | 吨水百米电耗 ($\text{kW} \cdot \text{h}/(\text{t} \cdot \text{hm})$) | 排水系统的吨水百米电耗应不高于 $0.5 \text{kW} \cdot \text{h}/(\text{t} \cdot \text{hm})$, 即 $W_{t,100} \leq 0.5 \text{kW} \cdot \text{h}/(\text{t} \cdot \text{hm})$ 。 | 0.49 | 合格 | |
| 14 | 排水泵性能曲线 | 需要时, 在使用现场的实际转速下, 调节水泵的工况点, 检验排水泵性能, 并绘制排水泵性能曲线图。 | / | / | |
| 15 | 运行状况 | 在检验过程中, 各部件和系统不应有影响正常运行或启动的异常现象发生。 | 无异常 | 合格 | |
| 备注 | | | | | |

金属非金属矿山排水系统安全检测检验报告

报告编号: AJKJPS82-129-2022


共 16 页 第 16 页

报告意见和解释页

意见与解释

此栏无内容。



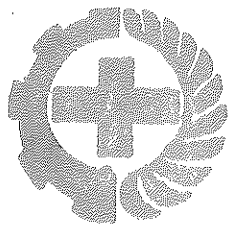

金属非金属矿山通风系统 安全检测检验报告

委托单位： 上高县中盛非金属材料有限公司

受检单位： 江西省上高县板栗树下大理岩型方解石矿

检测检验类别： 委托检验

检测检验日期： 2022年07月27日

江西省矿检安全科技有限公司



声 明

- 1、报告中检测检验数据仅对当时状态或来样负责。
- 2、报告中无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、报告封面、首页、骑缝未盖“江西省矿检安全科技有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、复制报告，封面、首页骑缝未重新盖“江西省矿检安全科技有限公司检测检验专用章”无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。

检测检验机构名称：江西省矿检安全科技有限公司

检测检验机构地址：江西省南昌市青云谱区南莲路 503-1 号

邮政编码：330030


电话：0791-85208323

传真：0791-85208323


金属非金属矿山通风系统安全检测检验报告

报告编号: AJKJTF61-129-2022


共 12 页 第 1 页

| | | | | |
|---------|----|--|--------|------------|
| 委托单位 | 名称 | 上高县中盛非金属材料有限公司 | | |
| | 地址 | 上高县南港镇 | | |
| 设备状态 | | 正常 | | |
| 检测检验类别 | | 委托检验 | 检测检验日期 | 2022.07.27 |
| 检测检验地点 | | 矿区及井下 | 检测检验周期 | 1年 |
| 受检单位 | | 江西省上高县板栗树下大理岩型方解石矿 | | |
| 检测检验项目 | | 金属非金属地下矿山通风系统 | | |
| 检测检验依据 | | GB16423-2020《金属非金属矿山安全规程》 AQ2013.1-2008《金属非金属地下矿山通风技术规范 通风系统》 AQ2013.3-2008《金属非金属地下矿山通风技术规范 通风系统检测》 AQ2013.5-2008《金属非金属地下矿山通风技术规范 通风系统鉴定指标》 | | |
| 存在问题及建议 | | 此栏无内容。 | | |
| 检测检验结论 | | 合格  2022年08月03日 | | |
| 检测检验组成员 | | 刘航宏 邓小龙 | | |
| 备注 | | / | | |


批准:



审核:



主检:



日期: 2022.08.03

日期: 2022.08.03

日期: 2022.08.03

金属非金属矿山通风系统安全检测检验报告

报告编号: AJKJTF61-129-2022

共 12 页 第 2 页

检测检验用仪器设备一览表

| 名称 | 设备唯一性编号 | 准确度 | 检定/校准证书编号 |
|-----------|---------|--|--------------|
| 红外干湿计 | KJ594 | $\pm 2.0\% \pm 1$ 个字 | T20220600397 |
| 数字风速仪 | KJ466 | \pm (读数 $2\%+0.2$) m/s | M20220601084 |
| 钢卷尺 | KJ361 | 2 级 | L20220100195 |
| 绝缘电阻测试仪 | KJ532 | $\pm 3\%$ | E20220600065 |
| 数字接地电阻测试仪 | KJ637 | $\pm (1\%+0.01 \Omega)$ $\pm (1.5\%+0.1 \Omega)$ | E20220300002 |
| 声级计 | KJ640 | 2 级 | C20220300003 |
| 振动检测仪 | KJ653 | 优于 $5\% \pm 2$ 个字 | M20220400986 |
| 智能数字大气压力计 | KJ479 | 大气压力 0.5 级 大气温度 $\pm 2.0^\circ\text{C}$ 空气湿度 $\pm 3\% \text{RH}$ | M20220301047 |
| 电能综合测试仪 | KJ374 | ± 1.0 级 F.S | E20211100356 |
| 手持式激光测距仪 | KJ652 | 分辨率 1mm | L20220400222 |
| 数字风速风量计 | KJ457 | \pm (指示值的 $5\%+0.1\text{m/s}$) | M20220601070 |
| 智能数字微压计 | KJ649 | 精度: $0.5\% \text{FS}$ | M20220400180 |

本页以下空白

金属非金属矿山通风系统安全检测检验报告

报告编号: AJKJTF61-129-2022

共 12 页 第 3 页

检测检验项目及结果

| 通风系统基本信息 | | | | | | |
|----------|---------------------------|--|-----------------------------|---------|--------------|------|
| 主通风机台数 | 1 | | 通风方法 | 机械通风 | | |
| 检测环境数据 | | | | | | |
| 温度(℃) | 21.8-33.6 | 湿度(%RH) | 65.2-99.2 | 气压(hPa) | 988.9-1006.4 | |
| 检测检验项目 | | | | | | |
| 序号 | 检验项目 | 检验标准 | 实测结果 | 单项判定 | 备注 | |
| 1 | 机械通风系统 | 应有机械通风系统。 | 有 | 合格 | | |
| 2 | 通风系统图 | 应有通风系统图并及时更新。 | 有 | 合格 | | |
| 3 | 进回风巷、进排风口、作业面、采空区、通风构筑物检查 | 应有主进风巷并风流畅通;主回风巷不作人行道。 | 进风巷风流畅通、主回风巷不作人行道 | 合格 | | |
| | | 进风口没有受到有害物质污染;排出的污风没有对矿区环境造成污染。 | 进风口没有受到有害物质污染;污风没有对矿区环境造成污染 | 合格 | | |
| | | 采场、掘进巷道、二次破碎巷道和电耙巷道应利用贯穿风流或局部机械通风;局部机械通风应符合安全技术规范要求。 | 采场利用贯穿风流、掘进巷道利用局部机械通风 | 合格 | | |
| | | 应及时密闭采空区。 | 已密闭 | 合格 | | |
| | | 通风构筑物应保持完好严密状态。 | 保持完好严密 | 合格 | | |
| 4 | 反风装置 | 当利用轴流式风机反转反风时,其反风量应达到正常运转时风量的60%以上。 | / | / | | |
| 5 | 风量 (m ³ /s) | 总进风量 | 应满足矿井的需要。 | 26.46 | 合格 | |
| | | 总需风量 | 应满足矿井的需要。 | 18.35 | 合格 | |
| | | 总排风量 | 应满足矿井的需要。 | 28.64 | 合格 | 变频调速 |
| | | 有效风量 | 应满足矿井的需要。 | 23.42 | 合格 | |

金属非金属矿山通风系统安全检测检验报告

报告编号: AJKJTF61-129-2022

共 12 页 第 4 页

检测检验项目及结果

| 序号 | 检验项目 | 检验标准 | 实测结果 | 单项判定 | 备注 |
|----|--------------|---------------------|-------|------|----|
| 6 | 作业面风速合格率 (%) | 作业面风速合格率应不小于 65%。 | 100 | 合格 | |
| 7 | 风源风质合格率 (%) | 风源风质合格率应不小于 90%。 | / | 合格 | |
| 8 | 矿井有效风量率 (%) | 有效风量率 $\geq 60\%$ 。 | 81.77 | 合格 | |
| 9 | 风量供需比 | 风量供需比应为 1.32~1.67。 | 1.56 | 合格 | |
| 备注 | | | | | |



金属非金属矿山通风系统安全检测检验报告

报告编号: AJKJTF61-129-2022


共 12 页 第 5 页

附表一: 通风系统基本情况表

| | | | | | |
|-----------------|--------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| 开拓方式 | 平窿○ 竖井○ 斜坡道● | 井口标高 (m) | +120、+136、 +134.1 | 作业中段标高 (m) | +30 |
| 通风方式 | 抽出式 | 通风方法 | 机械通风 | 井下最多同时 作业人数(人) | 15 |
| 进风井口 标高(m) | +120、+134.1 | 出风井口标高 (m) | +136 | 主井~回风井 最大风路长(m) | 约 2160 |
| 主扇台数 (台) | 主扇铭牌功率 (kW) | 主扇铭牌风量 (m ³ /s) | 主扇铭牌风压 (Pa) | 局扇台数 (台) | 井下内燃设备总功率 (kW) |
| 1 | 55 | 18.7~40.8 | 284~1312 | 2 | 约 310.6 |
| 通风构筑物类型及现状 | | 有风门等通风构筑物, 保持完好严密。 | | | |
| 矿井通 风示意 图 | 见附图 | | | | |
| 备注 | | | | | |

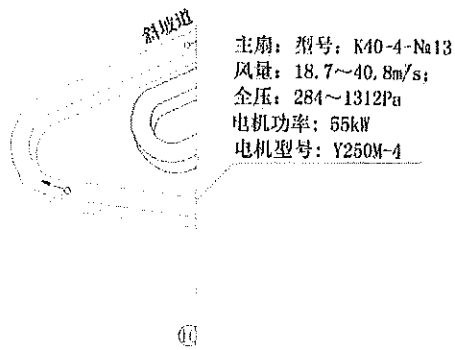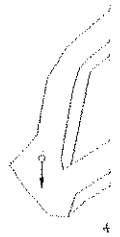

图例

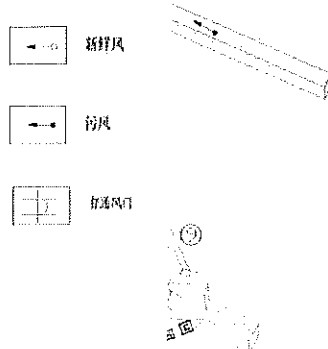

金属非金属矿山通风系统安全检测检验报告

报告编号: AJKJTF61-129-2022

共 12 页 第 8 页

附表三: 测点断面面积、风速测定统计表

| 中段名称 | 测点序号 | 测定地点 | 测点断面面积 (m ²) | 平均指示风速 (m/s) | 校正风速 (m/s) | 实际风速 (m/s) | 实际风量 (m ³ /s) | 标准风量 (m ³ /s) | 空气重率 γ (kg/m ³) |
|----------|------|--------------------|-----------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| +120m 中段 | 1 | 主斜坡道进风 10m 处 | 16.52 | 1.23 | 1.25 | 1.25 | 20.65 | 19.27 | 1.12 |
| +70m 中段 | 2 | 主斜坡道至+70m 斜坡道 | 20.80 | 0.96 | 0.98 | 0.98 | 20.38 | 19.87 | 1.17 |
| | 3 | +70m 巷道 | 20.24 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 1.62 | 1.58 | 1.17 |
| +30m 中段 | 4 | 主斜坡道+70m 至+30m 斜坡道 | 20.70 | 0.88 | 0.90 | 0.90 | 18.63 | 18.32 | 1.18 |
| | 5 | +30m 管缆井 | 3.63 | 0.73 | 0.75 | 0.75 | 2.72 | 2.65 | 1.17 |
| | 6 | +30m 主运输巷 | 19.87 | 0.78 | 0.80 | 0.80 | 15.90 | 19.40 | 1.17 |
| | 7 | 掘进 | / | 0.52 | 0.53 | 0.53 | / | / | / |
| | 8 | 采场 | / | 0.55 | 0.56 | 0.56 | / | / | / |
| | 9 | 回风天井 | 4.38 | 3.58 | 3.66 | 3.66 | 16.03 | 15.63 | 1.17 |
| | 10 | 主斜坡道至-10m 斜坡道 | 25.80 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 5.42 | 5.28 | 1.17 |
| -10m 中段 | 11 | -10m 管缆井 | 3.86 | 0.78 | 0.80 | 0.80 | 3.09 | 3.07 | 1.17 |
| | 12 | -10m 主运输巷 | 21.58 | 0.37 | 0.39 | 0.39 | 8.42 | 8.21 | 1.17 |
| +136m 中段 | 13 | 回风天井 | 4.29 | 1.97 | 1.99 | 1.99 | 8.54 | 8.33 | 1.17 |
| | 14 | 总回风巷 | 2.50 | 11.02 | 11.14 | 11.14 | 27.85 | 25.99 | 1.12 |
| | 15 | 主通风机入风口 | 1.54 | 18.71 | 18.60 | 18.60 | 28.64 | 26.73 | 1.12 |

金属非金属矿山通风系统安全检测检验报告

报告编号: AJKJTF61-ZS79-129-2022

共 12 页 第 9 页

主通风机检测检验项目及结果

| 主通风机基本信息 | | | | | |
|-----------------------------|---|---------|-----------|----------------|-------|
| 检测日期 | 2022.07.27 | | 检测地点 | +136m 主回风机房 | |
| 主通风机名牌参数 | | | 电机铭牌参数 | | |
| 设备名称 | 矿用轴流风机 | | 电机名称 | 高效率三相异步电动机 | |
| 设备型号 | K40-4-No13/55 | | 电机型号 | YE3-250M-4 | |
| 设备出厂编号 | / | | 电机出厂编号 | 21060034 | |
| 额定风压(Pa) | 284-1312 | | 电机容量(kW) | 55 | |
| 额定风量 (m ³ /s) | 18.7-40.8 | | 额定电压(V) | 380 | |
| 轴功率(kW) | ≤55 | | 额定电流(A) | 104 | |
| 传动方式 | 直联 | | 转速(r/min) | 1480 | |
| 出厂日期 | 2021.10.20 | | 出厂日期 | 2021.09 | |
| 制造厂家 | 淄博恒鼎风机有限公司 | | 电机制造厂家 | / | |
| 安装日期 | / | | 安装日期 | / | |
| 检测环境数据 | | | | | |
| 温度(°C) | 32.8 | 湿度(%RH) | 65.2 | 气压(hPa) | 988.9 |
| 检测依据 | GB16423-2020《金属非金属矿山安全规程》 AQ2054-2016《金属非金属在用主通风机系统安全检验规范》 | | | | |
| 检测结论 | 合格 | | | | |
| 备注 | | | | | |

批准:  审核:  主检: 

日期: 2022.08.03 日期: 2022.08.03 日期: 2022.08.03



金属非金属矿山通风系统安全检测检验报告

报告编号: AJKJTF61-ZS79-129-2022

共 12 页 第 10 页

主通风机检测检验项目及结果

| 序号 | 检验项目 | 检验标准 | 实测结果 | 单项判定 | 备注 |
|----|-------------------|----------------------------------|---------|------|---------------|
| 1 | 矿用产品安全标志 | 新安装的主通风机应具有矿用产品安全标志。 | 有 | 合格 | KDB 111046 |
| 2 | 零部件和紧固件 | 通风机和配套电动机各零部件应齐全。 | 齐全 | 合格 | |
| | | 通风机各连接部位的紧固件应牢固。 | 牢固 | 合格 | |
| 3 | 刹车装置 | 装有刹车装置的通风机, 其刹车装置应灵活可靠。 | / | / | |
| 4 | 润滑系统 | 装有润滑系统的主通风机, 其润滑系统应工作正常。 | / | / | |
| 5 | 结构 | 通风机外壳和内部结构不应有异常变形或损伤。 | 未见变形或损伤 | 合格 | |
| 6 | 电动机运行功率(kw) | 通风机的电动机运行功率不应超过其额定功率。 | 51.18 | 合格 | |
| 7 | 接地电阻(Ω) | 通风机的电动机接地电阻应不大于 4Ω 。 | 1.83 | 合格 | |
| 8 | 绝缘电阻($M\Omega$) | 额定电压 380V 时, 应不小于 $0.5M\Omega$; | 27 | 合格 | |
| | | 额定电压 660V 时, 应不小于 $1M\Omega$; | / | / | |
| | | 额定电压 6000V 时, 应不小于 $6M\Omega$ 。 | / | / | |
| 9 | 叶片径向间隙值(mm) | 通风机叶片与机壳(或保护圈)的单侧间隙值应不小于 2.5mm。 | 最小 7 | 合格 | |
| 10 | 安全保护及设施 | 通风机应具备使矿井风流反向的反向性能或反风设施。 | 有反向设施 | 合格 | |
| | | 当利用轴流式风机反转反风时, 应有明确标识。 | 有反转反风标识 | 合格 | |
| | | 通风机应具备过流保护。 | 有过流保护 | 合格 | |

金属非金属矿山通风系统安全检测检验报告

报告编号: AJKJTF61-ZS79-129-2022

共 12 页 第 11 页

主通风机检测检验项目及结果

| 序号 | 检验项目 | 检验标准 | 实测结果 | 单项判定 | 备注 |
|----|-----------------------|---|-------------------------|------|-------|
| 11 | 监测用仪器仪表 | 主通风机设有监测风压的仪表; | 有 | 合格 | |
| | | 设有监测风量(或风速)的仪表; | 有 | 合格 | |
| | | 设有监测电流的仪表; | 有 | 合格 | |
| | | 设有监测电压的仪表; | 有 | 合格 | |
| | | 通风机为矿井离心式通风机时,还应设有监测轴承温度的仪器仪表。 | / | / | |
| 12 | 振动(mm/s) | 刚性支承: $V_{rms} \leq 4.6 \text{ mm/s}$ 。 | 2.1 | 合格 | |
| | | 挠性支承: $V_{rms} \leq 7.1 \text{ mm/s}$ 。 | / | / | |
| 13 | 备用电动机 | 每台通风机应具有相同型号和规格的备用电动机,并有能迅速调换电动机的设施。 | 有 | 合格 | |
| 14 | 噪声(dB(A)) | 通风机附近作业场所的噪声不应超过85dB(A)。 | 87.3 | / | 扩散器出口 |
| | | 大于85dB(A)时,需配备个人防护用品; | / | / | |
| | | 大于或等于90dB(A)时,还应采取降低作业场所噪声的措施。 | / | / | |
| 15 | 轴承温度(°C) (离心式通风机) | 滚动轴承 | 轴承表面温度不应高于环境温度40°C。 | / | / |
| | | 滑动轴承 | 进油口油温最高为43°C, | / | / |
| | | | 经过轴承和轴承箱后的油温温升不应超过28°C, | / | / |
| | | | 且轴承出口油温不应超过71°C。 | / | / |
| 16 | 效率(%) | 通风机在运行工况下的效率,按全压计算不应低于70%。 | / | / | |
| | | 按静压计算不应低于60%。 | 51.60 | / | |
| 17 | 风量(m ³ /s) | 应满足矿井的需要和产品使用说明书的规定。 | 正风 28.64 反风 17.79 | 合格 | |
| 18 | 风压(Pa) | 应满足矿井的需要和产品使用说明书的规定。 | 860 | 合格 | 静压 |
| 备注 | | | | | |

金属非金属矿山通风系统安全检测检验报告

报告编号: AJKJTF61-129-2022

共 12 页 第 12 页

报告意见和解释页

| | |
|--------------|---------------|
| <p>意见与解释</p> | <p>此栏无内容。</p> |
|--------------|---------------|



江西省上高县板栗树下大理岩型方解石矿 矿井反风试验报告

1. 试验目的

为保证矿山安全生产，提高矿井抗灾防火能力，在矿井发生灾变时、尤其是发生火灾事故时，能够迅速使机械通风系统实现矿井风流反向，缩小控制灾害波及范围、使可能受影响的人员能够有充分的时间按避灾路线撤至地面，从而减少和避免因火灾等事故带来的人员伤亡，确保应急救援工作的顺利进行。

2. 试验依据

《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）

3. 试验时间

2022年7月27日 10:00~15:00

4. 矿山通风系统概况

1) .新鲜风流经+120m斜坡道及管缆井进入井下，风流通过+30m斜坡道、管缆井进入+30m主运输巷道，冲洗工作面后，污风经+30m至+70m回风天井进入+70m回风巷道，最后由+136m回风井排出地表。2) .新鲜风流经+120m斜坡道及管缆井进入井下，风流通过-10m斜坡道、管缆井进入-10m主运输巷道，污风经-10m至+30m、30m至+70m回风天井进入+70m回风巷道，最后由+136m回风井排出地表。+136m回风井井口安装1台K40-4-No13/55型矿用通风机抽风，电机功率55Kw，该风机可反转反风。

5. 试验人员及安排

江西省矿检公司检测组全体人员及矿方安全、通风、机电等相关配合人员。
矿检公司协调人：邓小龙；矿方协调人：聂震宇。


6. 测量设备

(1) 低速测风表：测量范围0.2-5m/s；高速测风表：测量范围0.3-25m/s及1.0-30m/s；


(2) 测距仪（钢卷尺）、温度计、计算器等。

7. 测量范围及测点布置

见附图

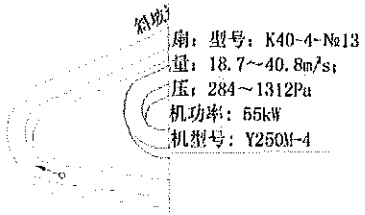

图例

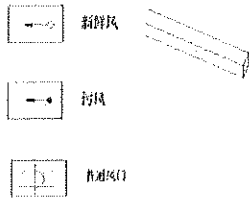

8. 测量结果

8.1 风量测量结果

反风试验风速风量测量结果表

| 中段名称 | 测点序号 | 测试地点 | 断面面积 (m ²) | 正风风速 (m/s) | 正风量 (m ³ /s) | 反风速 (m/s) | 反风量 (m ³ /s) | 反风量率 (%) |
|----------|------|--------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|--------------|----------------------------|-------------|
| +120m 中段 | 1 | 主斜坡道进风 10m 处 | 16.52 | 1.25 | 20.65 | 0.77 | 12.72 | 61.60 |
| | 2 | 主斜坡道至+70m 斜坡道 | 20.80 | 0.98 | 20.38 | 0.62 | 12.90 | 63.30 |
| +70m 中段 | 3 | +70m 巷道 | 20.24 | 0.08 | 1.62 | 0.05 | 1.01 | 62.35 |
| | 4 | 主斜坡道+70m 至+30m 斜坡道 | 20.70 | 0.90 | 18.63 | 0.57 | 11.80 | 63.34 |
| +30m 中段 | 5 | +30m 管缆井 | 3.63 | 0.75 | 2.72 | 0.50 | 1.81 | 66.54 |
| | 6 | +30m 主运输巷 | 19.87 | 0.80 | 15.90 | 0.49 | 9.74 | 61.26 |
| | 7 | 掘进 | / | 0.53 | / | 0.31 | / | / |
| | 8 | 采场 | / | 0.56 | / | 0.33 | / | / |
| -10m 中段 | 9 | 回风天井 | 4.38 | 3.66 | 16.03 | 2.52 | 11.04 | 68.87 |
| | 10 | 主斜坡道至-10m 斜坡道 | 25.80 | 0.21 | 5.42 | 0.14 | 3.61 | 66.60 |
| | 11 | -10m 管缆井 | 3.86 | 0.80 | 3.09 | 0.51 | 1.97 | 63.75 |
| +136m | 12 | -10m 主运输巷 | 21.58 | 0.39 | 8.42 | 0.25 | 5.39 | 64.01 |
| | 13 | 回风天井 | 4.29 | 1.99 | 8.54 | 1.24 | 5.32 | 61.76 |
| | 14 | 总回风巷 | 2.50 | 11.14 | 27.85 | 7.09 | 17.72 | 63.63 |
| | 15 | 主通风机 | 1.54 | 1.60 | 28.64 | 11.55 | 17.79 | 62.11 |

8.2 矿井风流反向时间（从正转至反转形成反向风流时间）：约 10 分钟。

9. 结论

根据 GB16423-2020《金属非金属矿山安全规程》6.4.3.3 要求，主通风机应有使矿井风流在 10 分钟内反向的措施。其反风量应达到正常运转时的风量 60% 以上。通过本次反风试验测试，其有关指标均符合规程要求，达到预期效果。

10. 存在问题

人员安排不足且配合度较一般，试验时间较长。


11. 整改建议

- (1) 在今后的测试前，加强人员的培训与练习；
- (2) 增加测试人员数量以及测量仪器设备。

江西省矿检安全科技有限公司（公章）



2022 年 08 月 03 日

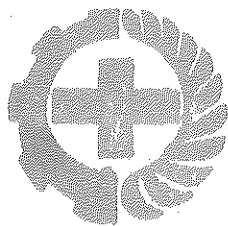

赣 应急 20 01

报告编号: AJKJGD70-DS54-129-2022

金属非金属矿山供电系统（电气设施） 安全检测检验报告

委托单位: 上高县中盛非金属材料有限公司

受检单位: 江西省上高县板栗树下大理岩型方解石矿

检测检验类别: 委托检验

检测检验日期: 2022年07月27日

江西省矿检安全科技有限公司



声 明

- 1、报告中检测检验数据仅对当时状态或来样负责。
- 2、报告中无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、报告封面、首页、骑缝未盖“江西省矿检安全科技有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、复制报告，封面、首页骑缝未重新盖“江西省矿检安全科技有限公司检测检验专用章”无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。

检测检验机构名称：江西省矿检安全科技有限公司

检测检验机构地址：江西省南昌市青云谱区南莲路 503-1 号

邮政编码：330030


电话：0791-85208323

传真：0791-85208323

金属非金属矿山供电系统（电气设施）安全检测检验报告

报告编号：AJKJGD70-DS54-129-2022

共 7 页 第 1 页

| | | | | |
|---------|---|----------------|-------------|--|
| 委托单位 | 名称 | 上高县中盛非金属材料有限公司 | | |
| | 地址 | 上高县南岗镇镇 | | |
| 设备名称 | 供电系统 | 设备编号 | / | |
| 规格型号 | / | 出厂日期 | / | |
| 制造单位 | / | | | |
| 设备状态 | 正常 | | | |
| 检测检验类别 | 委托检验 | 检测检验日期 | 2022年07月27日 | |
| 检测检验地点 | 矿区及井内 | 检测检验周期 | 一年 | |
| 受检单位 | 江西省上高县板栗树下大理岩型方解石矿 | | | |
| 检测检验项目 | 供电系统 | | | |
| 检测检验依据 | GB50070-2020《矿山电力设计规范》 GB16423-2020《金属非金属矿山安全规程》 《煤矿电气试验规程》（1983）煤生字第761号 DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》 DL/T572-2010《电力变压器运行规程》 | | | |
| 存在问题及建议 | 此栏无内容。 | | | |
| 检测检验结论 | 合格  2022年08月03日 | | | |
| 检测检验组成员 | 曾广福 李通 | | | |
| 备注 | / | | | |

批准：文

李通

审核：邢

李通

主检：李通

李通

日期：2022.08.03

日期：2022.08.03

日期：2022.08.03

金属非金属矿山供电系统（电气设施）安全检测检验报告
报告编号：AJKJGD70-DS54-129-2022 共 7 页 第 2 页

检测检验用仪器设备一览表

| 名称 | 设备唯一性编号 | 准确度 | 检定/校准证书编号 |
|--------|---------|----------|--------------|
| 多功能声级计 | KJ640 | 2 级 | C20220300003 |
| 红外干湿计 | KJ594 | ±2%读数±2℃ | T20220600397 |

本页以下空白

金属非金属矿山供电系统（电气设施）安全检测检验报告

报告编号：AJKJGD70-DS54-129-2022 共 7 页 第 3 页

检测检验项目及结果

| 检测环境数据 | | | | | |
|------------------|-----------|----------|-----------------------|----------|---|
| 温度 (°C) | 24.6-40.3 | 湿度 (%RH) | 46.8-78.5 | 气压 (kPa) | / |
| 供电系统（电气设施）基本信息 | | | | | |
| 检测地点 | | | 设备型号 | | |
| 地面变配电房主接地极 | | | / | | |
| 地面变配电房电力变压器接地 | | | S9-M-250/10(2007.115) | | |
| 地面变配电房电力变压器接地 | | | S11-M-500/10(1710017) | | |
| 地面发电机房发电机接地 | | | / | | |
| 地面变配电房配电柜接地 | | | / | | |
| -5m 水泵房主接地极 | | | / | | |
| -5m 变配电硐室矿用变压器接地 | | | KSG11-315/10(J122188) | | |
| -5m 变配电硐室矿用变压器接地 | | | KSG11-315/10(J122120) | | |
| -5m 变配电硐室矿用变压器接地 | | | KSG11-100/10(J122117) | | |
| -5m 变配电硐室高压配电柜接地 | | | / | | |
| -5m 变配电硐室低压配电柜接地 | | | | | |
| 以下无内容 | | | | | |

金属非金属矿山供电系统（电气设施）安全检测检验报告

报告编号：AJKJGD70-DS54-129-2022

共 7 页 第 4 页

检测检验项目及结果

| 序号 | 检验项目 | 检验标准 | 实测结果 | 单项判定 | 备注 | |
|----|---------------------|---|-----------------------------------|------|-------------------|---------------------------------|
| 1 | 变配电所或 变压器位置 | 距采矿场开采边界的距离应大于或等于 200m。 | 大于 200m | 合格 | | |
| | | 不应设在爆破器材爆炸危险区以内。 | 危险区以外 | 合格 | | |
| | | 不宜设在未稳定的排废场内，且应有安全距离。 | 有安全距离 | 合格 | | |
| | | 不宜设在初期塌陷区，当避开塌陷区有困难时，应采取注浆、充填等安全措施。 | 塌陷区外 | 合格 | | |
| 2 | 变电所噪音 dB (A) | 不应大于 60dB (A)。 | 54.8 | 合格 | -5m 变 配电硐 室 | |
| 3 | 双电源供电 | 有下列 情况之 一的 (一级 负荷) 应设双 电源： | 1. 有一级负荷的井下变、配电所； | / | 合格 | 配备 750kVA 柴油发 电机一 台 |
| | | | 2. 主排水泵房变、配电所； | 双电源 | | |
| | | | 3. 在有爆炸危险或对人体健康有严重损害危险环境中工作的主通风机； | / | | |
| | | | 4 升降人员的竖井提升机。 | / | | |
| 4 | 井下配电压 | 高压配电电压应不超过 35kV。 | 10000V | / | | |
| | | 低压配电电压应不超过 1140V。 | 380V | 合格 | | |
| | | 主运输巷道照明电压应不超过 220V。 | 220V | 合格 | | |
| | | 井底车场照明电压应不超过 220V。 | 220V | 合格 | | |
| | | 采掘工作面照明电压应不超过 36V。 | 36V | 合格 | | |
| 5 | 地面变配电 所防雷 | 高压进户线和变压器应装设避雷装置。 | 装设避 雷装置 | 合格 | | |
| 6 | 井下变配电 所防雷 | 井下变电所一次配电母线及一次母线相接且电缆线路较长的旋转电极的机旁机柜内部，均应装设避雷装置。 | / | / | | |
| 7 | 引入井下的 供电电缆防 雷 | 由地面架空线路引入井下的供电电缆，必须在架空线与电缆连接处装设避雷装置。 | / | / | | |

金属非金属矿山供电系统（电气设施）安全检测检验报告

报告编号：AJKJGD70-DS54-129-2022

共 7 页 第 5 页

检测检验项目及结果

| 序号 | 检验项目 | 检验标准 | 实测结果 | 单项判定 | 备注 | |
|----|------------|---|-------------------------------------|------|--|---|
| 8 | 变压器高压侧开关设施 | 单台变压器容量在 315kVA 以上的应在高压侧设置断路器。 | 设置断路器 | 合格 | | |
| | | 单台变压器容量在 315kVA 及以下的可在高压侧装设跌落式熔断器。 | 跌落式熔断器 | 合格 | | |
| 9 | 变压器低压侧开关设施 | 变压器低压侧的总开关，应采用或真空断路器。 | 真空断路器 | 合格 | 智能控制器 | |
| | | 低压馈出线应装设带有过电流保护的断路器。 | 有过电流保护 | 合格 | | |
| 10 | 漏电保护装置 | 井下主变电所的低压馈出线，应装设漏电保护装置。 | 漏电继电器 | 合格 | JY82-2P 型检漏继电器 | |
| | | 向井下供低压电的地面变电所的低压馈出线，应装设应装设漏电保护装置。 | / | / | | |
| 11 | 变压器外观检查 | 变压器安装应符合要求，绝缘子无破损，不应有漏油渗油现象，油标显示油位正常。 | 符合要求 | 合格 | | |
| 12 | 井下用电力变压器 | 井下应采用矿用变压器(地表)。 | | | KSG11-315/10 (J122118) KSG11-315/10 (J122120) KSG11-100/10 (J122117) | |
| | | 普通变压器 | 其中性点不应直接接地； 变压器二次侧的中性点不应引出载流中性线。 | / | | / |
| | | 井下不应采用油浸式变压器（井下）。 | 矿用干式变压器 | 合格 | | |
| 13 | 地面用电力变压器 | 地面中性点直接接地的变压器或发电机，不应用于向井下供电。 | 未向井下供电 | 合格 | S9-M-250/10 (2007.115) S11-M-500/10 (1710017) | |
| 14 | 变压器温度 | 油箱及结构表面温升不应超过 80K。 | / | / | 矿用干式变压器 | |
| 15 | 电缆 | 在竖井井筒或倾角 45° 及以上的井巷内，固定敷设的电缆应采用交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆或聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆； | 粗钢丝铠装电缆 | 合格 | YJV42 管缆竖井 | |
| | | 在水平巷道或倾角小于 45° 的井巷内，固定敷设的高压电缆应采用交联聚乙烯绝缘钢带或细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆、聚氯乙烯绝缘钢带或细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆。 | / | / | | |

金属非金属矿山供电系统（电气设施）安全检测检验报告

报告编号：AJKJGD70-DS54-129-2022

共 7 页 第 6 页


检测检验项目及结果

| 序号 | 检验项目 | 检验标准 | 实测结果 | 单项判定 | 备注 |
|----|-------------------|---|---------|------|-------------|
| 15 | 电缆 | 移动式变电站的电源电缆应采用井下矿用监视型屏蔽橡套电缆； | / | / | |
| | | 非固定敷设的高低电压电缆、移动式和手持式电气设备应采用矿用橡套软电缆； | / | / | |
| | | 移动式照明线路应采用橡套电缆；有可能受机械损伤的固定敷设照明电缆应采用钢带铠装电缆； | / | / | |
| | | 硐室内应采用（或钢丝）铠装电缆； | 粗钢丝铠装电缆 | 合格 | YJV42 |
| | | 井下信号和控制用线路应采用铠装电缆； | / | / | |
| | | 矿用橡套电缆的接地芯线不应兼作其他用途； | 未作其他用途 | 合格 | |
| | | 重要电源电缆、移动式电气设备的电缆及井下有爆炸危险环境的低压电缆应采用铜芯电缆。 | 铜芯电缆 | 合格 | YJV42 |
| 16 | 电机车滑触线悬挂高度（由轨面算起） | 主要运输巷道：线路电压低于 500V 时，不低于 1.8m；线路电压高于 500V 时，不低于 2.0m。 | / | / | |
| 17 | 地面接地装置的接地电阻 | 容量在 100kVA 以上变压器相连的接地装置的接地电阻小于等于 4Ω。 | 2.13Ω | 合格 | 地面变电房主接地极 |
| | | 容量在 100kVA 以下变压器相连的接地装置的接地电阻小于等于 10Ω。 | / | / | |
| 18 | 井下接地装置的接地电阻 | 井下主接地极应不少于两组。 | 两组 | 合格 | |
| | | 井下所有电气设备的金属外壳及电缆金属外皮均应接地，接地电阻不应大于 2Ω，主接地极应不少于两组。 | 1.23Ω | 合格 | -5m 水泵房主接地极 |
| 19 | 安全警示标识 | 变配电所或电气设备设施处应设有明显的安全警示标识。 | 有 | 合格 | |
| 20 | 隔离设施 | 在高压电器设施安全区域应设置栅栏或隔离墙。 | 有 | 合格 | |
| 21 | 消防设施 | 变电所内应有灭火器等消防设施。 | 有 | 合格 | |
| 备注 | | | | | |

金属非金属矿山供电系统（电气设施）安全检测检验报告
报告编号：AJKJGD70-DS54-129-2022 共 7 页 第 7 页
报告意见和解释页

| | |
|--------------|---------------|
| <p>意见与解释</p> | <p>此栏无内容。</p> |
|--------------|---------------|



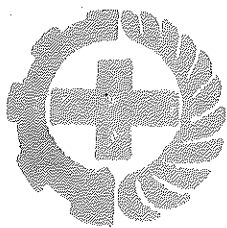

赣 应急 20 01

报告编号: AJKJGD70-DJ (535-545) -129-2022

金属非金属矿山接地装置 安全检测检验报告

委托单位: 上高县中盛非金属材料有限公司

受检单位: 江西省上高县板栗树下大理岩型方解石矿

检测检验类别: 委托检验

检测检验日期: 2022年07月27日

江西省矿检安全科技有限公司



声 明

- 1、报告中检测检验数据仅对当时状态或来样负责。
- 2、报告中无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、报告封面、首页、骑缝未盖“江西省矿检安全科技有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、复制报告，封面、首页骑缝未重新盖“江西省矿检安全科技有限公司检测检验专用章”无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。

检测检验机构名称：江西省矿检安全科技有限公司

检测检验机构地址：江西省南昌市青云谱区南莲路 503-1 号

邮政编码：330030


电话：0791-85208323

传真：0791-85208323

金属非金属矿山接地装置安全检测检验报告

报告编号: AJKJGD70-DJ(535-545)-129-2022

共 4 页 第 1 页
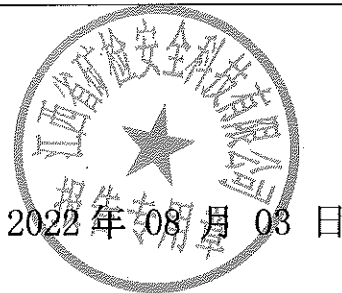
| | | | | |
|---------|--|----------------|------------------|--|
| 委托单位 | 名称 | 上高县中盛非金属材料有限公司 | | |
| | 地址 | 上高县南岗镇镇 | | |
| 设备名称 | 接地装置 | 设备编号 | / | |
| 规格型号 | / | 出厂日期 | / | |
| 制造单位 | / | | | |
| 设备状态 | 正常 | | | |
| 检测检验类别 | 委托检验 | 检测检验日期 | 2022 年 07 月 27 日 | |
| 检测检验地点 | 矿区及井内 | 检测检验周期 | 一年 | |
| 受检单位 | 江西省上高县板栗树下大理岩型方解石矿 | | | |
| 检测检验项目 | 接地装置 | | | |
| 检测检验依据 | GB16423-2020《金属非金属矿山安全规程》 DL/T475-2017《接地装置特性参数测量导则》 《煤矿电气试验规程》(1983)煤生字第 761 号 | | | |
| 存在问题及建议 | 此栏无内容。 | | | |
| 检测检验结论 | 合格  2022 年 08 月 03 日 | | | |
| 检测检验组成员 | 曾广福 李通 | | | |
| 备注 | | | | |

批准:  审核:  主检: 

日期: 2022.08.03 日期: 2022.08.03 日期: 2022.08.03

金属非金属矿山接地装置安全检测检验报告

报告编号: AJKJGD70-DJ(535-545)-129-2022

共 4 页 第 2 页

检测检验用仪器设备一览表

| 名称 | 设备唯一性编号 | 准确度 | 检定/校准证书编号 |
|------------|---------|---|--------------|
| 数字式接地电阻测试仪 | KJ637 | $\pm(1\%+0.01\Omega)$ $\pm(1.5\%+0.1\Omega)$ | E20220300002 |
| 红外干湿计 | KJ594 | $\pm 2\%$ 读数 $\pm 2^{\circ}\text{C}$ | T20220600397 |

本页以下空白

金属非金属矿山接地装置安全检测检验报告

报告编号: AJKJGD70-DJ(535-545)-129-2022

检测检验项目及结果

| 检测环境数据 | | | | | | | | | | |
|---------|-------------------------|------------------|-----------------------|----------|-----------|-----------|------|------|--|--|
| 温度 (°C) | | 24.6-40.3 | 湿度 (%RH) | | 48.6-78.5 | 气压 (kPa) | | / | | |
| 检测检验项目 | | | | | | | | | | |
| 序号 | 样品编号 | 设备名称 | 设备编号 | 接地电阻 (Ω) | | 绝缘电阻 (MΩ) | | 单项判定 | | |
| | | | | 测量值 | 技术要求 | 测量值 | 技术要求 | | | |
| 1 | AJKJGD70-DJ535-129-2022 | 地面变配电房主接地极 | / | 2.13 | / | / | / | 合格 | | |
| 2 | AJKJGD70-DJ536-129-2022 | 地面变配电房电力变压器接地 | S9-M-250/10(2007.115) | 2.16 | / | / | / | 合格 | | |
| 3 | AJKJGD70-DJ537-129-2022 | 地面变配电房电力变压器接地 | S11-M-500/10(1710017) | 2.17 | ≤4Ω | / | / | 合格 | | |
| 4 | AJKJGD70-DJ538-129-2022 | 地面发电机房发电机接地 | / | 2.19 | / | / | / | 合格 | | |
| 5 | AJKJGD70-DJ539-129-2022 | 地面变配电房配电柜接地 | / | 2.18 | / | / | / | 合格 | | |
| 6 | AJKJGD70-DJ540-129-2022 | -5m 水泵房主接地极 | / | 1.23 | / | / | / | 合格 | | |
| 7 | AJKJGD70-DJ541-129-2022 | -5m 变配电硐室矿用变压器接地 | KSG11-315/10(J122188) | 1.26 | / | / | / | 合格 | | |
| 8 | AJKJGD70-DJ542-129-2022 | -5m 变配电硐室矿用变压器接地 | KSG11-315/10(J122120) | 1.28 | / | / | / | 合格 | | |
| 9 | AJKJGD70-DJ543-129-2022 | -5m 变配电硐室矿用变压器接地 | KSG11-100/10(J122117) | 1.27 | ≤2Ω | / | / | 合格 | | |
| 10 | AJKJGD70-DJ544-129-2022 | -5m 变配电硐室高压配电柜接地 | / | 1.29 | / | / | / | 合格 | | |
| 11 | AJKJGD70-DJ545-129-2022 | -5m 变配电硐室低压配电柜接地 | / | 1.25 | / | / | / | 合格 | | |

金属非金属矿山接地装置安全检测检验报告

报告编号: AJKJGD70-DJ(535-545)-129-2022

共 4 页 第 4 页

报告意见和解释页

| | |
|--------------|---------------|
| <p>意见与解释</p> | <p>此栏无内容。</p> |
|--------------|---------------|

