

矿山企业安全检测情况汇总表

项目编号: AJ23-137

检测日期: 2023年07月14日

企业名称: 江西天宝矿业有限公司金家坞金矿长坞拗矿区

联系人: 林静 电话:

联系地址: 鄱阳县柘田街乡

邮政编码: 333108 传真: /

Q/JXKJ-D106-2019

共 2 页第 1 页

序号	检测项目	参数及型号	样号	检测结果	存在问题与整改意见
1	提升绞车	JTP-1.6×1.2	AJKJTS71-137-2023	合格	/
	井口安全设施	主斜井	AJKJK71-137-2023	合格	
2	空压机	BK132-8T	AJKJYF144-137-2023	合格	/
		BK132-8T	AJKJYF145-137-2023	合格	
3	排水系统	三台水泵, 二路水管	AJKJPS73-137-2023	不合格	/
		MD46-30×6	AJKJPS73-PB278-137-2023	合格	
		MD46-30×6	AJKJPS73-PB279-137-2023	合格	
		D85-45×3	AJKJPS73-PB280-137-2023	合格	
4	供配电系统	电气设施	AJKJGD73-DS39-137-2023	合格	/
		KSG13-250/10 矿用变压器	AJKJGD73-BY117-137-2023	合格	
		KS11-800/10 矿用变压器	AJKJGD73-BY118-137-2023	合格	
		接地电阻	AJKJGD73-DJ(649-657)-137-2023	合格	
5	通风系统	系统	AJKJTF48-137-2023	合格	/
		FBCZ-10	AJKJTF48-ZS55-137-2023	合格	
6	矿用架空 乘人装置	RJKY37-32/1000	AJKJHC8-137-2023	合格	/
	以下空白				
备注					

检测单位: 江西省矿检安全科技有限公司
 地址: 江西省南昌市青云谱区南莲路 503-1 号
 传真: 0791-85208323
 电话: 0791-85208323
 邮政编码: 330030

安全检测检验技术服务承诺书

一、在本项目安全检测检验活动过程中，我单位严格遵守《安全生产法》及相关法律、法规和标准的要求。

二、在本项目安全检测检验活动过程中，我单位作为第三方，未受到任何组织和个人的干预和影响，依法独立开展工作，保证技术服务活动的客观公正性。


三、我单位按照实事求是的原则，对本项目进行安全检测检验，确保出具的报告公正、科学和准确。

四、我单位对本项目安全检测检验结果承担法律责任。

江西省矿检安全科技有限公司（公章）

2023年07月31日



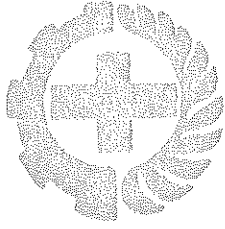

赣 应 急 20 01

报告编号：AJKJTS71-137-2023

金属非金属矿山提升绞车 安全检测检验报告

委托单位：江西天宝矿业有限公司

受检单位：江西天宝矿业有限公司金家坞金矿长坞坳矿区

设备名称：矿用提升绞车

型号规格：JTP-1.6×1.2

检测检验类别：委托检验

检测检验日期：2023年07月14日

江西省矿检安全科技有限公司

报告专用章



声 明

- 1、报告中检测检验数据仅对当时状态或来样负责。
- 2、报告中无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、报告封面、首页、骑缝未盖“江西省矿检安全科技有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、复制报告，封面、首页骑缝未重新盖“江西省矿检安全科技有限公司检测检验专用章”无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。

检测检验机构名称：江西省矿检安全科技有限公司

检测检验机构地址：江西省南昌市青云谱区南莲路 503-1 号

邮政编码：330030

电话：0791-85208323


传真：0791-85208323

江西省矿检安全科技有限公司

金属非金属矿山提升绞车安全检测检验报告

报告编号: AJKJTS71-137-2023

共 13 页 第 1 页

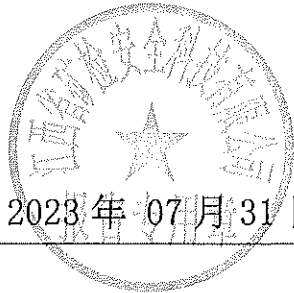委托单位	名称	江西天宝矿业有限公司		
	地址	鄱阳县柘田街乡		
设备名称	矿用提升绞车	设备编号	/	
规格型号	JTP-1.6×1.2	出厂日期	2015.01	
制造单位	江西省煤矿机械厂			
设备状态	正常			
检测检验类别	委托检验	检测检验日期	2023.07.14	
检测检验地点	地面绞车房	检测检验周期	1年	
受检单位	江西天宝矿业有限公司金家坞金矿长坞坳矿区			
检测检验项目	提升绞车			
检测检验依据	GB16423-2020《金属非金属矿山安全规程》 AQ2022-2008《金属非金属矿山在用提升绞车安全检测检验规范》			
存在问题及建议	此栏无内容。			
检测检验结论	合格		 2023年07月31日	
检测检验组成员	邬春辉 曾广福			
备注	/			

批准: 刘勇

审核: 邬春辉

主检: 邬春辉

日期: 2023.07.31

日期: 2023.07.31

日期: 2023.07.31

江西省矿检安全科技有限公司

金属非金属矿山提升绞车安全检测检验报告

报告编号: AJKJTS71-137-2023

共 13 页 第 2 页

检测检验用仪器设备一览表

名称	设备唯一性编号	准确度	检定/校准证书 编号
矿用提升机无线 多参数测试仪	KJ486	制动力 $\pm 0.40\text{KN}$ 位移 $\pm 0.020\text{mm}$ 减速度 $\pm 0.04\text{m/s}^2$ 速度 $\pm 0.04\text{m/s}$ 油压 $\pm 0.020\text{MPa}$ 时间 $\pm 0.0010\text{s}$	M20230600540
数字式高压兆欧表	KJ017	$\leq \pm 2.0\% \pm 1\text{d}$	E20230100026
数字接地电阻 测试仪	KJ637	$\pm (1\% + 0.01\ \Omega)$ $\pm (1.5\% + 0.1\ \Omega)$	E20230200019
多功能声级计	KJ639	2 级	C20230200045
红外干湿计	KJ597	$\pm 2\%$ 读数 $\pm 2^\circ\text{C}$	T20230600207
数位式照度计	KJ281	$\pm 3\% \text{rdg} \pm 0.5\% \text{F.S}$	E20230100006
游标卡尺	KJ027	0.02mm	L20230300818
钢卷尺	KJ028	2 级	E20230100301

本页以下空白

江西省矿检安全科技有限公司

金属非金属矿山提升绞车安全检测检验报告

报告编号: AJKJTS71-137-2023

共 13 页 第 3 页

检测检验项目及结果

被检对象基本信息				
提升绞车	型号	JTP-1.6×1.2		
	卷筒直径(m)	1.6	制动闸型式	盘闸
	卷筒宽度(m)	1.2	最大速度(m/s)	2.6
	最大静张力(N)	42000	最大静张力差(N)	/
	出厂编号	30615002	出厂日期	2015.01
	制造单位	江西省煤矿机械厂		
减速器	型号	ZQ100-25	变速比	23.54
	出厂编号	2014005	出厂日期	2014.10
	制造单位	江西省煤矿机械厂		
电动机	型号	R126-8	功率(KW)	110
	电压(V)	380	电流(A)	211
	出厂编号	7401	出厂日期	2007.04
	制造单位	江苏丹阳虎劲煤矿电机制造有限公司		
电控系统	型号	/	出厂编号	/
	出厂日期	/	制造单位	南昌煤矿机械厂
天轮基本参数	直径(mm)	/	个数	/
	制造单位	/		
钢丝绳	型号	6×19S+FC		
	直径(mm)	24.5	最粗钢丝直径(mm)	2.00
	制造单位	贵州钢绳股份有限公司		
提升容器	名称	矿车	数量(个)	4
	生产日期	/	出厂编号	/
	制造单位	/		
司机	姓名	张金华	操作证号	T150404197605103347

金属非金属矿山提升绞车安全检测检验报告

报告编号: AJKJTS71-137-2023

共 13 页 第 4 页

检测检验项目及结果

检测环境数据					
温度 (°C)	23.7	湿度 (%RH)	48.6	气压 (kPa)	/
检测检验项目					
序号	检验项目	检验标准	实测结果	单项判定	备注
1	证件审查	提升绞车应取得矿用产品安全标志。	MA	合格	MCH100011
2	用途	卷筒直径 1.2m 以下 (不包括 1.2m) 的矿用提升绞车严禁用于升降人员。	升降物料	合格	
3	机房或硐室照明	机房或硐室应有照明装置。	有	合格	
		照明应用白光。	白光	合格	
		司机操作位置处的照度不应低于 100lx。	134.2Lx	合格	
		有应急照明设施。	有	合格	
4	操作位置处的噪声 dB (A)	操作位置处的噪声声级不应超过 85dB (A)。	79.6	合格	操作室
		达不到噪声标准时, 作业人员应佩戴防护用品。	/	/	
5	提升绞车安装环境要求	提升绞车 (不含室外安装的天轮) 应安装在无爆炸介质的机房或硐室内。	无爆炸介质	合格	操作室
		机房内的环境温度为 5°C~40°C。	23.7°C	合格	
		硐室内的环境温度为 5°C~28°C。	/	/	
		周围应留有足够的操作和维修空间。	有	合格	
6	设备防护	影响安全的外露旋转构件 (如联轴节、开式齿轮等), 应装设固定的防护装置。	有	合格	
7	乘载量公布	竖井用罐笼升降人员或物料的, 每层罐笼允许乘罐的人数和最大载重量应在井口公布。	/	/	斜井提升
8	机房或硐室条件	机房或硐室不应存放易燃、易爆和有毒物品。	未存放	合格	
		应配备灭火器。	有	合格	
		灭火器应在有效期内。	在有效期内	合格	
		取灭火器不应需要任何工具。	不需要	合格	

江西省矿检安全科技有限公司

金属非金属矿山提升绞车安全检测检验报告

报告编号: AJKJTS71-137-2023

共 13 页 第 5 页

检测检验项目及结果

序号	检验项目	检验标准	实测结果	单项判定	备注		
9	资料悬挂	机房或硐室内应悬挂岗位责任制和操作规程。	有	合格			
10	主轴和卷筒	目测检查提升绞车的主轴和卷筒, 不应有严重降低机械性能和使用性能的缺陷。	未发现	合格			
11	卷筒上缠绕钢丝绳的层数	竖井	升降人员或升降人员和升降物料的, 应缠绕单层;	/	/		
			专用于升降物料的, 缠绕层数不应大于 2 层。	/	/		
		斜井	升降人员或升降人员和物料的, 缠绕层数不应大于 2 层;	/	/		
			专用于升降物料的, 缠绕层数不应大于 3 层;	3 层	合格		
		盲井 (包括盲竖井、盲斜井) 中专用于升降物料的, 缠绕层数不应大于 3 层。		/	/		
		地面运输用的, 缠绕层数不应大于 3 层。		/	/		
		开凿竖井或斜井期间	升降人员和物料的, 缠绕层数不应大于 2 层。	/	/		
			深度或斜长超过 400m 的, 缠绕层数不应大于 3 层。	/	/		
移动式或辅助性专为提升物料用的, 以及凿井期间专为升降物料用的, 可多层缠绕。		/	/				
12	卷筒上缠绕 2 层或 2 层以上钢丝绳时需满足的要求	卷筒边缘应高出最外一层钢丝绳, 其高差不应小于钢丝绳直径的 2.5 倍。		H=111mm 4.5 倍	合格	钢丝绳直径 24.5mm	
		卷筒上应装设带绳槽的衬垫。		有	合格		
		对未装带绳槽衬垫的卷筒	应在卷筒板上刻有绳槽;		/		/
			或用一层绳作底绳。		/		

金属非金属矿山提升绞车安全检测检验报告

报告编号: AJKJTS71-137-2023

共 13 页 第 6 页

检测检验项目及结果

序号	检验项目	检验标准	实测结果	单项判定	备注
13	钢丝绳绳头在卷筒上的固定	应有特备的容绳或卡绳装置。	有	合格	
		钢丝绳绳头不应系在卷筒轴上。	未系在卷筒轴上	合格	
		绳孔不应有锐利的边缘。	无	合格	
		钢丝绳的弯曲不应形成锐角。	未形成锐角	合格	
		卷筒上保留的钢丝绳不应少于 3 圈,用以减轻钢丝绳与卷筒连接处的张力。	留 34 圈	合格	
		还应留有作定期检验用的补充绳。	有	合格	
14	天轮及衬垫	天轮的边缘应高于绳槽内的钢丝绳,高出部分应大于钢丝绳直径的 1.5 倍。	/	/	未涉及
		带衬垫的天轮,衬垫应紧密固定。	/	/	
		衬垫磨损深度应小于钢丝绳直径。	/	/	
		或沿侧面磨损应小于钢丝绳直径的 1/2。	/	/	
15	最大加速度、最大减速度 (m/s ²)	竖井升降人员时,最大加速度与最大减速度均不应超过 0.75m/s ² 。	/	/	
		竖井升降物料时,最大加速度与最大减速度均不应超过 1.0m/s ² 。	/	/	
		斜井中运输人员时,最大加速度与最大减速度均不应超过 0.5m/s ² 。	/	/	
		斜井中运输物料时,最大加速度与最大减速度均不应超过 0.75m/s ² 。	最大加速度: 0.52 最大减速度: 0.58	合格	
16	最大速度 (m/s)	竖井中用罐笼升降人员时,最大速度不应超过 $0.5\sqrt{H}$ 所求得的数值,且最大不应大于 12m/s。	/	/	
		竖井中用罐笼或箕斗升降物料时,最大速度不应超过 $0.6\sqrt{H}$ 所求得的数值。	/	/	

金属非金属矿山提升绞车安全检测检验报告

报告编号: AJKJTS71-137-2023

共 13 页 第 7 页

检测检验项目及结果

序号	检验项目	检验标准	实测结果	单项判定	备注	
16	最大速度(m/s)	凿井(竖井)期间用吊桶升降人员时的最大速度	有导向绳时, 不应超过罐笼提升最高速度的1/3。	/	/	
			无导向绳时, 不应超过1m/s。	/	/	
		凿井(竖井)期间用吊桶升降物料时的最大速度	有导向绳时, 不应超过罐笼提升最高速度的2/3。	/	/	
			无导向绳时, 不应超过2m/s。	/	/	
		斜井中用矿车运输物料时的最大速度	斜井长度不大于300m时, 不应超过3.5m/s。	/	/	
			斜井长度大于300m时, 不应超过5m/s。	2.30	合格	
		斜井中用箕斗运输物料时的最大速度	斜井长度不大于300m时, 不应超过5m/s。	/	/	
			斜井长度大于300m时, 不应超过7m/s。	/	/	
		斜井中专用人车运输人员时的最大速度	列车行驶速度不超过3m/s。	/	/	
			斜井长度大于300m时, 不应超过5m/s。	/	/	
			且均不应超过人车设计的最大允许速度。	/	/	
		17	最大静张力和最大静张力差(N)	钢丝绳最大静张力的实际测算值不应大于提升绞车的设计值。	27352.2	
钢丝绳最大静张力差的实际测算值不应大于提升绞车的设计值。	/			/		
18	定车装置	提升绞车应有定车装置。	有	合格		
19	深度指示器	提升绞车应装有深度指示器。	有	合格		
		深度指示器应能准确地指示出提升容器在井筒中的位置。	能	合格		
		指示应清晰。	指示清晰	合格		
		开始减速时能自动示警。	能	合格		

江西省矿检安全科技有限公司

金属非金属矿山提升绞车安全检测检验报告

报告编号: AJKJTS71-137-2023

共 13 页 第 8 页

检测检验项目及结果

序号	检验项目	检验标准	实测结果	单项判定	备注		
20	防坠器	竖井中用于升降人员或升降人员和物料的单绳提升罐笼、吊桶、吊盘、箕斗等乘人容器应装设防坠器。	/	/	斜井提升		
21	工作制动和安全制动	提升绞车应装有能独立操纵的工作制动和安全制动两套制动系统。	有	合格			
		其操纵系统应设在司机操纵台。	在操纵台上	合格			
		工作制动和安全制动共用一套闸瓦制动时, 操纵和控制机构应分开。	操纵和控制机构可分开	合格			
		工作制动	工作闸应使用机械传动的;	机械传动		合格	
			工作闸应可调整的。	可调整		合格	
		安全制动	除可由司机操纵外, 还应能自动制动。	能		合格	
			安全制动时, 应能使提升绞车的电动机自动断电。	能		合格	
			安全制动开关应灵敏可靠。	灵敏可靠		合格	
		双卷筒提升绞车两套闸瓦	传动装置应分开。	/		/	单卷筒
			正常提升时能同步动作。	/		/	
调绳时	活动卷筒应处于安全制动状态;		/	/			
	固定卷筒的制动器应能正常操作。		/	/			
22	制动力矩	提升绞车在制动时所产生的制动力矩与实际提升最大静荷重旋转力矩之比 K 值不应小于 3。	计算 3 倍的制动力矩所需油压为 3.735MPa, 实测提升绞车工作油压为 5.476MPa	合格			
		凿井时期升降物料用的提升绞车, K 值不应小于 2。	/	/			

金属非金属矿山提升绞车安全检测检验报告

报告编号: AJKJTS71-137-2023

共 13 页 第 9 页

检测检验项目及结果

序号	检验项目	检验标准		实测结果	单项判定	备注		
22	制动力矩	对于双卷筒提升绞车,在调整双卷筒旋转相对位置时,每一卷筒制动装置在制动盘或制动轮上所产生的力矩,不应小于该卷筒所悬质量(钢丝绳质量与提升容器质量之和)形成的旋转力矩的1.2倍。		/	/			
23	提升绞车安全制动时的制动减速度 (m/s^2)	$\theta > 30^\circ$ (包括竖井)上提重载时,制动减速度 ≤ 5 。		/	/	未涉及		
		$\theta > 30^\circ$ (包括竖井)下放重载时,制动减速度 ≥ 1.5 。		/	/			
		$\theta \leq 30^\circ$ 上提重载时,制动减速度 $\leq A_c$ ($A_c = g(\sin \theta + f \cdot \cos \theta)$)。		/	/			
		$\theta \leq 30^\circ$ 下放重载时,制动减速度 ≥ 0.75 。		/	/			
24	接触面积 (%)	块式制动器,不应小于80%。		/	/			
		盘形制动器,不应小于60%。		最小 77	合格			
		带式制动器,不应小于70%。		/	/			
25	制动闸松闸时,闸瓦与制动轮或制动盘间的间隙 (mm)	块式制动器	平移式	不应大于2mm;	/	/		
					且上下相等。	/		/
				角移式不应大于2.5mm。	/	/		
		盘式制动器不应大于2mm。		最大 1.845	合格			
		带式制动器不应大于3mm。		/	/			
26	竖井提升时,安全制动装置的空动时间 (s)	压缩空气驱动的闸瓦式制动器,不应超过0.5s。		/	/	未涉及		
		储能液压驱动闸瓦式制动器,不应超过0.6s。		/	/			
		盘形制动器,不应超过0.3s。		/	/			
27	制动轮、盘的跳动 (mm)	制动轮的径向跳动不应超过1.5mm。		/	/			
		制动盘的端面跳动不应超过1.0mm。		最大 0.459	合格			

金属非金属矿山提升绞车安全检测检验报告

报告编号: AJKJTS71-137-2023

共 13 页 第 10 页

检测检验项目及结果

序号	检验项目	检验标准	实测结果	单项判定	备注	
28	沟深、沟纹(mm)	制动轮或制动盘表面不应有沟深大于1.5mm。	未发现有沟纹	合格		
		沟纹总宽度不超过有效闸面宽度的10%。	/	/		
29	降低摩擦系数的介质	制动盘两侧或制动轮上,不应有降低摩擦系数的介质(如油、水等)。	未见	合格		
30	操纵手柄	采用块式制动器的提升绞车	块式制动器传动杆应灵活可靠。	/	/	未涉及
			制动横拉杆和拉杆不允许有裂纹。	/	/	
			使用方便;	/	/	
			使用灵活;	/	/	
			使用安全可靠;	/	/	
		操纵力应不大于50N。	/	/		
带式制动器	操纵手柄的操纵力不应大于150N。	/	/			
31	液压站保护装置和油温要求	液压站应设过压保护装置。	有	合格		
		液压站应设超温保护装置。	有	合格		
		液压站油温温升不得超过34℃。	9.3℃	合格		
		液压站最高油温不得超过70℃。	33.0℃	合格		
32	液压站残压要求(MPa)	液压站设计压力小于或等于6.3MPa时,残压不应大于0.5MPa。	0.205	合格		
		液压站设计压力大于6.3MPa时,残压不应大于1.0MPa。	/	/		
33	液压站调压性能,应满足对同一控制电流(或电压)时(MPa)	设计压力小于或等于6.3MPa时,制动与松闸油压值之差不应大于0.3MPa。	最大0.226	合格		
		设计压力大于6.3MPa时,制动与松闸油压值之差不应大于0.6MPa。	/	/		
34	块式制动器液压系统或压风系统在停机后的要求	块式制动器液压系统,在停机15min后蓄压器活塞下降距离不应超过100mm。	/	/	未涉及	
		块式制动器压风制动系统,在停机后15min后压力下降不应超过额定值的10%。	/	/		

金属非金属矿山提升绞车安全检测检验报告

报告编号: AJKJTS71-137-2023

共 13 页 第 11 页

检测检验项目及结果

序号	检验项目	检验标准		实测结果	单项判定	备注
35	过卷保护装置	当提升容器超过正常终端停止位置或出车平台 0.5m 时	应能自动断电;	能	合格	
			同时实施安全制动。	能	合格	
36	超速保护装置	应设有超速保护装置:		设有	合格	
		超速保护装置应有效:		/	/	
37	过负荷及无电压保护装置	当提升绞车过负荷时	应能自动断电;	能	合格	
			同时实施安全制动。	能	合格	
		当提升绞车供电中断时, 应能实施安全制动。		能	合格	
38	深度指示器失效保护装置	当指示器失效时	应能自动断电;	能	合格	
			并实施安全制动。	能	合格	
39	提升信号及闭锁	竖井箕斗提升系统	应在箕斗装载地点、卸载地点设置信号装置;	/	/	
			信号应与提升绞车的启动应有闭锁关系。	/	/	
		竖井罐笼提升系统	应在井口和井下各中段马头门设信号装置。	/	/	
			不同地点发出的信号应有区别。	/	/	
			井口、井底和中间运输巷的安全门、摇台或托台应与提升信号闭锁。	/	/	
		斜井提升系统	应设有从井底到井口、井口到机房的声、光信号装置。	有	合格	
使用斜井人车升降人员时, 斜井人车应设置跟车人在运行途中任何地点都能向司机发送紧急停车信号的装置。	/		/			

江西省矿检安全科技有限公司

金属非金属矿山提升绞车安全检测检验报告

报告编号: AJKJTS71-137-2023

共 13 页 第 12 页

检测检验项目及结果

序号	检验项目	检验标准	实测结果	单项判定	备注	
40	信号装置供电线路	升降人员和主要井口提升绞车的信号装置的直接供电线路上, 不应分接其他负荷。	未见分接其他负荷	合格		
41	电动机的绝缘电阻(MΩ)	地面380v时, 不应小于0.5MΩ。	107	合格		
		井下 660v 时, 不应小于 2MΩ。	/	/		
		井下 380V 时, 不应小于 1MΩ。	/	/		
		井下 127v 时, 不应小于 0.5MΩ。	/	/		
		其它电压等级时, 应符合相关标准的要求。	/	/		
42	电动机、电控设备外壳接地电阻(Ω)	地面不应大于4Ω。	3.42	合格		
		井下不应大于2Ω。	/	/		
43	钢丝绳	提升用钢丝绳	必须采用取得矿用产品安全标志; 并且是重要用途钢丝绳。	有 重要用途	合格 合格	
		检验周期	提升钢丝绳、罐道钢丝绳、制动钢丝绳, 使用前均应进行检验。	已送检	合格	检验日期 2023.04.04
44	提升钢丝绳安全系数	专作升降人员用的, 不小于9。	/	/		
		专作升降物料用的, 不小于6.5	/	/		
45	连接装置	竖井用提升绞车, 钢丝绳与提升容器的连接, 应采用专用装置或楔形连接装置。	桃形环连接	/	斜井提升	
46	运行检查记录	应备有提升绞车说明书。	有	合格		
47		设备运转情况应有记录。	有	合格		
48		钢丝绳的检查和更换应有记录。	有	合格		
49		司机班中检查和交接班应有记录。	有	合格		
50		防坠器、天轮、提升容器、罐道等检查试验应有记录。	/	/	斜井提升	
备注						

江西省矿检安全科技有限公司

金属非金属矿山提升绞车安全检测检验报告

报告编号: AJKJTS71-137-2023

共 13 页 第 13 页

报告意见和解释页

<p>意见与解释</p>	<p>此栏无内容。</p>
--------------	---------------





赣 应 急 20 01

报告编号：AJKJK71-137-2023

金属非金属矿山井口井筒安全防护设施 安全检测检验报告

委 托 单 位：江西天宝矿业有限公司

受 检 单 位：江西天宝矿业有限公司金家坞金矿长坞坳矿区

设 备 名 称：井口井筒安全防护设施

型 号 规 格：/

检测检验类别：委托检验

检测检验日期：2023 年 07 月 14 日

江西省矿检安全科技有限公司



声 明

- 1、报告中检测检验数据仅对当时状态或来样负责。
- 2、报告中无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、报告封面、首页、骑缝未盖“江西省矿检安全科技有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、复制报告，封面、首页骑缝未重新盖“江西省矿检安全科技有限公司检测检验专用章”无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。

检测检验机构名称：江西省矿检安全科技有限公司

检测检验机构地址：江西省南昌市青云谱区南莲路 503-1 号

邮政编码：330030


电话：0791-85208323




传真：0791-85208323

金属非金属矿山井口井筒安全防护设施安全检测检验报告

报告编号: AJKJJK71-137-2023

共 4 页 第 1 页

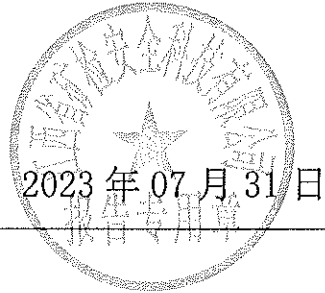委托单位	名称	江西天宝矿业有限公司		
	地址	鄱阳县柘田街乡		
设备名称	/	设备编号	/	
规格型号	/	出厂日期	/	
制造单位	/			
设备状态	正常			
检测检验类别	委托检验	检测检验日期	2023.07.14	
检测检验地点	地表斜井	检测检验周期	1年	
受检单位	江西天宝矿业有限公司金家坞金矿长坞坳矿区			
检测检验项目	井口井筒安全防护设施			
检测检验依据	GB16423-2020《金属非金属矿山安全规程》			
存在问题及建议	此栏无内容。			
检测检验结论	合格			
检测检验组成员	邬春辉 曾广福			
备注	/			

批准:  审核:  主检: 
日期: 2023.07.31 日期: 2023.07.31 日期: 2023.07.31

金属非金属矿山井口井筒安全防护设施安全检测检验报告

报告编号: AJKJJK71-137-2023

共 4 页 第 2 页

检测检验用仪器设备一览表

名称	设备唯一性编号	准确度	检定/校准证书编号
红外干湿计	KJ597	±2%读数±2℃	T20230600207

本页以下空白

金属非金属矿山井口井筒安全防护设施安全检测检验报告

报告编号: AJKJJK71-137-2023

共 4 页 第 3 页

检测检验项目及结果


井口井筒安全防护设施基本信息					
井筒类型	明斜井	井筒角度	23°		
提升设备	矿用提升绞车	提升容器	矿车		
提升高度 (m)	122	提升距离 (m)	350		
运矿工具	矿车	载矿重量 (kg)	4000		
检测环境数据					
温度 (°C)	22.6	湿度 (%RH)	80.3	气压 (kPa)	/
检测检验项目					
类别	检验项目	检验标准	实测结果	单项判定	备注
竖井井口设施	过卷挡梁、过卷缓冲装置和楔形罐道	过卷挡梁	/	/	
		楔形罐道	/	/	
		过卷缓冲装置	/	/	
	过卷高度 (m)	提升速度大于 6m/s 时, 不小于最高提升速度下运行 1s 的距离或者 10m。	/	/	
		提升速度 3-6m/s 时, 不小于 6m。	/	/	
		提升速度小于 3m/s 时, 不小于 4m。	/	/	
		凿井期间用吊桶提升时, 不小于 4m。	/	/	
井口阻车器	使用矿车的井口应设置阻车器。	/	/		
井口安全门	井口和井下各中段马头门应设安全门。	/	/		
中段挡车装置	使用矿车的出矿中段应设置挡车装置。	/	/		
斜井井口设施	防跑车装置	用矿车提升的斜井, 应设常闭式防跑车装置。	有	合格	
	阻车器或挡车栏	斜井上部和中部车场, 应设阻车器或挡车栏;	有	合格	
		阻车器或挡车栏在车辆通过时打开, 车辆通过后关闭。	有	合格	
躲避硐室	斜井下部车场应设躲避硐室。	有	合格		
备注					

金属非金属矿山井口井筒安全防护设施安全检测检验报告

报告编号: AJKJK71-137-2023

共 4 页 第 4 页

报告意见和解释页

<p>意见与解释</p>	<p>此栏无内容。</p> 
--------------	---



赣 应 急 20 01

报告编号：AJKJYF144-137-2023

金属非金属矿山固定式空气压缩机 安全检测检验报告

委托单位：江西天宝矿业有限公司

受检单位：江西天宝矿业有限公司金家坞金矿长坞坳矿区

设备名称：普瑞阿斯螺杆空气压缩机

型号规格：BK132-8T

检测检验类别：委托检验

检测检验日期：2023.07.14

江西省矿检安全科技有限公司



声 明

- 1、报告中检测检验数据仅对当时状态或来样负责。
- 2、报告中无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、报告封面、首页、骑缝未盖“江西省矿检安全科技有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、复制报告，封面、首页骑缝未重新盖“江西省矿检安全科技有限公司检测检验专用章”无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。

检测检验机构名称：江西省矿检安全科技有限公司

检测检验机构地址：江西省南昌市青云谱区南莲路 503-1 号

邮政编码：330030

电话：0791-85208323

传真：0791-85208323

金属非金属矿山固定式空气压缩机安全检测检验报告

报告编号: AJKJYF144-137-2023

共 7 页 第 1 页

委托单位	名称	江西天宝矿业有限公司		
	地址	鄱阳县柘田街		
设备名称	普瑞阿斯螺杆空气压缩机	设备编号	1#	
规格型号	BK132-8T	出厂日期	2020.12	
制造单位	浙江开山压缩机股份有限公司			
设备状态	正常运行			
检测检验类别	委托检验	检测检验日期	2023.07.14	
检测检验地点	地面空压机房	检测检验周期	1年	
受检单位	江西天宝矿业有限公司金家坞金矿长坞坳矿区			
检测检验项目	空气压缩机			
检测检验依据	AQ2055-2016《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范第1部分:固定式空气压缩机》			
存在问题及建议	此栏无内容。			
检测检验结论	合格			
检测检验组成员	曾广福 邬春晖			
备注	/			



批准: 刘... 审核: 李... 主检: 曾... 邬...

日期: 2023.07.31

日期: 2023.07.31

日期: 2023.07.31

金属非金属矿山固定式空气压缩机安全检测检验报告

报告编号: AJKJYF144-137-2023

共 7 页 第 2 页

检测检验用仪器设备一览表

名称	设备唯一性编号	准确度	检定/校准证书编号
电能综合测试仪	KJ374	±1.0 级 F.S	E20221100008
红外干湿计	KJ597	±2%读数 ±2℃	T20230600207
振动检测仪	KJ653	优于 5%±2 个字	M20230300971
钢卷尺	KJ028	2 级	E20230100301
数字转速表	KJ568	±0.05%+5	M20230600502
智能数字大气 压力计	KJ479	大气压力 0.5 级 大气温度 ±2.0℃ 空气湿度 ±3%RH	M20230300972
空压机综合参数 测试仪	KJ054	±0.5%	E20230100532

本页以下空白

金属非金属矿山固定式空气压缩机安全检测检验报告

报告编号: AJKJYF144-137-2023

共 7 页 第 3 页

检测检验项目及结果

固定式空气压缩机基本信息					
空气压缩机铭牌参数			电机铭牌参数		
设备名称	普瑞阿斯螺杆空气压缩机		电机名称	三相异步电动机	
设备型号	BK132-8T		电机型号	YKQ250M2-2	
设备出厂编号	1322011050		电机出厂编号	16648	
额定流量 (m ³ /min)	24		电机容量(kW)	132	
额定压力 (MPa)	0.8		额定电压(V)	380	
轴功率(kW)	≤132		额定电流(A)	241	
额定转速 (r/min)	2975		转速(r/min)	2946	
出厂日期	2020.12		出厂日期	2020.08	
制造厂家	浙江开山压缩机股份有限公司		制造厂家	山西电机制造有限公司	
检测环境数据					
温度(℃)	25.2	湿度(%RH)	74.9	气压(hPa)	980.1
检测检验项目					
序号	检验项目	检验标准	实测结果	单项判定	备注
1	矿用产品安全标志	新安装空气压缩机应具有矿用产品安全标志。	无	/	2022年12月以前安装
2	安装环境	空气压缩机的储气罐,在地面应设在室外阴凉处,在井下应设在空气流畅处。在井下,储气罐应与空气压缩机有效隔离。	地面储气罐,设在室外阴凉处	合格	
3	安全保护	对人体有危险的外露运动部件、正常操作中人体易触及的高温伤人零部件及管道,应安装安全防护装置。	有安装防护装置	合格	

金属非金属矿山固定式空气压缩机安全检测检验报告

报告编号: AJKJYF144-137-2023

共 7 页 第 4 页

检测检验项目及结果

序号	检验项目	检验标准	实测结果	单项判定	备注
4	消防措施	空气压缩机安装地点应有消防器材。	有	合格	
5	值班机房噪声 (dB (A))	空气压缩机值班机房内工作位置噪声不得超过 85 dB (A)。	67.3	合格	
6	压缩机油闪点 (°C)	应使用闪点不低于 215°C 的空气压缩机油。	220	合格	开山 2 号油; 矿方提供厂家技术资料
7	润滑系统密封	润滑系统不应有泄漏现象。	无	合格	
8	润滑油压力表	对于压力供油润滑的空气压缩机, 应在供油管路上安装指示润滑油压力的指示仪表。	有	合格	
9	润滑油欠压保护装置	对于压力供油润滑的空气压缩机(喷油回转空气压缩机除外), 当润滑油低于规定值时应报警或停车。	有	合格	
10	润滑油超温保护装置	对于压力供油润滑的空气压缩机(喷油回转空气压缩机除外), 当润滑油回油温度超过 70°C 时应自动停车。	有	合格	
11	冷却系统	水冷式空气压缩机, 冷却系统的冷却水出水温度不超过 40°C, 水冷式空气压缩机, 装有冷却水断水停车保护装置; 风冷式空气压缩机, 风冷系统工作正常。	风冷系统 工作正常	合格	
12	冷却器	活塞式空气压缩机的末级排气口应安装有冷却器,	/	/	螺杆式空压机不涉及
		冷却器出口应安装安全阀。	/	/	
13	储气罐安全装置	储气罐上应安装安全阀和放水阀, 并有检查孔。采用爆破片代替安全阀时, 爆破片不应有疲劳裂纹、腐蚀或其他损坏的现象。	储气罐上 安装有安全 阀、放水 阀, 检查孔	合格	
14	截止阀和释放装置	储气罐与供气总管之间, 应安装截止阀门, 在储气罐出口和第一个截止阀之间应设置压力释放装置, 压力释放装置的管径不得小于排气管的直径, 释放压力应为空气压缩机最高工作压力的 1.25~1.4 倍。当采用爆破片代替安全阀时, 可不再另外设置压力释放装置。	在储气罐 出口和第一 个截止 阀之间设 有压力释 放装置	合格	

金属非金属矿山固定式空气压缩机安全检测检验报告

报告编号: AJKJYF144-137-2023

共 7 页 第 5 页

检测检验项目及结果

序号	检验项目	检验标准	实测结果	单项判定	备注
15	储气罐压力表	储气罐上应装设能正确指示的压力指示仪表。	有	合格	
16	止回阀	活塞式空气压缩机与储气罐之间, 应安装止回阀。	/	/	螺杆式空压机不涉及
17	放空管	储气罐应设放空管, 放空管的出口应避免直对相关人员。	放空管的出口未直对相关 人员	合格	
18	储气罐温度(°C)	储气罐内的温度应保持在 120°C 以下, 当超过 120°C 时, 装设的超温保护装置应能使空气压缩机自动停车和报警。	56.4	合格	
19	系统压力表	公称容积流量大于 20m ³ /min 的空气压缩机在每一压缩级后安装压力指示仪表。	每一压缩级后 安装压力指示 仪表	合格	公称容积 流量 24m ³ /min
		回转式空气压缩机和公称容积流量小于或等于 20m ³ /min 的活塞式空气压缩机在末级压缩级后安装压力指示仪表。	/	/	不涉及
20	排气压力(MPa)	空气压缩机的末级排气压力应能达到公称排气压力。	0.73	合格	额定压力 0.8 MPa
21	压力控制	空气压缩机应具备有效的排气压力控制装置, 能对排气压力实现自动控制。	能	合格	
22	出口安全阀	公称容积流量大于 20m ³ /min 的空气压缩机应在第一压缩级之后安装有安全阀, 对于公称容积流量小于或等于 20m ³ /min 的空气压缩机应在末级压缩级之后安装有安全阀。	空气压缩机在 第一压缩级之 后安装有安全 阀	合格	
23	末级出口的安全阀	如果空气压缩机末级排气出口直接与储气罐相连接, 则可以只在储气罐上安装安全阀。当空气压缩机末级排气出口与储气罐之间安装有截止阀门(止回阀除外)时, 空气压缩机末级排气出口与截止阀门之间应安装安全阀。	空气压缩机末 级排气出口直 接与储气罐相 连接、储气罐 上安装安全阀	合格	

金属非金属矿山固定式空气压缩机安全检测检验报告

报告编号: AJKJYF144-137-2023

共 7 页 第 6 页

检测检验项目及结果

序号	检验项目	检验标准	实测结果	单项判定	备注
24	排气温度保护装置	活塞式空气压缩机应具备有排气温度的超温停车和报警功能, 超温停车和报警装置的超温报警温度限值不应超过 160℃。	/	/	螺杆式空压机不涉及
		回转式空气压缩机应具有排气温度的超温停车和报警功能, 超温停车和报警装置的超温报警温度限值不应超过 120℃。	设有超温停车和报警功能	合格	
25	曲轴箱油温 (°C)	活塞式空气压缩机曲轴箱油温不应超过 70℃。	/	/	螺杆式空压机不涉及
26	停车复位	各种保护装置致使空气压缩机保护停车后, 应只能手动复位, 手动复位之前, 空气压缩机应不能自动起动。	只能手动复位	合格	
27	运转状态	各运动部件运行正常, 无异常现象。	运行正常	合格	
28	振动 (mm/s)	空气压缩机的振动应符合 GB/T7777 的规定。	2.1	合格	
29	转速 (r/min)	对于非变频调速控制的空气压缩机, 其主轴转速与额定值间偏差不应超过 ±3%。	2955	合格	偏差: -0.67%
30	容积流量 (m ³ /min)	标准状态下的容积流量应不小于 0.85Q _e , Q _e 为压缩机铭牌容积流量。	标态容积流量 21.47	合格	Q _e =24m ³ /min 21.47m ³ /min 24m ³ /min*85%
31	输入比功率 (kW / m ³ · min)	输入比功率应不大于 GB19153 规定的目标能效限定值 T。	4.65	合格	风冷 <7.3
32	输入电流 (A)	驱动电动机的输入电流应不大于额定电流值。	215.55	合格	额定电流 241 A
备注					

金属非金属矿山固定式空气压缩机安全检测检验报告


报告编号：AJKJYF144-137-2023

共 7 页 第 7 页

报告意见和解释页

<p>意见与解释</p>	<p>此栏无内容。</p>
--------------	---------------



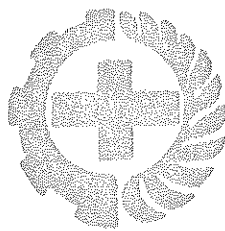

赣 应急 20 01

报告编号：AJKJYF145-137-2023

金属非金属矿山固定式空气压缩机 安全检测检验报告

委托单位：江西天宝矿业有限公司

受检单位：江西天宝矿业有限公司金家坞金矿长坞坳矿区

设备名称：普瑞阿斯螺杆空气压缩机

型号规格：BK132-8T

检测检验类别：委托检验

检测检验日期：2023.07.14

江西省矿检安全科技有限公司

报告专用章



声 明

- 1、报告中检测检验数据仅对当时状态或来样负责。
- 2、报告中无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、报告封面、首页、骑缝未盖“江西省矿检安全科技有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、复制报告，封面、首页骑缝未重新盖“江西省矿检安全科技有限公司检测检验专用章”无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。

检测检验机构名称：江西省矿检安全科技有限公司

检测检验机构地址：江西省南昌市青云谱区南莲路 503-1 号

邮政编码：330030

电话：0791-85208323


传真：0791-85208323

金属非金属矿山固定式空气压缩机安全检测检验报告

报告编号: AJKJYF145-137-2023

共 7 页 第 1 页

委托单位	名称	江西天宝矿业有限公司		
	地址	鄱阳县柘田街		
设备名称	普瑞阿斯螺杆空气压缩机	设备编号	2#	
规格型号	BK132-8T	出厂日期	2020.12	
制造单位	浙江开山压缩机股份有限公司			
设备状态	正常运行			
检测检验类别	委托检验	检测检验日期	2023.07.14	
检测检验地点	地面空压机房	检测检验周期	1年	
受检单位	江西天宝矿业有限公司金家坞金矿长坞坳矿区			
检测检验项目	空气压缩机			
检测检验依据	AQ2055-2016《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范第1部分:固定式空气压缩机》			
存在问题及建议	此栏无内容。			
检测检验结论	合格			
检测检验组成员	曾广福 邬春辉			
备注	/			

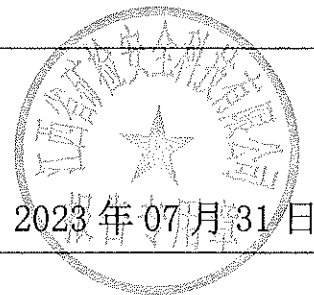

批准: 刘勇

审核: 曾广福

主检: 邬春辉

日期: 2023.07.31

日期: 2023.07.31

日期: 2023.07.31

金属非金属矿山固定式空气压缩机安全检测检验报告

报告编号: AJKJYF145-137-2023

共 7 页 第 2 页

检测检验用仪器设备一览表

名称	设备唯一性编号	准确度	检定/校准证书编号
电能综合测试仪	KJ374	±1.0 级 F.S	E20221100008
红外干湿计	KJ597	±2%读数 ±2℃	T20230600207
振动检测仪	KJ653	优于 5%±2 个字	M20230300971
钢卷尺	KJ028	2 级	E20230100301
数字转速表	KJ568	±0.05%+5	M20230600502
智能数字大气压力计	KJ479	大气压力 0.5 级 大气温度 ±2.0℃ 空气湿度 ±3%RH	M20230300972
空压机综合参数测试仪	KJ054	±0.5%	E20230100532

本页以下空白

金属非金属矿山固定式空气压缩机安全检测检验报告

报告编号: AJKJYF145-137-2023

共 7 页 第 3 页

检测检验项目及结果

固定式空气压缩机基本信息					
空气压缩机铭牌参数			电机铭牌参数		
设备名称	普瑞阿斯螺杆空气压缩机		电机名称	三相异步电动机	
设备型号	BK132-8T		电机型号	YE250M3-2	
设备出厂编号	1322012005		电机出厂编号	WK10186	
额定流量 (m ³ /min)	24		电机容量 (kW)	132	
额定压力 (MPa)	0.8		额定电压(V)	380	
轴功率(kW)	≤132		额定电流(A)	241	
额定转速 (r/min)	2975		转速(r/min)	2970	
出厂日期	2020.12		出厂日期	2020.10	
制造厂家	浙江开山压缩机股份有限公司		制造厂家	卧龙电气淮安清江电机有限公司	
检测环境数据					
温度(°C)	25.2	湿度(%RH)	74.9	气压(hPa)	980.1
检测检验项目					
序号	检验项目	检验标准	实测结果	单项判定	备注
1	矿用产品安全标志	新安装空气压缩机应具有矿用产品安全标志。	无	/	2022年12月以前安装
2	安装环境	空气压缩机的储气罐,在地面应设在室外阴凉处,在井下应设在空气流畅处。在井下,储气罐应与空气压缩机有效隔离。	地面储气罐,设在室外阴凉处	合格	
3	安全保护	对人体有危险的外露运动部件、正常操作中人体易触及的高温伤人零部件及管道,应安装安全防护装置。	有安装防护装置	合格	

金属非金属矿山固定式空气压缩机安全检测检验报告

报告编号: AJKJYF145-137-2023

共 7 页 第 4 页

检测检验项目及结果

序号	检验项目	检验标准	实测结果	单项判定	备注
4	消防措施	空气压缩机安装地点应有消防器材。	有	合格	
5	值班机房噪声 (dB (A))	空气压缩机值班机房内工作位置噪声不得超过 85 dB (A)。	66.1	合格	
6	压缩机油闪点 (°C)	应使用闪点不低于 215°C 的空气压缩机油。	220	合格	开山 2 号油; 矿方提供厂家技术资料。
7	润滑系统密封	润滑系统不应有泄漏现象。	无	合格	
8	润滑油压力表	对于压力供油润滑的空气压缩机, 应在供油管路上安装指示润滑油压力的指示仪表。	有	合格	
9	润滑油欠压保护装置	对于压力供油润滑的空气压缩机 (喷油回转空气压缩机除外), 当润滑油低于规定值时应报警或停车。	有	合格	
10	润滑油超温保护装置	对于压力供油润滑的空气压缩机 (喷油回转空气压缩机除外), 当润滑油回油温度超过 70°C 时应自动停车。	有	合格	
11	冷却系统	水冷式空气压缩机, 冷却系统的冷却水出水温度不超过 40°C, 水冷式空气压缩机, 装有冷却水断水停车保护装置; 风冷式空气压缩机, 风冷系统工作正常。	风冷系统 工作正常	合格	
12	冷却器	活塞式空气压缩机的末级排气口应安装有冷却器,	/	/	螺杆式空压机不涉及
		冷却器出口应安装安全阀。	/	/	
13	储气罐安全装置	储气罐上应安装安全阀和放水阀, 并有检查孔。采用爆破片代替安全阀时, 爆破片不应有疲劳裂纹、腐蚀或其他损坏的现象。	储气罐上 安装有安全 阀、放水 阀, 检查孔	合格	
14	截止阀和释放装置	储气罐与供气总管之间, 应安装截止阀门, 在储气罐出口和第一个截止阀之间应设置压力释放装置, 压力释放装置的管径不得小于排气管的直径, 释放压力应为空气压缩机最高工作压力的 1.25~1.4 倍。当采用爆破片代替安全阀时, 可不再另外设置压力释放装置。	在储气罐 出口和第一 个截止 阀之间设 有压力释 放装置	合格	

金属非金属矿山固定式空气压缩机安全检测检验报告

报告编号: AJKJYF145-137-2023

共 7 页 第 5 页

检测检验项目及结果

序号	检验项目	检验标准	实测结果	单项判定	备注
15	储气罐压力表	储气罐上应装设能正确指示的压力指示仪表。	有	合格	
16	止回阀	活塞式空气压缩机与储气罐之间, 应安装止回阀。	/	/	螺杆式空压机不涉及
17	放空管	储气罐应设放空管, 放空管的出口应避免直对相关人员。	放空管的出口未直对相关人员	合格	
18	储气罐温度(℃)	储气罐内的温度应保持在 120℃ 以下, 当超过 120℃ 时, 装设的超温保护装置应能使空气压缩机自动停车和报警。	54.2	合格	
19	系统压力表	公称容积流量大于 20m ³ /min 的空气压缩机在每一压缩级后安装压力指示仪表。	每一压缩级后安装压力指示仪表	合格	公称容积流量 24m ³ /min
		回转式空气压缩机和公称容积流量小于或等于 20m ³ /min 的活塞式空气压缩机在末级压缩级后安装压力指示仪表。	/	/	不涉及
20	排气压力(MPa)	空气压缩机的末级排气压力应能达到公称排气压力。	0.79	合格	额定压力 0.8 MPa
21	压力控制	空气压缩机应具备有效的排气压力控制装置, 能对排气压力实现自动控制。	能	合格	
22	出口安全阀	公称容积流量大于 20m ³ /min 的空气压缩机应在第一压缩级之后安装有安全阀, 对于公称容积流量小于或等于 20m ³ /min 的空气压缩机应在末级压缩级之后安装有安全阀。	空气压缩机在第一压缩级之后安装有安全阀	合格	
23	末级出口的安全阀	如果空气压缩机末级排气出口直接与储气罐相连接, 则可以只在储气罐上安装安全阀。当空气压缩机末级排气出口与储气罐之间安装有截止阀门(止回阀除外)时, 空气压缩机末级排气出口与截止阀门之间应安装安全阀。	空气压缩机末级排气出口直接与储气罐相连接、储气罐上安装安全阀	合格	

金属非金属矿山固定式空气压缩机安全检测检验报告

报告编号: AJKJYF145-137-2023

共 7 页 第 6 页

检测检验项目及结果

序号	检验项目	检验标准	实测结果	单项判定	备注
24	排气温度保护装置	活塞式空气压缩机应具备有排气温度的超温停车和报警功能, 超温停车和报警装置的超温报警温度限值不应超过 160℃。	/	/	螺杆式空压机不涉及
		回转式空气压缩机应具有排气温度的超温停车和报警功能, 超温停车和报警装置的超温报警温度限值不应超过 120℃。	设有超温停车和报警功能	合格	
25	曲轴箱油温 (℃)	活塞式空气压缩机曲轴箱油温不应超过 70℃。	/	/	螺杆式空压机不涉及
26	停车复位	各种保护装置致使空气压缩机保护停车后, 应只能手动复位, 手动复位之前, 空气压缩机应不能自动起动。	只能手动复位	合格	
27	运转状态	各运动部件运行正常, 无异常现象。	运行正常	合格	
28	振动 (mm/s)	空气压缩机的振动应符合 GB/T7777 的规定。	1.9	合格	
29	转速 (r/min)	对于非变频调速控制的空气压缩机, 其主轴转速与额定值间偏差不应超过 ±3%。	2972	合格	偏差: -0.07%
30	容积流量 (m ³ /min)	标准状态下的容积流量应不小于 0.85Q _e , Q _e 为压缩机铭牌容积流量。	标态容积流量 21.96	合格	Q _e =24m ³ /min 21.96m ³ /min> 24m ³ /min*85%
31	输入比功率 (kW /m ³ ·min)	输入比功率应不大于 GB19153 规定的目标能效限定值 T。	4.73	合格	风冷 <7.3
32	输入电流 (A)	驱动电动机的输入电流应不大于额定电流值。	220.47	合格	额定电流 241A
备注					

金属非金属矿山固定式空气压缩机安全检测检验报告


报告编号: AJKJYF145-137-2023

共 7 页 第 7 页

报告意见和解释页

<p>意见与解释</p>	<p>此栏无内容。</p>
--------------	---------------



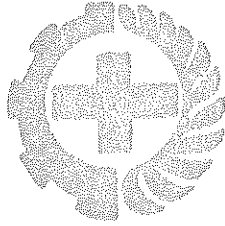

赣 应急 20 01

报告编号：AJKJPS73-137-2023

金属非金属矿山排水系统 安全检测检验报告

委托单位：江西天宝矿业有限公司

受检单位：江西天宝矿业有限公司金家坞金矿长坞坳矿区

检测检验类别：委托检验

检测检验日期：2023年07月14日

江西省矿检安全科技有限公司



声 明

- 1、报告中检测检验数据仅对当时状态或来样负责。
- 2、报告中无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、报告封面、首页、骑缝未盖“江西省矿检安全科技有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、复制报告，封面、首页骑缝未重新盖“江西省矿检安全科技有限公司检测检验专用章”无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。

检测检验机构名称：江西省矿检安全科技有限公司

检测检验机构地址：江西省南昌市青云谱区南莲路 503-1 号

邮政编码：330030

电话：0791-85208323

传真：0791-85208323

金属非金属矿山排水系统安全检测检验报告

报告编号：AJKJPS73-137-2023

共 13 页 第 1 页

委托单位	名称	江西天宝矿业有限公司		
	地址	鄱阳县柘田街		
设备状态		正常		
检测检验类别		委托检验	检测检验日期	2023年07月14日
检测检验地点		+90m 中段水泵房	检测检验周期	一年
受检单位		江西天宝矿业有限公司金家坞金矿长坞坳矿区		
检测检验项目		金属非金属地下矿山主排水系统		
检测检验依据		GB16423-2020《金属非金属矿山安全规程》 AQ2029-2010《金属非金属地下矿山主排水系统安全检验规范》		
存在问题及建议		此栏无内容。		
检测检验结论		合格 		
检测检验组成员		曾广福 邬春晖		
备注		/		

批准：刘勇

审核：邬春晖

主检：曾广福

日期：2023.07.31

日期：2023.07.31

日期：2023.07.31

金属非金属矿山排水系统安全检测检验报告

报告编号: AJKJPS73-137-2023

共 13 页 第 2 页

检测检验用仪器设备一览表

名称	设备唯一性编号	准确度	检定/校准证书编号
电能综合测试仪	KJ374	±1.0 级 F.S	E20221100008
红外干湿计	KJ594	±2.0%± 1 个字	T20230600206
振动检测仪	KJ653	优于 5%±2 个字	M20230300971
数字转速表	KJ568	±0.05%+5	M20230600502
数字式接地电阻测试仪	KJ637	±(1%+0.01Ω) ±(1.5%+0.1Ω)	E20230200019
钢卷尺	KJ361	2 级	E20230100305
两排 10 道记忆秒表	KJ149	1/100 秒计时精度	F20230300010
数位式照度计	KJ201	±3%rdg± 0.5%F.S	E20230100005
矿用无线超声流量计	KJ491	测量精度±1%	M20230600542
声级计	KJ640	±2	C20230200102

本页以下空

金属非金属矿山排水系统安全检测检验报告

报告编号: AJKJPS73-137-2023

共 13 页 第 3 页

检测检验项目及结果


排水系统基本信息					
矿井正常涌水量 (m ³ /h)	15.1	设计最大排水量 (m ³ /h)	22 (最大涌水量)		
检测环境数据					
温度 (°C)	17.7	湿度 (%RH)	81.2	气压 (kPa)	/
检测检验项目					
序号	检验项目	检验标准	实测结果	单项判定	备注
1	水泵配置	只设水泵时, 水泵型号应相同。	3 台型号相同	合格	
2	管路配置	应设工作排水管路和备用排水管路。	设有两条排水管路	合格	
3	供配电能力	应同工作、备用以及检修水泵相适应; 并能保证同时开动工作和备用水泵。	可以同时启动工作泵和备用泵	合格	每台水泵均有单独的控制启动装置
4	水仓容积	水仓应由两个独立的巷道系统组成。	1 个	不合格	可容纳 6.62 个小时正常排水量
		最低中段水仓总容积应能容纳 4h 的正常涌水量; 正常涌水量超过 200+90m ³ /h 时, 应能容纳 2h 的正常涌水量, 且不小于 800+90m ³ 。应及时清理水仓中的淤泥, 水仓有效容积不小于总容积的 70%。	100m ³	合格	
5	工作泵的排水能力 (m ³ /h)	工作水泵应能在 20h 内排出一昼夜正常涌水量。	54.146	合格	1#泵 6.69 小时可排出一昼夜正常涌水量
6	工作水管的排水能力 (m ³ /h)	工作排水管路应能配合工作水泵在 20h 内排出一昼夜正常涌水量。	能	合格	
7	工作泵和备用泵的联合排水能力 (m ³ /h)	工作水泵和备用水泵应能在 20h 内排出一昼夜的设计最大排水量。。	101.572	合格	1#、2#泵 5.20 个小时可排出一昼夜的最大涌水量
8	全部水管排水能力 (m ³ /h)	全部排水管路应能配合工作水泵和备用水泵在 20h 内排出一昼夜的设计最大排水量。	能	合格	
9	检修时排水管路排水能力 (m ³ /h)	任意一条排水管路检修时, 其他排水管路应能完成正常排水任务	能	合格	
备注: 1. 矿区涌水量、水仓容积由矿方提供; 2. +90m 中段水泵房排水至地表。					

金属非金属矿山排水系统安全检测检验报告

报告编号: AJKJPS73-PB278-137-2023

共 13 页 第 4 页

主排水泵检测检验项目及结果

委托单位	名称	江西天宝矿业有限公司		
	地址	鄱阳县柘田街		
设备名称	多级离心泵	设备编号	1#	
规格型号	D46-30×6	出厂日期	2020.7	
制造单位	上海莲特泵业制造有限公司			
设备状态	正常			
检测检验类别	委托检验	检测检验日期	2023年07月14日	
检测检验地点	+90m中段水泵房	检测检验周期	一年	
受检单位	江西天宝矿业有限公司金家坞金矿长坞坳矿区			
检测检验项目	金属非金属地下矿山主排水泵			
检测检验依据	GB16423-2020《金属非金属矿山安全规程》 AQ2029-2010《金属非金属地下矿山主排水系统安全检验规范》			
存在问题及建议	此栏无内容。			
检测检验结论	合格			
检测检验组成员	曾广福 邬春晖			
备注	工作泵			

批准: 刘... 日期: 2023.07.31

审核: 邬... 日期: 2023.07.31

主检: 曾... 日期: 2023.07.31

金属非金属矿山排水系统安全检测检验报告

报告编号: AJKJPS73-PB278-137-2023

共 13 页 第 5 页

主排水泵检测检验项目及结果

主排水泵基本信息					
排水泵参数			电动机参数		
设备名称	多级离心泵		电机名称	三机异步电动机	
设备型号	D46-30×6		电机型号	Y2-200L2-2	
设备出厂编号	20200712		电机出厂编号	LT06193	
额定流量 (m ³ /h)	55		电机容量(kW)	37	
额定扬程 (m)	160		额定电压(V)	380	
轴功率 (kW)	≤37		额定电流(A)	68	
额定转速 (r/min)	2900		额定转速 (r/min)	2950	
制造厂家	上海莲特泵业制造 有限公司		制造厂家	上海莲特泵业制造 有限公司	
出厂日期	2020.7		出厂日期	2020.4	
安装日期	/		安装日期	/	
检测环境数据					
温度(°C)	17.7	湿度(%RH)	81.2	气压(kPa)	/
检测检验项目					
序号	检验项目	检验标准	实测结果	单项判定	备注
1	机房温度(°C)	机房(或硐室)的温度不应超过30°C。	17.7	合格	
2	照明设施(lx)	机房(或硐室)作业场所照明设施完备;排水泵操作位置光照度不小于15lx。	48.7	合格	
3	值班位置噪声 (dB(A))	水泵司机值班位置噪声应不大于85dB(A)。	62.7	合格	

金属非金属矿山排水系统安全检测检验报告

报告编号：AJKJPS73-PB278-137-2023

共 13 页 第 6 页

主排水泵检测检验项目及结果


序号	检验项目	检验标准	实测结果	单项判定	备注
4	接地电阻 (Ω)	电控设备、电动机外壳应可靠接地, 接地电阻不大于 2.0Ω 。	1.47	合格	
5	排水泵启动时间 (min)	单台水泵的启动时间应不大于 5 分钟。	0.68	合格	
6	振动 (mm/s)	按泵的振动级别分级。在运行工况下, 不允许超标。	2.3	合格	$\leq 2.8\text{mm/s}$ 二类泵 B 级
7	排水泵噪声 (dB (A))	在运行工况下, 排水泵噪声不应超过 90 dB (A); 并且无异常响声。	82.5	合格	
8	转速 (r/min)	在运行工况下, 排水泵的实际转速与额定值间的偏差应不超过 $\pm 5\%$ 。	2927	合格	偏差: $+0.91\%$
9	电动机输入电流 (A)	在运行工况下, 电动机输入电流不应超过电动机的额定电流。	66.87	合格	
10	排水能力 (m^3/h)	在运行工况下, 工作泵应能在 20 小时内排出矿井 24 小时的正常涌水量。	54.146	合格	
		工作水管的排水能力应能配合工作泵在 20 小时内排出矿井 24 小时的正常涌水量。	能	合格	无异常现象
11	扬程 (m)	排水泵在运行工况下的扬程应不小于实际排水高度。	133.76	合格	实际排高 124.75
12	运行工况点的效率 (%)	排水泵的运行工况点效率应不小于运行工况点规定效率的 80%。	64.59	合格	$\eta_e=68\%$ $64.59 > 68 \times 0.8$
13	吨水百米电耗 ($\text{kW} \cdot \text{h}/(\text{t} \cdot \text{hm})$)	排水系统的吨水百米电耗应不高于 $0.5 \text{ kW} \cdot \text{h}/(\text{t} \cdot \text{hm})$, 即 $W_{t,100} \leq 0.5 \text{ kW} \cdot \text{h}/(\text{t} \cdot \text{hm})$ 。	0.50	合格	
14	排水泵性能曲线	需要时, 在使用现场的实际转速下, 调节水泵的工况点, 检验排水泵性能, 并绘制排水泵性能曲线图。	/	/	企业无此需求
15	运行状况	在检验过程中, 各部件和系统不应有影响正常运行或启动的异常现象发生。	无异常	合格	
备注					

金属非金属矿山排水系统安全检测检验报告

报告编号: AJKJPS73-PB279-137-2023

共 13 页 第 7 页

主排水泵检测检验项目及结果

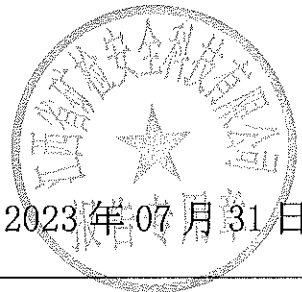委托单位	名称	江西天宝矿业有限公司		
	地址	鄱阳县柘田街		
设备名称	管道离心泵	设备编号	2#	
规格型号	D46-30×6	出厂日期	2021.05	
制造单位	上海铠铨泵阀(集团)有限公司			
设备状态	正常			
检测检验类别	委托检验	检测检验日期	2023年07月14日	
检测检验地点	+90m中段水泵房	检测检验周期	一年	
受检单位	江西天宝矿业有限公司金家坞金矿长坞坳矿区			
检测检验项目	金属非金属地下矿山主排水泵			
检测检验依据	GB16423-2020《金属非金属矿山安全规程》 AQ2029-2010《金属非金属地下矿山主排水系统安全检验规范》			
存在问题及建议	此栏无内容。			
检测检验结论	合格			
检测检验组成员	曾广福 邬春晖			
备注	备用泵			

批准: 刘勇

审核: 郭伟

主检: 郭伟

日期: 2023.07.31

日期: 2023.07.31

日期: 2023.07.31

金属非金属矿山排水系统安全检测检验报告

报告编号: AJKJPS73-PB279-137-2023

共 13 页 第 8 页

主排水泵检测检验项目及结果

主排水泵基本信息					
排水泵参数			电动机参数		
设备名称	管道离心泵		电机名称	高效率三相异步电动机	
设备型号	D46-30×6		电机型号	YE2-200L2-2	
设备出厂编号	20200623		电机出厂编号	2005304	
额定流量 (m ³ /h)	46		电机容量(kW)	37	
额定扬程 (m)	180		额定电压(V)	380	
轴功率 (kW)	≤37		额定电流(A)	65	
额定转速 (r/min)	2900		额定转速 (r/min)	2900	
制造厂家	上海铠铨泵阀(集团) 有限公司		制造厂家	上海铠铨泵阀 有限公司	
出厂日期	2021.05		出厂日期	2021.05	
安装日期	/		安装日期	/	
检测环境数据					
温度(°C)	17.7	湿度(%RH)	81.2	气压(kPa)	/
检测检验项目					
序号	检验项目	检验标准	实测结果	单项判定	备注
1	机房温度(°C)	机房(或硐室)的温度不应超过30°C。	17.7	合格	
2	照明设施(1x)	机房(或硐室)作业场所照明设施完备;排水泵操作位置光照度不小于15lx。	51.6	合格	
3	值班位置噪声 (dB(A))	水泵司机值班位置噪声应不大于85dB(A)。	65.4	合格	

金属非金属矿山排水系统安全检测检验报告

报告编号: AJKJPS73-PB279-137-2023

共 13 页 第 9 页

主排水泵检测检验项目及结果


序号	检验项目	检验标准	实测结果	单项判定	备注
4	接地电阻 (Ω)	电控设备、电动机外壳应可靠接地, 接地电阻不大于 2.0Ω 。	1.50	合格	
5	排水泵启动时间 (min)	单台水泵的启动时间应不大于 5 分钟。	0.62	合格	
6	振动 (mm/s)	按泵的振动级别分级。在运行工况下, 不允许超标。	2.3	合格	$\leq 2.8\text{mm/s}$ 二类泵 B 级
7	排水泵噪声 (dB (A))	在运行工况下, 排水泵噪声不应超过 90 dB (A); 并且无异常响声。	83.8	合格	
8	转速 (r/min)	在运行工况下, 排水泵的实际转速与额定值间的偏差应不超过 $\pm 5\%$ 。	2905	合格	偏差: +0.17%
9	电动机输入电流 (A)	在运行工况下, 电动机输入电流不应超过电动机的额定电流。	63.56	合格	
10	排水能力 (m^3/h)	在运行工况下, 工作泵应能在 20 小时内排出矿井 24 小时的正常涌水量。	47.426	合格	
		工作水管的排水能力应能配合工作泵在 20 小时内排出矿井 24 小时的正常涌水量。	能	合格	无异常现象
11	扬程 (m)	排水泵在运行工况下的扬程应不小于实际排水高度。	134.03	合格	实际排高 124.81
12	运行工况点的效率 (%)	排水泵的运行工况点效率应不小于运行工况点规定效率的 80%。	56.53	合格	$\eta_e=68\%$ $56.53 > 68 \times 0.8$
13	吨水百米电耗 ($\text{kW} \cdot \text{h}/(\text{t} \cdot \text{hm})$)	排水系统的吨水百米电耗应不高于 $0.5\text{kW} \cdot \text{h}/(\text{t} \cdot \text{hm})$, 即 $W_{t,100} \leq 0.5\text{kW} \cdot \text{h}/(\text{t} \cdot \text{hm})$ 。	0.57	不合格	
14	排水泵性能曲线	需要时, 在使用现场的实际转速下, 调节水泵的工况点, 检验排水泵性能, 并绘制排水泵性能曲线图。	/	/	企业无此需求
15	运行状况	在检验过程中, 各部件和系统不应有影响正常运行或启动的异常现象发生。	无异常	合格	
备注					

金属非金属矿山排水系统安全检测检验报告

报告编号: AJKJPS73-PB280-137-2023

共 13 页 第 10 页

主排水泵检测检验项目及结果

委托单位	名称	江西天宝矿业有限公司		
	地址	鄱阳县柘田街		
设备名称	管道离心泵	设备编号	3#	
规格型号	D85-45×3	出厂日期	2021.08	
制造单位	上海铠铨泵阀(集团)有限公司			
设备状态	正常			
检测检验类别	委托检验	检测检验日期	2023年07月14日	
检测检验地点	+90m中段水泵房	检测检验周期	一年	
受检单位	江西天宝矿业有限公司金家坞金矿长坞坳矿区			
检测检验项目	金属非金属地下矿山主排水泵			
检测检验依据	GB16423-2020《金属非金属矿山安全规程》 AQ2029-2010《金属非金属地下矿山主排水系统安全检验规范》			
存在问题及建议	此栏无内容。			
检测检验结论	合格			
检测检验组成员	曾广福 邬春晖			
备注	检修泵			

批准: 刘勇

审核: 李伟

主检: 李伟

日期: 2023.07.31

日期: 2023.07.31

日期: 2023.07.31

金属非金属矿山排水系统安全检测检验报告

报告编号: AJKJPS73-PB280-137-2023

共 13 页 第 11 页

主排水泵检测检验项目及结果

主排水泵基本信息					
排水泵参数			电动机参数		
设备名称	管道离心泵		电机名称	三相异步电动机	
设备型号	D85-45×3		电机型号	Y2-250M-2	
设备出厂编号	20210641		电机出厂编号	24189	
额定流量 (m ³ /h)	85		电机容量(kW)	55	
额定扬程 (m)	160		额定电压(V)	380	
轴功率 (kW)	≤55		额定电流(A)	101.0	
额定转速 (r/min)	2900		额定转速 (r/min)	2965	
制造厂家	上海铠铨泵阀 (集团)有限公司		制造厂家	上海连城电机有限公司	
出厂日期	2021.08		出厂日期	2012.04	
安装日期	/		安装日期	/	
检测环境数据					
温度(℃)	17.7	湿度(%RH)	81.2	气压(kPa)	/
检测检验项目					
序号	检验项目	检验标准	实测结果	单项判定	备注
1	机房温度(℃)	机房(或硐室)的温度不应超过30℃。	17.7	合格	
2	照明设施(lx)	机房(或硐室)作业场所照明设施完备;排水泵操作位置光照度不小于15lx。	54.7	合格	
3	值班位置噪声 (dB(A))	水泵司机值班位置噪声应不大于85dB(A)。	66.4	合格	

金属非金属矿山排水系统安全检测检验报告

报告编号: AJKJPS73-PB280-137-2023

共 13 页 第 12 页

主排水泵检测检验项目及结果

序号	检验项目	检验标准	实测结果	单项判定	备注
4	接地电阻 (Ω)	电控设备、电动机外壳应可靠接地, 接地电阻不大于 2.0Ω 。	1.52	合格	
5	排水泵启动时间 (min)	单台水泵的启动时间应不大于 5 分钟。	0.53	合格	
6	振动 (mm/s)	按泵的振动级别分级。在运行工况下, 不允许超标。	2.3	合格	$\leq 2.8\text{mm/s}$ 二类泵 B 级
7	排水泵噪声 (dB (A))	在运行工况下, 排水泵噪声不应超过 90 dB (A); 并且无异常响声。	84.6	合格	
8	转速 (r/min)	在运行工况下, 排水泵的实际转速与额定值间的偏差应不超过 $\pm 5\%$ 。	2930	合格	偏差: $+1.03\%$
9	电动机输入电流 (A)	在运行工况下, 电动机输入电流不应超过电动机的额定电流。	96.75	合格	
10	排水能力 (m^3/h)	在运行工况下, 工作泵应能在 20 小时内排出矿井 24 小时的正常涌水量。	83.734	合格	
		工作水管的排水能力应能配合工作泵在 20 小时内排出矿井 24 小时的正常涌水量。	能	合格	无异常现象
11	扬程 (m)	排水泵在运行工况下的扬程应不小于实际排水高度。	134.56	合格	实际排高 124.89
12	运行工况点的效率 (%)	排水泵的运行工况点效率应不小于运行工况点规定效率的 80%。	65.03	合格	$\eta_e=72\%$ $65.03 > 72 \times 0.8$
13	吨水百米电耗 ($\text{kW} \cdot \text{h}/(\text{t} \cdot \text{hm})$)	排水系统的吨水百米电耗应不高于 $0.5\text{kW} \cdot \text{h}/(\text{t} \cdot \text{hm})$, 即 $W_{t,100} \leq 0.5\text{kW} \cdot \text{h}/(\text{t} \cdot \text{hm})$ 。	0.49	合格	
14	排水泵性能曲线	需要时, 在使用现场的实际转速下, 调节水泵的工况点, 检验排水泵性能, 并绘制排水泵性能曲线图。	/	/	企业无此需求
15	运行状况	在检验过程中, 各部件和系统不应有影响正常运行或启动的异常现象发生。	无异常	合格	
备注					


金属非金属矿山排水系统安全检测检验报告


报告编号：AJKJPS73-137-2023

共 13 页 第 13 页

报告意见和解释页

<p>意见与解释</p>	<p>此栏无内容。</p>
--------------	---------------

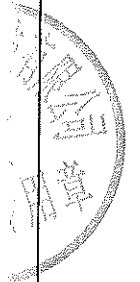

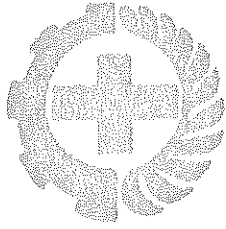

赣 应 急 20 01

报告编号: AJKJGD73-DS39-137-2023

金属非金属矿山供电系统（电气设施） 安全检测检验报告

委 托 单 位: 江西天宝矿业有限公司

受 检 单 位: 江西天宝矿业有限公司金家坞金矿长坞坳矿区

检测检验类别: 委托检验

检测检验日期: 2023 年 07 月 14 日

江西省矿检安全科技有限公司



声 明

- 1、报告中检测检验数据仅对当时状态或来样负责。
- 2、报告中无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、报告封面、首页、骑缝未盖“江西省矿检安全科技有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、复制报告，封面、首页骑缝未重新盖“江西省矿检安全科技有限公司检测检验专用章”无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。

检测检验机构名称：江西省矿检安全科技有限公司

检测检验机构地址：江西省南昌市青云谱区南莲路 503-1 号

邮政编码：330030


电话：0791-85208323

传真：0791-85208323

金属非金属矿山供电系统（电气设施）安全检测检验报告

报告编号：AJKJGD73-DS39-137-2023

共 7 页 第 1 页

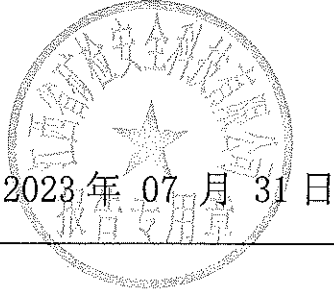委托单位	名称	江西天宝矿业有限公司		
	地址	鄱阳县柘田街		
设备名称	供电系统	设备编号	/	
规格型号	/	出厂日期	/	
制造单位	/			
设备状态	/			
检测检验类别	委托检验	检测检验日期	2023年07月14日	
检测检验地点	矿区及井下	检测检验周期	一年	
受检单位	江西天宝矿业有限公司金家坞金矿长坞坳矿区			
检测检验项目	供电系统			
检测检验依据	GB50070-2020《矿山电力设计标准》 GB16423-2020《金属非金属矿山安全规程》 《煤矿电气试验规程》（1983）煤生字第761号 DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》 DL/T572-2010《电力变压器运行规程》			
存在问题及建议	此栏无内容。			
检测检验结论	合格			
检测检验组成员	曾广福 邬春辉			
备注	/			

批准：刘小勇

审核：李伟

主检：曾广福

日期：2023.7.31

日期：2023.7.31

日期：2023.7.31

金属非金属矿山供电系统（电气设施）安全检测检验报告

报告编号：AJKJGD73-DS39-137-2023

共 7 页 第 2 页

检测检验用仪器设备一览表

名称	设备唯一性编号	准确度	检定/校准证书编号
声级计	KJ640	±2	C20230200102
红外干湿计	KJ594	±2.0%± 1 个字	T20230600206

本页以下空白

金属非金属矿山供电系统（电气设施）安全检测检验报告

报告编号：AJKJGD73-DS39-137-2023

共 7 页 第 4 页

检测检验项目及结果

序号	检验项目	检验标准	实测结果	单项判定	备注
1	变配电所或 变压器位置	距采矿场开采边界的距离应大于或等于 200m。	大于 200m	合格	
		不应设在爆破器材爆炸危险区以内。	危险区以外	合格	
		不宜设在未稳定的排废场内，且应有安全距离。	有安全距离	合格	
		不宜设在初期塌陷区，当避开塌陷区有困难时，应采取注浆、充填等安全措施。	塌陷区外	合格	
2	变电所噪音 dB (A)	不应大于 60dB (A)。	50.5 37.4	合格	斜井+130m 中段变配电 硐室 +212m 平硐 内变配电 硐室
3	双电源供电	有下列 情况之 一的 (一级 负荷) 应设双 电源： 1. 有一级负荷的井下变、配电所； 2. 主排水泵房变、配电所； 3. 在有爆炸危险或对人体健康有严重损害危险环境中工作的主通风机； 4 升降人员的竖井提升机。	双电源供电	合格	配备一台 375kVA 柴油 发电机组
4	井下配电电 压	高压配电电压应不超过 35kV。	10kV	合格	
		低压配电电压应不超过 1140V。	380V	合格	
		主运输巷道照明电压应不超过 220V。	220V	合格	
		井底车场照明电压应不超过 220V。	220V	合格	
		采掘工作面照明电压应不超过 36V。	36V	合格	
5	地面变配电 所防雷	高压进户线和变压器应装设避雷装置。	变压器装设 避雷装置。	合格	
6	井下变配电 所防雷	井下变电所一次配电母线及一次母线相接且 电缆线路较长的旋转电极的机旁机柜内部，均 应装设避雷装置。	/	/	
7	引入井下的 供电电缆防 雷	由地面架空线路引入井下的供电电缆，必须在 架空线与电缆连接处装设避雷装置。	装设 避雷装置	合格	

金属非金属矿山供电系统（电气设施）安全检测检验报告

报告编号：AJKJGD73-DS39-137-2023

共 7 页 第 5 页

检测检验项目及结果

序号	检验项目	检验标准	实测结果	单项判定	备注	
8	变压器高压侧开关设施	单台变压器容量在 315kVA 以上的应在高压侧设置断路器。	高压侧设置断路器。	合格		
		单台变压器容量在 315kVA 及以下的可在高压侧装设跌落式熔断器。	高压侧装设跌落式熔断器。	合格		
9	变压器低压侧开关设施	变压器低压侧的总开关，应采用自动空气开关或真空断路器。	采用自动空气开关	合格		
		低压馈出线应装设带有过电流保护的断路器。	有过电流保护的断路器	合格		
10	漏电保护装置	井下主变电所的低压馈出线，应装设漏电保护装置	设有漏电保护装置	合格	NM1LE-250 S/3300 BXB8-400/1140 (660, 380) Y 矿用隔爆型移动变电站用低压保护箱	
		向井下供低压电的地面变电所的低压馈出线，应装设漏电保护装置	/	/		
11	变压器外观检查	变压器安装应符合要求，绝缘子无破损，不应有漏油渗油现象，油标显示油位正常。	绝缘子无破损，无漏油渗油现象，油标显示油位正常	合格		
12	井下用电力变压器	井下应采用矿用变压器(地表)。	/	/		
		普通变压器(地表)	其中性点不应直接接地； 变压器二次侧的中性点不应引出载流中性线。	/	/	
		井下不应采用油浸式变压器(井下)。	+130m 中段变配电硐室采用矿用隔爆型移动变电箱和干式变压器	合格	KSB13-250/10 (HT20220518125) KBSGZY-250/10 (J36131114)	
13	地面用电力变压器	地面中性点直接接地的变压器或发电机，不应用于向井下供电。	未向井下供电	合格	KS11-800/10 (20121004) S9-M-160/10 (RB70616013)	
14	变压器温度	油箱及结构表面温升不应超过 80K。	/	/	干式变压器	
15	电缆	在竖井井筒或倾角 45° 及以上的井巷内，固定敷设的电缆应采用交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆或聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆；	/	/		
		在水平巷道或倾角小于 45° 的井巷内，固定敷设的高压电缆应采用交联聚乙烯绝缘钢带或细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆、聚氯乙烯绝缘钢带或细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆。	交联聚乙烯绝缘钢带电缆	合格		

金属非金属矿山供电系统（电气设施）安全检测检验报告

报告编号：AJKJGD73-DS39-137-2023

共 7 页 第 6 页

检测检验项目及结果

序号	检验项目	检验标准	实测结果	单项判定	备注
15	电缆	移动式变电站的电源电缆应采用井下矿用监视型屏蔽橡套电缆；	/	/	
		非固定敷设的高低电压电缆、移动式 and 手持式电气设备应采用矿用橡套软电缆；	/	/	
		移动式照明线路应采用橡套电缆；有可能受机械损伤的固定敷设照明电缆应采用钢带铠装电缆；	/	/	
		硐室内应采用塑料护套钢带（或钢丝）铠装电缆；	钢带铠装电缆	合格	
		井下信号和控制用线路应采用铠装电缆；	/	/	
		矿用橡套电缆的接地芯线不应兼作其他用途；	未兼作其他用途	合格	
		重要电源电缆、移动式电气设备的电缆及井下有爆炸危险环境的低压电缆应采用铜芯电缆。	铜芯电缆	合格	
16	电机车滑触线悬挂高度（由轨面算起）	主要运输巷道：线路电压低于 500V 时，不低于 1.8m；线路电压高于 500V 时，不低于 2.0m。	/	/	
17	地面接地装置的接地电阻	容量在 100kVA 以上变压器相连的接地装置的接地电阻小于等于 4Ω。	3.23Ω	合格	主斜井井口变电亭主接地极
		容量在 100kVA 以下变压器相连的接地装置的接地电阻小于等于 10Ω。	/	/	
18	井下接地装置的接地电阻	井下主接地极应不少于两组。	井下主接地极两组以上	合格	
		井下所有电气设备的金属外壳及电缆金属外皮均应接地，接地电阻不应大于 2Ω，主接地极应不少于两组。	1.49Ω 1.43Ω 1.54Ω	合格	+130m 中段变配电硐室主接地装置 +90m 中段水泵房主接地装置 +212m 平硐内变配电硐室主接地装置
19	安全警示标识	变配电所或电气设备设施处应设有明显的安全警示标识。	有明显的安全警示标识	合格	
20	隔离设施	在高压电器设施安全区域应设置栅栏或隔离墙。	设置隔离栅栏	合格	
21	消防设施	变电所内应有灭火器等消防设施。	有灭火器等消防设施	合格	
备注					

金属非金属矿山供电系统（电气设施）安全检测检验报告

报告编号：AJKJGD73-DS39-137-2023

共 7 页 第 7 页

报告意见和解释页

<p>意见与解释</p>	<p>此栏无内容。</p>
--------------	---------------





赣 应 急 20 01

报告编号：AJKJGD73-BY117-137-2023

金属非金属矿山电力变压器 安全检测检验报告

委 托 单 位：江西天宝矿业有限公司

受 检 单 位：江西天宝矿业有限公司金家坞金矿长坞坳矿区

设 备 名 称：矿用电力变压器

型 号 规 格：KSG13-250/10

检测检验类别：委托检验

检测检验日期：2023 年 07 月 14 日

江西省矿检安全科技有限公司



声 明

- 1、报告中检测检验数据仅对当时状态或来样负责。
- 2、报告中无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、报告封面、首页、骑缝未盖“江西省矿检安全科技有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、复制报告，封面、首页骑缝未重新盖“江西省矿检安全科技有限公司检测检验专用章”无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。

检测检验机构名称：江西省矿检安全科技有限公司

检测检验机构地址：江西省南昌市青云谱区南莲路 503-1 号

邮政编码：330030


电话：0791-85208323


传真：0791-85208323


金属非金属矿山电力变压器安全检测检验报告


报告编号：AJKJGD73-BY117-137-2023

共 5 页 第 1 页

委托单位	名称	江西天宝矿业有限公司		
	地址	鄱阳县柘田街		
设备名称	矿用电力变压器	设备编号	/	
规格型号	KSG13-250/10	出厂日期	2022年09月	
制造单位	中国江苏华耀变压器有限公司			
设备状态	正常			
检测检验类别	委托检验	检测检验日期	2023年07月14日	
检测检验地点	+130m中段变配电硐室	检测检验周期	一年	
受检单位	江西天宝矿业有限公司金家坞金矿长坞坳矿区			
检测检验项目	电力变压器			
检测检验依据	GB50150-2016《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》 《煤矿电气试验规程》(1983)煤生字第761号 DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》			
存在问题及建议	此栏无内容。			
检测检验结论	合格  2023年07月31日			
检测检验组成员	曾广福 邬春辉			
备注	/			

批准： 
日期： 2023.07.31

审核： 
日期： 2023.07.31

主检： 
日期： 2023.07.31

金属非金属矿山电力变压器安全检测检验报告

报告编号：AJKJGD73-BY117-137-2023

共 5 页 第 2 页

检测检验用仪器设备一览表

名称	设备唯一性编号	准确度	检定/校准证书编号
绝缘电阻表	KJ096	±3%	E20230100028
变比组别自动测试仪	KJ097	0.1级、0.2级、0.3级；	E20230100029
直流电阻快速测试仪	KJ098	0.2%±0.03%FS	E20230100030
中频直流高压发生器	KJ099	0.1kV、1μA	E20230100031
交直流试验操作箱	KJ101	1.5级	E20230100032
红外干湿计	KJ594	±2.0%±1个字	T20230600206

本页以下空白

金属非金属矿山电力变压器安全检测检验报告

报告编号: AJKJGD73-BY117-137-2023

共 5 页 第 3 页

检测检验项目及结果

电力变压器基本信息						
型式	KSG13	额定容量 (KVA)	250			
接线方式	DYn11	额定电压 (V)	高压	10000		
冷却方式	ANAF		低压	400		
油重	/	额定电流 (A)	高压	14.4		
器重	/		低压	360.9		
总重	1030	阻抗电压 (%)	3.88			
出厂编号	HT20220518125	出厂日期	2022 年 09 月			
地点	+130m 中段变配电硐室	气候	晴			
制造厂家	中国江苏华耀变压器有限公司					
检测环境数据						
温度 (°C)	17.8	湿度 (%RH)	69.2	气压 (kPa)	/	
检测检验项目						
序号	检验项目	检验标准	实测结果		单项判定	备注
1	绝缘电阻 (MΩ) 吸收比	1. 绝缘电阻换算至同一温度下, 与前一次测试的结果应无明显变化。当测量温度不同时, 绝缘电阻值换算式: $R_2=R_1 \times 1.5(t_1-t_2)/10$ 式中 R1、R2 分别为温度 t1、t2 时的绝缘电阻值。 2. 容量在 500kVA 及以上的变压器应测量吸收比 (R60/R15), 其标准是: 10~30°C 时一般不低于 1.3。	绝缘电阻	高压对低压及地: 2489 MΩ 低压对高压及地: 2417 MΩ 高低压对地: 2423 MΩ	合格	250kVA
			吸收比	高压对低压及地: / 低压对高压及地: / 高低压对地: /	/	

金属非金属矿山电力变压器安全检测检验报告

报告编号: AJKJGD73-BY117-137-2023

共 5 页 第 4 页

检测检验项目及结果

序号	检验项目	检验标准			实测结果	单项判定	备注						
2	绕组的泄漏电流 (μA)	绕组额定电压 (KV)	1.2~3	6~15	20~35	11.2	合格	10kv					
		直流试验电压 (KV)	5	10	20								
		1. 试验电压: 10kv 2. 与前一次测试结果相比应无明显变化。											
3	交流耐压试验 (KV)	1. 油浸变压器试验电压值:						29.75kV 1分钟无异常	合格				
		额定电压 (KV)	1.5	2	3	6	10				15	20	35
		试验电压 (KV)	7	8	13	19	26				34	41	64
		2. 干式变压器按出厂试验电压的 0.85 倍。											
4	绕组的直流电阻	1. 对于配电变压器, 绕组直流电阻不平衡率: 相为不大于 4%, 线为不大于 2%; 对于电力变压器, 绕组电流电阻不平衡率: 相 (有中性点引出时) 为不大于 2%, 线 (无中性点引出时) 为不大于 1%。 2. 1600kVA 及以下变压器, 相间差别一般不大于三相平均值的 4%, 线间差别一般不大于三相平均值的 2%。 3. 与以前相同部位测得值比较, 其变化不应大于 2%。						高压侧	+0.26%	合格			
								低压侧	+2.0%				
5	变压比测定	1. 各相应接头的电压比与铭牌值相比, 不应有显著差别, 且符合规律。 2. 电压 35kV 以下, 电压比小于 3 的变压器电压比允许偏差为 ±1%, 但高压侧 6.3kV 及以下且容量在 500kVA 以下的变压器大修后可稍放宽, 最大不超过 ±2%, 其它所有变压器 (额定分接头) 电压比允许偏差为 ±0.5%。						AB/ab	25.044 偏差为 +0.18%	合格	K=25		
								BC/bc	25.041 偏差为 +0.16%				
								AC/ac	25.044 偏差为 +0.18%				
6	绝缘油耐压试验 (KV)	击穿电压要求			/	/	干式变压器						
		额定电压 (KV)	新油及再生油	运行中的油									
		≤15	≥30	≥25									
		20~35	≥35	≥30									
备注													

金属非金属矿山电力变压器安全检测检验报告

报告编号：AJKJGD73-BY117-137-2023

共 5 页 第 5 页

报告意见和解释页

<p>意见与解释</p>	<p>此栏无内容。</p>
--------------	---------------





赣 应急 20 01

报告编号：AJKJGD73-BY118-137-2023

金属非金属矿山电力变压器 安全检测检验报告

委托单位：江西天宝矿业有限公司

受检单位：江西天宝矿业有限公司金家坞金矿长坞坳矿区

设备名称：矿用电力变压器

型号规格：KS11-800/10

检测检验类别：委托检验

检测检验日期：2023年07月14日

江西省矿检安全科技有限公司

报告专用章



声 明

- 1、报告中检测检验数据仅对当时状态或来样负责。
- 2、报告中无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、报告封面、首页、骑缝未盖“江西省矿检安全科技有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、复制报告，封面、首页骑缝未重新盖“江西省矿检安全科技有限公司检测检验专用章”无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。

检测检验机构名称：江西省矿检安全科技有限公司

检测检验机构地址：江西省南昌市青云谱区南莲路 503-1 号

邮政编码：330030


电话：0791-85208323

传真：0791-85208323

金属非金属矿山电力变压器安全检测检验报告

报告编号: AJKJGD73-BY118-137-2023

共 5 页 第 1 页

委托单位	名称	江西天宝矿业有限公司		
	地址	鄱阳县柘田街		
设备名称	矿用电力变压器	设备编号	/	
规格型号	KS11-800/10	出厂日期	2020年12月	
制造单位	浙江富杰电气有限公司			
设备状态	正常			
检测检验类别	委托检验	检测检验日期	2023年07月14日	
检测检验地点	主斜井井口变电室	检测检验周期	一年	
受检单位	江西天宝矿业有限公司金家坞金矿长坞坳矿区			
检测检验项目	电力变压器			
检测检验依据	GB50150-2016《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》 《煤矿电气试验规程》(1983) 煤生字第 761 号 DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》			
存在问题及建议	此栏无内容。			
检测检验结论	合格		 2023年07月31日	
检测检验组成员	曾广福 邬春辉			
备注	/			

批准: 刘... 日期: 2023.07.31

审核: 邬... 日期: 2023.07.31

主检: 曾... 日期: 2023.07.31

金属非金属矿山电力变压器安全检测检验报告

报告编号: AJKJGD73-BY118-137-2023

共 5 页 第 2 页

检测检验用仪器设备一览表

名称	设备唯一性编号	准确度	检定/校准证书编号
绝缘油介电强度测试仪	KJ095	$\pm (3\%RD+1kV)$ (RD 为读数值)	E20230100027
绝缘电阻表	KJ096	$\pm 3\%$	E20230100028
变比组别自动测试仪	KJ097	0.1 级、0.2 级、 0.3 级;	E20230100029
直流电阻快速测试仪	KJ098	$0.2\% \pm 0.03\%FS$	E20230100030
中频直流高压发生器	KJ099	0.1kV、1 μ A	E20230100031
交直流试验操作箱	KJ101	1.5 级	E20230100032
红外干湿计	KJ594	$\pm 2.0\% \pm 1$ 个字	T20230600206

本页以下空白

金属非金属矿山电力变压器安全检测检验报告

报告编号: AJKJGD73-BY118-137-2023

共 5 页 第 3 页

检测检验项目及结果

电力变压器基本信息						
型式	KS11	额定容量 (KVA)		800		
接线方式	Yyo	额定电压 (V)	高压	10000		
冷却方式	ONAN		低压	400		
油重	365	额定电流 (A)	高压	46.19		
器重	/		低压	1154.7		
总重	2350	阻抗电压 (%)		4.06		
出厂编号	20121004	出厂日期		2020年12月		
地点	主斜井井口变电室	气候		晴		
制造厂家	浙江富杰电气有限公司					
检测环境数据						
温度 (°C)	27.4	湿度 (%RH)	61.4	气压 (kPa)	/	
检测检验项目						
序号	检验项目	检验标准	实测结果		单项判定	备注
1	绝缘电阻 (MΩ) 吸收比	<p>1. 绝缘电阻换算至同一温度下, 与前一次测试的结果应无明显变化。当测量温度不同时, 绝缘电阻值换算式: $R_2=R_1 \times 1.5(t_1-t_2)/10$</p> <p>式中 R_1、R_2 分别为温度 t_1、t_2 时的绝缘电阻值。</p> <p>2. 容量在 500kVA 及以上的变压器应测量吸收比 ($R_{60}/$), 其标准是: 10~30°C 时一般不低于 1.3。</p>	绝缘电阻	高压对低压及地: $R_{60}: 2568 \text{ M}\Omega$ $R_{15}: 1918 \text{ M}\Omega$ 吸收比: 1.34 低压对高压及地: $R_{60}: 2552 \text{ M}\Omega$ $R_{15}: 1908 \text{ M}\Omega$ 吸收比 1.34 高低压对地: $R_{60}: 2552 \text{ M}\Omega$ $R_{15}: 1912 \text{ M}\Omega$ 吸收比 1.34	合格	
					合格	

金属非金属矿山电力变压器安全检测检验报告

报告编号: AJKJGD73-BY118-137-2023

共 5 页 第 4 页

检测检验项目及结果

序号	检验项目	检验标准				实测结果	单项判定	备注				
2	绕组的泄漏电流 (μA)	绕组额定电压 (KV)	1.2~3	6~15	20~35	17.4	合格	10kv				
		直流试验电压 (KV)	5	10	20							
		1. 试验电压: 10kv 2. 与前一次测试结果相比应无明显变化。										
3	交流耐压试验 (KV)	1. 油浸变压器试验电压值:						26kV 1分钟无异常	合格			
		额定电压 (KV)	1.5	2	3	6	10			15	20	35
		试验电压 (KV)	7	8	13	19	26			34	41	64
2. 干式变压器按出厂试验电压的 0.85 倍。												
4	绕组的直流电阻	1. 对于配电变压器, 绕组直流电阻不平衡率: 相为不大于 4%, 线为不大于 2%; 对于电力变压器, 绕组电流电阻不平衡率: 相 (有中性点引出时) 为不大于 2%, 线 (无中性点引出时) 为不大于 1%。 2. 1600kVA 及以下变压器, 相间差别一般不大于三相平均值的 4%, 线间差别一般不大于三相平均值的 2%。 3. 与以前相同部位测得值比较, 其变化不应大于 2%。						高压侧	0.31%	合格		
								低压侧	0.53%			
5	变压比测定	1. 各相应接头的电压比与铭牌值相比, 不应有显著差别, 且符合规律。 2. 电压 35kV 以下, 电压比小于 3 的变压器电压比允许偏差为 ±1%, 但高压侧 6.3kV 及以下且容量在 500kVA 以下的变压器大修后可稍放宽, 最大不超过 ±2%, 其它所有变压器 (额定分接头) 电压比允许偏差为 ±0.5%。						AB/ab	25.082	合格	K=25	
								BC/bc	25.084			
								AC/ac	25.083			
6	绝缘油耐压试验 (KV)	击穿电压要求				26.2	合格	10kv				
		额定电压 (KV)	新油及再生油		运行中的油							
		≤15	≥30		≥25							
		20~35	≥35		≥30							
备注												


金属非金属矿山电力变压器安全检测检验报告


报告编号: AJKJGD73-BY118-137-2023

共 5 页 第 5 页

报告意见和解释页

<p>意见与解释</p>	<p>此栏无内容。</p>
--------------	---------------

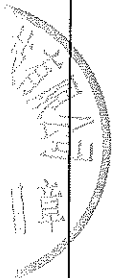

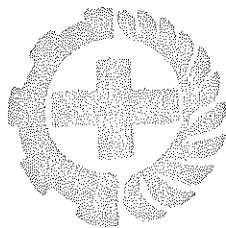

赣 应急 20 01

报告编号: AJKJGD73-DJ(649-657)-137-2023

金属非金属矿山接地装置 安全检测检验报告

委托单位: 江西天宝矿业有限公司

受检单位: 江西天宝矿业有限公司金家坞金矿长坞坳矿区

检测检验类别: 委托检验

检测检验日期: 2023年07月14日

江西省矿检安全科技有限公司

报告专用章



声 明

- 1、报告中检测检验数据仅对当时状态或来样负责。
- 2、报告中无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、报告封面、首页、骑缝未盖“江西省矿检安全科技有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、复制报告，封面、首页骑缝未重新盖“江西省矿检安全科技有限公司检测检验专用章”无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。

检测检验机构名称：江西省矿检安全科技有限公司

检测检验机构地址：江西省南昌市青云谱区南莲路 503-1 号

邮政编码：330030

电话：0791-85208323

传真：0791-85208323

金属非金属矿山接地装置安全检测检验报告

报告编号: AJKJGD73-DJ(649-657)-137-2023

共 4 页 第 1 页

委托单位	名称	江西天宝矿业有限公司		
	地址	鄱阳县柘田街		
设备名称	接地装置	设备编号	/	
规格型号	/	出厂日期	/	
制造单位	/			
设备状态	/			
检测检验类别	委托检验	检测检验日期	2023年07月14日	
检测检验地点	矿区及井下	检测检验周期	一年	
受检单位	江西天宝矿业有限公司金家坞金矿长坞坳矿区			
检测检验项目	接地装置			
检测检验依据	GB16423-2020《金属非金属矿山安全规程》 DL/T475-2017《接地装置特性参数测量导则》 《煤矿电气试验规程》(1983)煤生字第761号			
存在问题及建议	此栏无内容。			
检测检验结论	合格			
检测检验组成员	曾广福 邬春辉			
备注	/			



批准: 刘... 日期: 2023.07.31

审核: 邬春辉 日期: 2023.07.31

主检: 曾广福 日期: 2023.07.31

金属非金属矿山接地装置安全检测检验报告

报告编号: AJKJGD73-DJ(649-657)-137-2023

共 4 页 第 2 页

检测检验用仪器设备一览表

名称	设备唯一性编号	准确度	检定/校准证书编号
数字式接地电阻测试仪	KJ637	$\pm(1\%+0.01\Omega)$ $\pm(1.5\%+0.1\Omega)$	E20230200019
红外干湿计	KJ594	$\pm 2.0\% \pm 1$ 个字	T20230600206

本页以下空白

金属非金属矿山接地装置安全检测检验报告

报告编号: AJKJGD73-DJ(649-657)-137-2023

共 4 页 第 3 页

检测检验项目及结果

检测环境数据									
温度 (°C)		17.2-27.4	湿度 (%RH)		61.4-80.5	气压 (kPa)		/	
检测检验项目									
序号	样品编号	设备名称	设备编号	接地电阻 (Ω)		绝缘电阻 (MΩ)		单项判定	
				测量值	技术要求	测量值	技术要求		
1	AJKJGD73-DJ649-137-2023	主斜井井口变电亭主接地极	/	3.23	≤4	/	/	合格	
2	AJKJGD73-DJ650-137-2023	主斜井井口变电亭变压器接地	S9-M-160/10 (RB70616013)	3.25		/	/	合格	
3	AJKJGD73-DJ651-137-2023	主斜井井口变电电室变压器接地	KS11-800/10 (20121004)	3.26		/	/	合格	
4	AJKJGD73-DJ652-137-2023	+212m 平硐口发电机房发电机接地	375(kVA) (X200086806)	3.29		/	/	合格	
5	AJKJGD73-DJ653-137-2023	主斜井+130m 中段变配电硐室主接地装置	/	1.49		/	/	合格	
6	AJKJGD73-DJ654-137-2023	主斜井+130m 中段变配电硐室电力变压器接地	KSG13-250/10 (HT20220518125)	1.51		/	/	合格	
7	AJKJGD73-DJ655-137-2023	主斜井+90m 中段水泵房主接地装置	/	1.43		≤2	/	/	合格
8	AJKJGD73-DJ656-137-2023	+212m 平硐内变配电硐室主接地装置	/	1.55		/	/	/	合格
9	AJKJGD73-DJ657-137-2023	+212m 平硐内变配电硐电力变压器接地	KBSGZY-250/10 (36131114)	1.58		/	/	/	合格

金属非金属矿山接地装置安全检测检验报告

报告编号: AJKJGD73-DJ(649-657)-137-2023

共 4 页 第 4 页

报告意见和解释页

<p>意见与解释</p>	<p>此栏无内容。</p>
--------------	---------------





报告编号: AJKJTF48-137-2023

金属非金属矿山通风系统 安全检测检验报告

委托单位: 江西天宝矿业有限公司

受检单位: 江西天宝矿业有限公司金家坞金矿长坞坳矿区

检测检验类别: 委托检验

检测检验日期: 2023年07月14日

江西省矿检安全科技有限公司



声 明

- 1、报告中检测检验数据仅对当时状态或来样负责。
- 2、报告中无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、报告封面、首页、骑缝未盖“江西省矿检安全科技有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、复制报告，封面、首页骑缝未重新盖“江西省矿检安全科技有限公司检测检验专用章”无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。

检测检验机构名称：江西省矿检安全科技有限公司

检测检验机构地址：江西省南昌市青云谱区南莲路 503-1 号

邮政编码：330030


电话：0791-85208323

传真：0791-85208323

金属非金属矿山通风系统安全检测检验报告

报告编号: AJKJTF48-137-2023

共 12 页 第 1 页

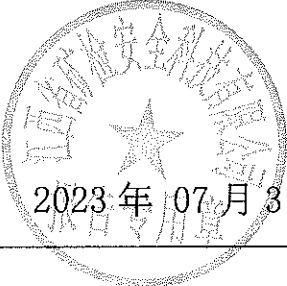委托单位	名称	江西天宝矿业有限公司		
	地址	鄱阳县柘田街		
设备状态		正常		
检测检验类别	委托检验	检测检验日期	2023.07.14	
检测检验地点	矿区及井下	检测检验周期	1年	
受检单位	江西天宝矿业有限公司金家坞金矿长坞坳矿区			
检测检验项目	金属非金属地下矿山通风系统			
检测检验依据	GB16423-2020《金属非金属矿山安全规程》 AQ2013.1-2008《金属非金属地下矿山通风技术规范 通风系统》 AQ2013.3-2008《金属非金属地下矿山通风技术规范 通风系统检测》 AQ2013.5-2008《金属非金属地下矿山通风技术规范 通风系统鉴定指标》			
存在问题及建议	此栏无内容。			
检测检验结论	合格			
检测检验组成员	邬春辉 曾广福			
备注	/			

批准: 刘勇

审核: 张伟

主检: 邹春辉

日期: 2023.07.31

日期: 2023.07.31

日期: 2023.07.31

金属非金属矿山通风系统安全检测检验报告

报告编号: AJKJTF48-137-2023

共 12 页 第 2 页

检测检验用仪器设备一览表

名称	设备唯一性 编号	准确度	检定/校准证书 编号
红外干湿计	KJ407	$\pm 2.0\% \pm 1$ 个字	T20230300271
数字风速仪	KJ465	\pm (读数 $2\%+0.2$) m/s	E20230100433
数字风速仪	KJ584	\pm (读数 $2\%+0.2$) m/s	M20230300969
钢卷尺	KJ361	2 级	E20230100305
矿用通风机无线 多参数测试仪	KJ409	\pm (指示值的 $5\%+0.1$ m/s)	L20230600530
绝缘电阻测试仪	KJ532	$\pm 3\%$	AAL20234486042
数字式接地电阻 测试仪	KJ637	\pm ($1\%+0.01 \Omega$) \pm ($1.5\%+0.1 \Omega$)	E20230200019
声级计	KJ640	± 2	C20230200102
振动检测仪	KJ653	优于 $5\% \pm 2$ 个字	M20230300971
智能数字大气 压力计	KJ479	大气压力 0.5 级 大气温度 $\pm 2.0^\circ\text{C}$ 空气湿度 $\pm 3\% \text{RH}$	M20230300972
电能综合测试仪	KJ374	± 1.0 级 F.S	E20221100008
手持式激光 测距仪	KJ652	分辨率 1mm	L20230300821

本页以下空白

金属非金属矿山通风系统安全检测检验报告

报告编号: AJKJTF48-137-2023

共 12 页 第 3 页

检测检验项目及结果

通风系统基本信息						
主通风机台数	1		通风方法	机械通风		
检测环境数据						
温度 (°C)	18.3~26.6	湿度 (%RH)	72.6~92.1	气压 (hPa)	974.8~997.4	
检测检验项目						
序号	检验项目	检验标准	实测结果	单项判定	备注	
1	机械通风系统	应有机械通风系统。	有	合格		
2	通风系统图	应有通风系统图并及时更新。	有	合格		
3	进回风巷、进排风口、作业面、采空区、通风构筑物检查	应有主进风巷并风流畅通；主回风巷不作人行道。	进风巷风流畅通、主回风巷不作人行道	合格		
		进风口没有受到有害物质污染；排出的污风没有对矿区环境造成污染。	进风口没有受到有害物质污染；污风没有对矿区环境造成污染	合格		
		采场、掘进巷道、二次破碎巷道和电耙巷道应利用贯穿风流或局部机械通风；局部机械通风应符合安全技术规范要求。	采场利用贯穿风流和局部机械通风	合格		
		应及时密闭采空区。	已密闭	合格		
		通风构筑物应保持完好严密状态。	保持完好严密状态	合格		
4	反风装置	当利用轴流式风机反转反风时，其反风量应达到正常运转时风量的 60%以上。	/	/		
5	风量 (m ³ /s)	总进风量	应满足矿井的需要。	12.56	合格	
		总需风量	应满足矿井的需要。	8.96	合格	
		总排风量	应满足矿井的需要。	13.72	合格	
		有效风量	应满足矿井的需要。	9.89	合格	

金属非金属矿山通风系统安全检测检验报告

报告编号: AJKJTF48-137-2023

共 12 页 第 4 页

检测检验项目及结果

序号	检验项目	检验标准	实测结果	单项判定	备注
6	作业面风速合格率(%)	作业面风速合格率应不小于65%。	100	合格	
7	风源风质合格率(%)	风源风质合格率应不小于90%。	/	合格	
8	矿井有效风量率(%)	有效风量率 $\geq 60\%$ 。	78.74	合格	
9	风量供需比	风量供需比应为1.32~1.67。	1.40	合格	
备注:					

本页以下空白


金属非金属矿山通风系统安全检测检验报告

报告编号: AJKJTF48-137-2023

共 12 页 第 5 页

附表一: 通风系统基本情况表

开拓方式	平窿● 竖井○ 斜井●	井口标高 (m)	+212、+243	作业中段标高 (m)	+212、+130
通风方式	抽出式	通风方法	机械通风	井下最多同时 作业人数(人)	30
进风井口 标高(m)	+212	出风井口标高 (m)	+243	主井~回风井 最大风路长(m)	约 1200
主扇台数 (台)	主扇铭牌功率 (kw)	主扇铭牌风量 (m ³ /s)	主扇铭牌风压 (Pa)	局扇台数 (台)	井下内燃设备总功率 (Kw)
1	15	6.8~17.5	140~915	/	/
通风构筑物类型及现状		有风门等通风构筑物, 保持完好严密状态。			
矿井通风示意图	见附图				
备注	/				

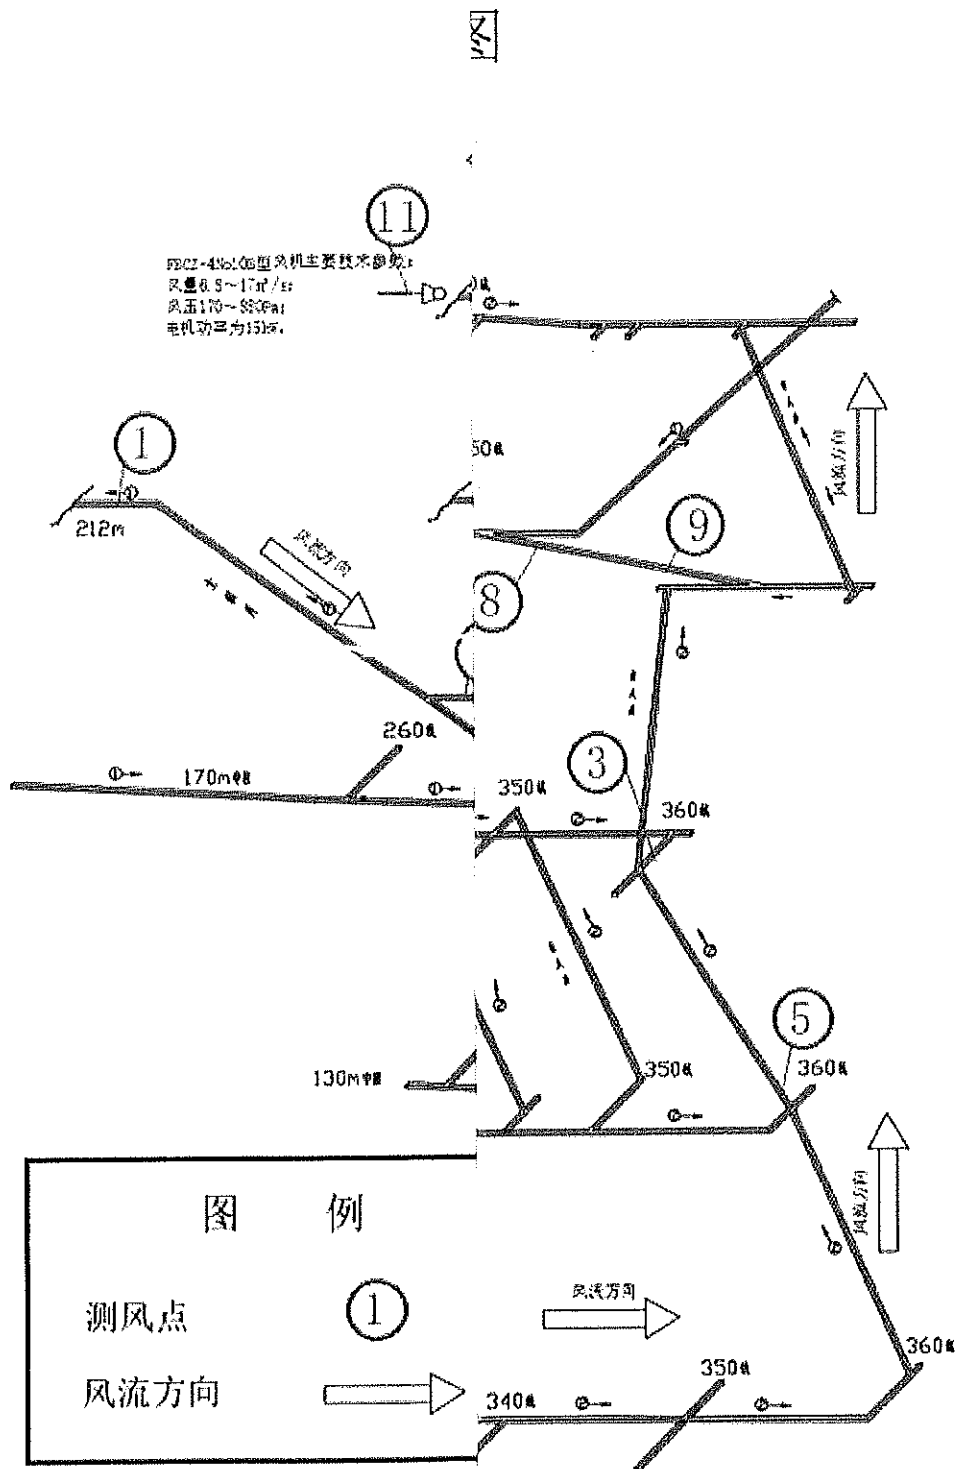

金属非金属矿山通风系统安全检测检验报告

报告编号: AJKJTF48-ZS55-137-2023

共 12 页 第 9 页

主通风机检测检验项目及结果

主通风机基本信息					
检测日期	2023.07.14		检测地点	+243m 回风硐口	
主通风机名牌参数			电机铭牌参数		
设备名称	矿用隔爆型地面抽出式轴流通风机		电机名称	三相异步电动机	
设备型号	FBCZ-10		电机型号	/	
设备出厂编号	/		电机出厂编号	/	
额定风压 (Pa)	140~915		电机容量 (kW)	15	
额定风量 (m ³ /s)	6.8~17.5		额定电压 (V)	380	
轴功率 (kW)	≤15		额定电流 (A)	30.1	
传动方式	直联		转速 (r/min)	1450	
出厂日期	2021.05		出厂日期	/	
制造厂家	上海科祥防爆机电有限公司		制造厂家	/	
安装日期	2021.07		安装日期	2021.07	
检测环境数据					
温度 (°C)	26.6	湿度 (%RH)	88.3	气压 (hPa)	974.8
检测依据	GB16423-2020《金属非金属矿山安全规程》 AQ2054-2016《金属非金属在用主通风机系统安全检验规范》				
检测结论	合格				
备注	/				

批准: 刘勇

审核: 刘伟

主检: 邹春辉

日期: 2023.07.31

日期: 2023.07.31

日期: 2023.07.31

金属非金属矿山通风系统安全检测检验报告

报告编号: AJKJTF48-ZS55-137-2023

共 12 页 第 10 页

主通风机检测检验项目及结果

序号	检验项目	检验标准	实测结果	单项判定	备注
1	矿用产品安全标志	新安装的主通风机应具有矿用产品安全标志。	有	合格	
2	零部件和紧固件	通风机和配套电动机各零部件应齐全。	齐全	合格	
		通风机各连接部位的紧固件应牢固。	牢固	合格	
3	刹车装置	装有刹车装置的通风机, 其刹车装置应灵活可靠。	/	/	
4	润滑系统	装有润滑系统的主通风机, 其润滑系统应工作正常。	/	/	
5	结构	通风机外壳和内部结构不应有异常变形或损伤。	未见变形或损伤	合格	
6	电动机运行功率(kw)	通风机的电动机运行功率不应超过其额定功率。	11.43	合格	Pe=15kw
7	接地电阻(Ω)	通风机的电动机接地电阻应不大于4Ω。	2.01	合格	
8	绝缘电阻(MΩ)	额定电压380V时, 应不小于0.5MΩ;	36	合格	
		额定电压660V时, 应不小于1MΩ;	/	/	
		额定电压6000V时, 应不小于6MΩ。	/	/	
9	叶片径向间隙值(mm)	通风机叶片与机壳(或保护圈)的单侧间隙值应不小于2.5mm。	最小7	合格	
10	安全保护及设施	通风机应具备使矿井风流反向的反向性能或反风设施。	有反向设施	合格	
		当利用轴流式风机反转反风时, 应有明确标识。	有反转反风标识	合格	
		通风机应具备过流保护。	有过流保护	合格	

金属非金属矿山通风系统安全检测检验报告

报告编号: AJKJTF48-ZS55-137-2023

共 12 页 第 11 页

主通风机检测检验项目及结果

序号	检验项目	检验标准	实测结果	单项判定	备注	
11	监测用仪器仪表	主通风机设有监测风压的仪表;	有	合格		
		设有监测风量(或风速)的仪表;	有	合格		
		设有监测电流的仪表;	有	合格		
		设有监测电压的仪表;	有	合格		
		通风机为矿井离心式通风机时,还应设有监测轴承温度的仪器仪表。	/	/		
12	振动(mm/s)	刚性支承: $V_{rms} \leq 4.6 \text{ mm/s}$ 。	2.4	合格		
		挠性支承: $V_{rms} \leq 7.1 \text{ mm/s}$ 。	/	/		
13	备用电动机	每台通风机应具有相同型号和规格的备用电动机,并有能迅速调换电动机的设施。	有	合格		
14	噪声(dB(A))	通风机附近作业场所的噪声不应超过85dB(A)。	92.9	/	扩散器出口	
		大于85dB(A)时,需配备个人防护用品;	/	/		
		大于或等于90dB(A)时,还应采取降低作业场所噪声的措施。	/	/		
15	轴承温度(°C) (离心式通风机)	滚动轴承	轴承表面温度不应高于环境温度40°C。	/	/	轴流通风机
		滑动轴承	进油口油温最高为43°C,	/	/	
			经过轴承和轴承箱后的油温温升不应超过28°C,	/	/	
			且轴承出口油温不应超过71°C。	/	/	
16	效率(%)	通风机在运行工况下的效率,按全压计算不应低于70%,	/	/		
		按静压计算不应低于60%。	65.52	合格		
17	风量(m^3/s)	应满足矿井的需要和产品使用说明书的规定。	13.72	合格		
18	风压(Pa)	应满足矿井的需要和产品使用说明书的规定。	485	合格	静压	
备注						

金属非金属矿山通风系统安全检测检验报告


报告编号: AJKJTF48-137-2023

共 12 页 第 12 页

报告意见和解释页

<p>意见与解释</p>	<p>此栏无内容。</p>
--------------	---------------



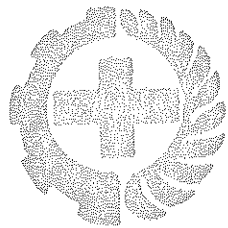

金属非金属矿山架空乘人装置 安全检测检验报告

委托单位: 江西天宝矿业有限公司

受检单位: 江西天宝矿业有限公司金家坞金矿长坞坳矿区

设备名称: 矿用架空乘人装置

型号规格: RJKY37-32/1000

检测检验类别: 委托检验

检测检验日期: 2023年07月15日

江西省矿检安全科技有限公司



声 明

- 1、报告中检测检验数据仅对当时状态或来样负责。
- 2、报告中无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、报告封面、首页、骑缝未盖“江西省矿检安全科技有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、复制报告，封面、首页骑缝未重新盖“江西省矿检安全科技有限公司检测检验专用章”无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。

检测检验机构名称：江西省矿检安全科技有限公司

检测检验机构地址：江西省南昌市青云谱区南莲路 503-1 号

邮政编码：330030

电话：0791-85208323


传真：0791-85208323




金属非金属矿山架空乘人装置安全检测检验报告

报告编号: AJKJHC8-137-2023

共 7 页 第 1 页

委托单位	名称	江西天宝矿业有限公司		
	地址	鄱阳县柘田街乡		
设备名称	矿用架空乘人装置	设备编号	/	
规格型号	RJKY37-32/1000	出厂日期	2019.02	
制造单位	湖南华南煤矿机械制造有限公司			
设备状态	正常			
检测检验类别	委托检验	检测检验日期	2023.07.15	
检测检验地点	+212m 主斜井	检测检验周期	1 年	
受检单位	江西天宝矿业有限公司金家坞金矿长坞坳矿区			
检测检验项目	架空乘人装置			
检测检验依据	AQ1038-2007《煤矿在用架空乘人装置安全检验规范》 《煤矿安全规程》2016 版			
存在问题及建议	此栏无内容。			
检测检验结论	合格			
检测检验组成员	曾广福 邬春辉			
备注	/			

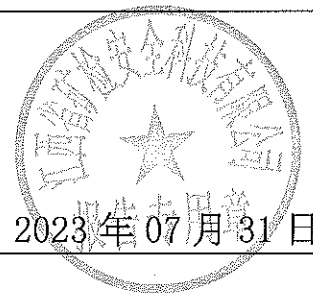

批准:  审核:  主检: 
 日期: 2023.07.31 日期: 2023.07.31 日期: 2023.07.31

金属非金属矿山架空乘人装置安全检测检验报告

报告编号：AJKJHC8-137-2023

共 7 页 第 2 页

检测检验用仪器设备一览表

名称	设备唯一性编号	准确度				检定/校准证书编号
		项目参数	范围	分辨率	误差	
矿用架空乘人装置无线多参数测试仪	KJ472	速度 m/s	0~30	0.01	±0.04	T20230600221
		减速度 m/s ²	-100~100	0.01	±0.04	
		空运时间 S	0~5	0.0001	±0.001	
		角度 (°)	-180~180	0.01	±0.30	
		拉压力 kN	0~200	0.01	±0.40	
钢卷尺	KJ028	2 级				E20230100301
红外干湿计	KJ597	±2%读数 ±2℃				T20230600207

本页以下空白

金属非金属矿山架空乘人装置安全检测检验报告

报告编号: AJKJHC8-137-2023

共 7 页 第 3 页

检测检验项目及结果

架空乘人装置基本信息					
架空乘人装置型号		RJKY32-37/1000	抱索器类型		可摘挂抱索器
驱动轮直径		1200mm	尾轮直径		1200mm
最大静张力 (KN)		24.42	最大静张力差 (KN)		11.15
运行方式		双向循环	制动方式		电力液压
张紧方式		重锤张紧	调速方式		变频
运输距离 (m)		370	井筒角度 (°)		23
出厂编号		20190211	出厂日期		2019.02
安标证号		MCF140124	制造厂家		湖南华南煤矿机械 制造有限公司
配用 电机	型号	YB2-250M-6	减 速 器	型号	TB3HV-9-63-A-CW
	功率 (KW)	37		速比	63
	转速 (rpm)	980		最大输出静 力矩 (N.m)	/
	制造厂家	无锡月亮电机 有限公司		制造厂家	浙江通力重型齿轮 股份有限公司
	出厂编号	2695		出厂编号	344065
主制 动器	名 称	电力液压块式制 动器	安 全 制 动 器	名 称	液压轮边制动器
	型 号	BYW23-315-90E		型 号	YLBZ40-120BK
	制动力 (kN)	1000Nm		制动力 (kN)	73
	生产厂家	焦作市威豪制动 设备厂		生产厂家	焦作市威豪制动 设备厂
电 控 装 置 型 号	控制箱	KXJI-127 矿用隔爆兼本安型电动控制箱			
	操作台	矿用本安型 TH1-24			
钢 丝 绳	型号	6×19S+FC			
	直径 (mm)	21.5			
吊椅结构		可摘挂换向吊椅			

金属非金属矿山架空乘人装置安全检测检验报告

报告编号: AJKJHC8-137-2023

共 7 页 第 4 页

检测检验项目及结果

检测环境数据					
温度 (°C)	23.6	湿度 (%RH)	67.8	气压 (kPa)	/
检测检验项目					
序号	检验项目	检验标准	实测结果	单项判定	备注
1	一般要求	1、煤矿用架空乘人装置应有煤矿安全标志准用证、产品合格证。	有	合格	MCF 140124
		2、每日必须对整个装置检查一次,发现问题,及时处理。	能	合格	
2	使用性能	1、乘人装置运行时,通过钢丝绳导向装置时,轮系各部不准有干涉现象,各个绳轮转动应灵活,无卡阻现象。	转动灵活, 无卡阻现象	合格	
		2、操纵台各控制按钮,指示应准确、可靠。	控制准确、 可靠	合格	
		3、制动应安全、可靠。	制动安全、 可靠		
		4、乘人装置负载运行中,通过钢丝绳导向装置时,各部运行应平稳,不应有异常现象。	运行平稳	合格	
		5、操纵室司机头部位置噪声值应不大于 85dB (A)。	79.4dB (A)	合格	
		6、驱动装置运行中,减速箱内油温温升应不超过 35°C,各主要部件壳体最高温度应不超过 75°C。	减速箱 29.7°C 壳体 42.6°C	合格	
3	钢丝绳的 导向装置	1、对钢丝绳导向支承时,应不卡绳,不磨损抱索器、吊椅及巷道设施。	正常	合格	
		2、压轮应运转灵活,导向可靠。	压轮运转 灵活, 导向可靠	合格	
4	制动装置性能	1、制动装置应为失效安全型。	是	合格	额定牵引 力 21kN, 实测制动力 31.8kN
		2、制动器的最大制动力应为额定牵引力的 1.5 倍~2 倍。	1.55 倍	合格	
		3、重车下行、空车上行时工作制动器的平均减速度不应小于 0.3m/s ² 。	0.41m/s ²	合格	
		4、重车上行、空车下行时工作制动器的平均减速度不应大于 1.5m/s ² 。	0.62m/s ²	合格	
		5、制动闸瓦不允许有影响使用性能的龟裂、起泡、分层等缺陷。	未见缺陷	合格	

金属非金属矿山架空乘人装置安全检测检验报告

报告编号: AJKJHC8-137-2023

共 7 页 第 5 页

检测检验项目及结果

序号	检验项目	检验标准	实测结果	单项判定	备注
4	制动装置性能	6、制动闸瓦不准拉毛或刮伤试验盘。	未见	合格	
5	托轮性能	托轮运行时运转灵活, 无卡阻现象。	未见	合格	
6	抱索器性能	抱索器钳口两端应要有圆弧过渡, 端部内外不允许有棱角。	有圆弧过渡, 端部内外没有棱角	合格	
7	吊椅性能	1、吊椅与抱索器联接后, 抱索器抱紧钢丝绳时, 应保证吊椅的座椅保持水平; 同时, 吊椅运行时不应碰及钢丝绳导向装置等各部件。	吊椅的座椅保持水平	合格	
		2、乘人装置运行时, 吊椅应无自滑现象。固定吊椅转动灵活, 通过驱动轮和尾轮时无离心力甩动; 活动吊椅和可摘挂吊椅摘挂灵活、可靠。吊椅通过各托、压绳轮时不应有干涉现象。	吊椅无自滑现象。可摘挂吊椅摘挂灵活、可靠。吊椅通过各托、压绳轮时未有干涉现象	合格	
		负载运行时, 通过钢丝绳导向装置时, 各部运行平稳, 不得有异常现象。	运行平稳	合格	
8	尾轮及张紧装置性能	1、尾轮装置应牢固可靠, 张紧小车应行走灵活。	尾轮装置牢固可靠, 张紧小车行走灵活。	合格	
		2、乘人装置应有张紧装置限位保护。	有	合格	
		3、采用重锤张紧装置的, 应有重锤落地保护。	有重锤落地保护	合格	
9	安全防护	1、驱动电机与减速器之间, 应安装工作制动器。	已安装工作制动器	合格	
		2、沿线路应布置紧急停车的开关装置。	布置有紧急停车的开关装置	合格	
		3、紧急停车的开关装置应灵敏, 不误动作。	紧急停车的开关装置灵敏, 不误动作	合格	
		4、紧急停车开关装置安装间距应不大于 50 m。	共安装 7 个紧急停车开关, 平均间距约 44m	合格	斜井长 310m
		5、巷道实际倾角不应超过设计规定的数值。	斜井倾角 23°	合格	
		6、固定抱索器乘人装置和可摘挂抱索器乘人装置的运行速度不应超过 1.2 m/s; 活动抱索器乘人装置应能实现乘员静止上下, 运行速度不应超过 3.0 m/s。	能实现乘员静止上下, 实测运行速度 0.74m/s	合格	变频调速, 可摘挂抱索器

金属非金属矿山架空乘人装置安全检测检验报告

报告编号：AJKJHC8-137-2023

共 7 页 第 6 页

检测检验项目及结果

序号	检验项目	检验标准	实测结果	单项判定	备注
9	安全防护	7、乘坐间距不应小于产品设计值，且不应小于 5m。	15m	合格	设计为 ≥15 米
		8、吊杆和牵引钢丝绳之间的连接不应自动脱扣。	不能自动脱扣	合格	
		9、在下人地点的前方，应设置有能自动停车的越位保护装置。	有自动停车的越位保护装置	合格	
		10、乘人装置应设置总停开关。	有设置总停开关	合格	
		11、蹬座中心至巷道一侧的距离不应小于 0.7m	最小处 0.76m	合格	
		12、动力供给中断或中断后重新供给，只能通过手工操纵才能重新启动；当动力供给故障或液压系统压力下降时，应有保护措施，以免发生危险。保护装置和防护措施应保障有效。	只能通过手工操纵才能重新启动，保护装置和防护措施保障有效。	合格	
		13、乘人装置的机电控制系统应有下列保护装置，并符合下列要求： a) 紧急停车装置； b) 过流、过压、欠压保护装置； c) 声、光信号装置； d) 上坡点掉绳保护装置； e) 设有捕绳器装置； f) 固定吊椅防过摆装置。	有紧急停车装置；过流、过压、欠压保护装置；声、光信号装置。	合格	
备注					

本页以下空白

金属非金属矿山架空乘人装置安全检测检验报告

报告编号: AJKJHC8-137-2023

共 7 页 第 7 页

报告意见和解释页

<p>意见与解释</p>	<p>此栏无内容。</p>
--------------	---------------

